SUUNTO DX
GUIDA DELL'UTENTE

1. BENVENUTI NEL MONDO DEI COMPUTER DA IMMERSIONE SUUNTO 8
2. INDICAZIONI DI PERICOLO, ATTENZIONE E NOTE 10
3. INTERFACCIA UTENTE DI SUUNTO 23
3.1. COME NAVIGARE DA UN MENU ALL'ALTRO 24
3.2. Simboli e funzioni dei pulsanti 26
4. GUIDA INTRODUTTIVA 29
4.1. IMPOSTAZIONI MODALITÀ TIME 29
4.1.1. Impostare l'allarme 31
4.1.2. Impostazione dell'ora 32
4.1.3. Impostazione del secondo fuso orario 32
4.1.4. Impostazione della data 33
4.1.5. Impostazione delle unità di misura 33
4.1.6. Impostazione della retroilluminazione 34
4.1.7. Impostazione del contrasto 34
4.1.8. Impostazione dei toni 35
4.2. Cronometro 35
4.3. CONTATTI BAGNATI AC 36
4.4. FUNZIONAMENTO DELLA BUSSOLA 38
4.4.1. Display della bussola 38
4.4.2. Bloccaggio di un rilevamento 39
4.4.3. Impostazioni della bussola 40
5. PRIMA DELL'IMMERSIONE 44
5.1. Algoritmo Fused™ RGBM 45
5.2. RISALITE D'EMERGENZA 45

5.3. LIMITI DEI COMPUTER DA IMMERSIONE 46
5.4. ALLARMI SONORI E VISIVI 46
5.5. CONDIZIONI DI ERRORE 52
5.6. Trasmissione senza fili 53
5.6.1. Installazione del trasmettitore wireless 54
5.6.2. Accoppiamento e selezione di codice 54
5.6.3. Trasmissione dati 58
5.7. Accesso alla modalità DIVE 60
5.8. Impostazioni modalità DIVE 61
5.8.1. Impostazione dei gas CC 64
5.8.2. Impostazione dei gas a circuito aperto 65
5.8.3. Impostazione dei valori di riferimento (Set Point) 66
5.8.4. Impostazione del fattore personale/di altitudine 70
5.8.5. Impostazione dell'accoppiamento della pressione della bombola 70
5.8.6. Impostazione dell'allarme della pressione della bombola 71
5.8.7. Impostazione dell'allarme di profondità 72
5.8.8. Impostazione dell'allarme del tempo di immersione 72
5.8.9. Impostazione della velocità di campionamento 73
5.8.10. Impostazione delle profondità 73
5.8.11. Impostazione del tempo d'aria 74
5.9. Prima dell'immersione in modalità MIXED o CCR 74
5.9.1. Impostazioni predefinite della miscela di gas 75
5.10. ATTIVAZIONE E CONTROLLI PREVENTIVI 76
5.10.1. Attivazione della modalità DIVE 76

5.10.2. Indicazione di carica della batteria 79
5.10.3. Immersioni in altitudine 80
5.10.4. Fattore Personale 82
5.11. SOSTE DI SICUREZZA 84
5.11.1. Soste di Sicurezza Consigliate 85
5.11.2. Soste di Sicurezza Obbligatorie 85
5.12. SOSTE DI PROFONDITÀ 87
6. IMMERSIONE 89
6.1. Immersione in modalità AIR (DIVE Air) 89
6.1.1. Dati base dell'immersione 90
6.1.2. Segnalibro 92
6.1.3. Dati di pressione della bombola 93
6.1.4. Indicatore della velocità di risalita 95
6.1.5. Soste di sicurezza e soste di profondità 96
6.1.6. Cronometro (Timer) 96
6.1.7. Immersioni con decompressione 97
6.2. Immersione nella modalità MIXED o CCR 103
6.2.1. Display dell'ossigeno e dell'elio 103
6.2.2. Oxygen limit fraction (OLF%) (frazione del limite di ossigeno) 105
6.2.3. Cambi di gas e miscele respiratorie multiple in modalità MIXED 105
6.2.4. Valore di riferimento (Set Point) e cambio di miscela di gas/diluente in modalità CCR 107
6.2.5. Miscele iperossiche e ipossiche in CCR 109
6.3. Immersioni in modalità GAUGE (DIVE Gauge) 110

7. DOPO L'IMMERSIONE 111
7.1. Intervallo in superficie 111
7.2. Numerazione delle immersioni 112
7.3. Pianificazione di immersioni ripetitive 113
7.4. Volare dopo un'immersione 113
7.5. Modalità DIVE PLANNING (PLAN NoDec) 114
7.5.1. Numerazione delle immersioni evidenziata durante la pianificazione delle immersioni 116
7.6. Modalità MEMORY 117
7.6.1. Registro delle immersioni (MEM Logbook) 117
7.6.2. Archivio delle immersioni 120
7.7. Suunto DM4 121
7.8. Movescount 122
8. CURA E MANUTENZIONE DEL COMPUTER SUBACQUEO SUUNTO 124
9. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 129
9.1. Sostituzione della batteria del computer 129
9.2. Sostituzione della batteria del trasmettitore wireless 130
9.2.1. Kit della batteria del trasmettitore 130
9.2.2. Attrezzi necessari 130
9.2.3. Sostituzione della batteria del trasmettitore 130
10. SCHEDA TECNICA 132
10.1. SPECIFICHE TECNICHE 132
10.2. Suunto RGBM 136
10.2.1. La sicurezza del sub 138

10.2.2. Immersioni in altitudine 139
10.3. Esposizione all'ossigeno 140
10.4. Controdiffusione isobarica (ICD) 141
11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 142
11.1. MARCHIO COMMERCIALE 142
11.2. COPYRIGHT 142
11.3. BREVETTO 142
12. LIBERATORIE 143
12.1. CE 143
12.2. EN 13319 143
12.3. EN 250/FIOH 143
13. GARANZIA LIMITATA SUUNTO 144
14. SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO 147
GLOSSARIO 148

1. BENVENUTI NEL MONDO DEI COMPUTER DA IMMERSIONE SUUNTO

Il computer Suunto DX da polso è progettato per consentirvi di vivere al meglio le immersioni.

Suunto DX è il primo computer da polso per immersioni a integrare un respiratore e compatibilità trimix, una bussola digitale con compensazione di inclinazione 3D e ricezione wireless della pressione della bombola in un'unica unità compatta: una prima mondiale. In tal modo la vostra esperienza subacquea risulta semplificata, in quanto tutte le informazioni necessarie su profondità, tempo, pressione bombola opzionale, stato di decompressione e direzione sono disponibili su un unico schermo di facile lettura.

La guida dell'utente di Suunto DX contiene informazioni importanti che consentono di acquisire familiarità con il computer da polso per immersioni Suunto. Per comprendere il funzionamento, le informazioni visualizzate sul display e i limiti dello strumento, leggere attentamente la presente guida dell'utente e conservarla per future consultazioni. La guida dell'utente include inoltre un glossario per aiutare a comprendere la terminologia specifica delle immersioni.

2. INDICAZIONI DI PERICOLO, ATTENZIONE E NOTE

Nella presente guida dell'utente sono presenti importanti richiami di sicurezza. Sono state utilizzate tre categorie di richiami, elencate in ordine decrescente di importanza.

PERICOLO — *indica situazioni e/o procedure potenzialmente pericolose per la salute o la vita dell'utente*

ATTENZIONE — *è utilizzato per evidenziare situazioni e/o procedure che danneggeranno lo strumento*

NOTA — *è utilizzato per evidenziare informazioni importanti*

Prima di procedere con la lettura della presente guida dell'utente, è molto importante leggere le seguenti avvertenze. Tali avvertenze vengono fornite per aumentare la sicurezza dell'utente durante l'utilizzo di Suunto DX e non devono essere ignorate.

PERICOLO — *LEGGERE l'opuscolo e la guida dell'utente del proprio computer da immersione. La mancata osservanza di tale istruzione può dar luogo a condizioni potenzialmente pericolose per la salute o la vita dell'utente.*

⚠ PERICOLO

SEBBENE I NOSTRI PRODOTTI SIANO CONFORMI AGLI STANDARD DEL SETTORE, SONO POSSIBILI REAZIONI ALLERGICHE O IRRITAZIONI CUTANEE QUANDO UN PRODOTTO VIENE PORTATO A CONTATTO CON LA PELLE. IN CASO DI PROBLEMI DI QUESTO TIPO, INTERROMPERNE IMMEDIATAMENTE L'USO E CONSULTARE UN MEDICO.

⚠ PERICOLO

NON PER USO PROFESSIONALE! I computer da immersione SUUNTO sono destinati esclusivamente all'uso ricreativo. Le immersioni professionali o commerciali potrebbero esporre il sub a profondità e a condizioni tali da aumentare il rischio di malattia da decompressione (MDD). Si sconsiglia pertanto l'utilizzo di Suunto durante immersioni professionali o commerciali.

⚠ PERICOLO

IL COMPUTER DA IMMERSIONE DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO SOLO DA SUBACQUEI CHE SONO STATI OPPORTUNAMENTE ISTRUITI SULL'UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA SUBACQUEA Ricordarsi che un computer per immersioni non sostituisce un adeguato addestramento. Una formazione insufficiente o inadeguata può portare il sub a commettere errori tali da mettere a rischio la propria vita o incolumità.

⚠ PERICOLO

RICORDARSI CHE ESISTE SEMPRE IL RISCHIO DI MALATTIA DA DECOMPRESSIONE (MDD), ANCHE SE SI SEGUE IL PIANO DI IMMERSIONE PRESCRITTO DALLE TABELLE DI IMMERSIONE O DA UN COMPUTER. NESSUNA PROCEDURA, COMPUTER O TABELLA DI IMMERSIONE PUÒ ELIMINARE COMPLETAMENTE IL RISCHIO DI INCORRERE IN MDD O TOSSICITÀ DELL'OSSIGENO. La fisiologia di un individuo può variare anche da un giorno all'altro. Il computer da immersione non è in grado di tenere conto di queste variazioni. Vi raccomandiamo di osservare strettamente i limiti d'esposizione indicati dallo strumento in modo da minimizzare il rischio di MDD. Per maggiore sicurezza, si consiglia di rivolgersi a un medico per valutare la propria idoneità fisica prima di effettuare immersioni.

⚠ PERICOLO

SUUNTO RACCOMANDA VIVAMENTE CHE I SUB SPORTIVI NON SUPERINO LA PROFONDITÀ MASSIMA DI 40 M/130 PIEDI O LA PROFONDITÀ CALCOLATA DAL COMPUTER IN BASE ALLA % DI O_2 SELEZIONATA E LIMITE MASSIMO DI PO_2 DI 1,4 BAR! L'esposizione a profondità superiori aumenta il rischio di tossicità dell'ossigeno e malattia da decompressione.

⚠ PERICOLO

SI SCONSIGLIA DI EFFETTUARE IMMERSIONI CHE RICHIEDANO SOSTE DI DECOMPRESSIONE. NON APPENA IL COMPUTER VI AVVISA CHE È NECESSARIA UNA SOSTA DI DECOMPRESSIONE, BISOGNA RISALIRE E INIZIARE IMMEDIATAMENTE LA DECOMPRESSIONE! Prestare attenzione alla scritta lampeggiante ASC TIME e alla freccia rivolta verso l'alto.

⚠ PERICOLO

UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI EMERGENZA! Ogni qualvolta si effettuino immersioni con il computer, accertarsi di utilizzare gli strumenti di emergenza, quali un profondimetro, un manometro subacqueo, un timer o orologio e di avere accesso alle tabelle di decompressione.

⚠ PERICOLO

EFFETTUARE LE VERIFICHE PREVENTIVE! Prima di immergersi, attivare e verificare sempre lo strumento, controllando che tutti i segmenti del display a cristalli liquidi (LCD) siano visibili, che il livello di carica della batteria sia sufficiente e che le regolazioni personali, le impostazioni dell'ossigeno, dell'altitudine, e le soste di sicurezza/profondità siano corrette.

⚠ PERICOLO

SI SCONSIGLIA DI VIAGGIARE IN AEREO SE IL COMPUTER STA ANCORA EFFETTUANDO IL CONTO ALLA ROVESCIA DEL TEMPO DI NON VOLO. PRIMA DI PRENDERE UN AEREO, RICORDARSI SEMPRE DI ATTIVARE IL COMPUTER PER CONTROLLARE IL TEMPO DI NON VOLO RIMANENTE! La mancata osservanza del tempo di non volo a un'altitudine maggiore comporta un notevole aumento del rischio di MDD. Vi ricordiamo di prendere visione delle raccomandazioni del DAN (Diver's Alert Network). Non è mai consentito viaggiare in aereo dopo un'immersione per escludere completamente il rischio di malattia da decompressione!

⚠ PERICOLO

SI SCONSIGLIA CALDAMENTE LO SCAMBIO O LA CONDIVISIONE TRA UTENTI DEL COMPUTER DA IMMERSIONE DURANTE IL SUO FUNZIONAMENTO! Le informazioni fornite non terrebbero conto d'eventuali immersioni o sequenze di immersioni ripetitive, effettuate in precedenza dall'utilizzatore senza il computer. Il profilo di immersione fornito deve combaciare con quello del subacqueo. Se ci s'immerge senza il computer durante una qualsiasi immersione, lo stesso, se utilizzato in immersioni successive a questa, fornirà dati inattendibili. Nessun computer è in grado di tenere conto di immersioni che non ha eseguito. È perciò opportuno sospendere qualsiasi attività subacquea per almeno 4 giorni prima di utilizzare per la prima volta un computer subacqueo per evitare che fornisca dati inattendibili.

⚠ PERICOLO

NON ESPORRE NESSUNA PARTE DEL COMPUTER DA IMMERSIONE A MISCELE DI GAS CONTENENTI PIÙ DEL 40% DI OSSIGENO! L'aria arricchita con percentuali di ossigeno superiori costituisce un rischio di incendio o esplosione e può comportare gravi incidenti o morte.

⚠ PERICOLO

IL COMPUTER DA IMMERSIONE NON ACCETTA VALORI FRAZIONATI DI PERCENTUALE DI OSSIGENO! NON ARROTONDARE MAI AL VALORE SUPERIORE LE PERCENTUALI NON INTERE! Per esempio, se si riscontra una percentuale di ossigeno del 31,8%, il valore da immettere nel computer subacqueo è 31%. Un arrotondamento al valore superiore porta a una sottostima delle percentuali di azoto e a errati calcoli della decompressione. Se si desidera regolare il computer in modo da ottenere calcoli più conservativi, utilizzare la funzione Fattore personale per operare sui calcoli di decompressione oppure ridurre l'impostazione di PO_2 per operare sull'esposizione a ossigeno secondo i valori immessi di % O_2 e PO_2. In via cautelativa, i calcoli di ossigeno nel computer da immersione sono fatti con una percentuale di ossigeno dell'1% maggiore rispetto alla % di O_2impostata.

⚠ PERICOLO

SELEZIONARE LA MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE ALTITUDINE CORRETTA! Se le immersioni avvengono ad altitudini superiori ai 300 m/1.000 piedi, la funzione di impostazione altitudine deve essere selezionata in modo corretto per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione. Il computer da immersione non è atto ad essere utilizzato ad altitudini superiori ai 3.000 m/10.000 piedi. Il superamento di tale limite massimo o l'impostazione sbagliata degli Adattamenti di altitudine comporteranno dati di immersione e pianificazione inattendibili.

⚠ PERICOLO

SELEZIONARE LA MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE DEL FATTORE PERSONALE CORRETTA! Il subacqueo deve utilizzare questa funzione per rendere i calcoli più conservativi ogni qualvolta si renda conto di essere in presenza di fattori di aumento dei rischi di MDD. L'errata impostazione del Fattore Personale comporta dati di immersione e pianificazione inattendibili.

⚠ PERICOLO

NON SUPERARE LA VELOCITÀ MASSIMA DI RISALITA! Le risalite rapide aumentano il rischio di incidenti. Se si è superata la velocità massima di risalita consigliata, è necessario effettuare le soste di sicurezza obbligatorie e consigliate. Se non si completa la sosta di sicurezza obbligatoria, il modello di decompressione penalizzerà l'immersione/le immersioni successive.

⚠ PERICOLO

IL TEMPO DI RISALITA EFFETTIVO POTREBBE ESSERE SUPERIORE A QUELLO VISUALIZZATO DALLO STRUMENTO! Il tempo di risalita aumenterà nel caso in cui:

- *si rimanga in profondità*
- *si risalga a una velocità inferiore ai 10 m/min (33 piedi/min) o*
- *si effettui la tappa di decompressione a una profondità maggiore di quella del massimale*

Tali fattori aumenteranno anche la quantità di gas respiratorio necessaria a raggiungere la superficie.

⚠ PERICOLO

NON SALIRE MAI OLTRE IL MASSIMALE! Non bisogna salire oltre il massimale durante la decompressione. Per evitare che ciò accada accidentalmente, è preferibile rimanere un po' al di sotto del massimale.

⚠ PERICOLO

NON IMMERGERSI MAI SENZA AVERE PERSONALMENTE VERIFICATO IL CONTENUTO DELLA PROPRIA BOMBOLA CONTENENTE ARIA ARRICCHITA E SENZA AVERNE INSERITO IL VALORE ANALIZZATO NEL COMPUTER DA IMMERSIONE! Errori nella verifica della miscela presente nella bombola e nel corrispondente settaggio della % di O_2 nel computer, sono causa di informazioni errate relative al piano di immersione.

⚠ PERICOLO

NON IMMERGERSI CON UN GAS SENZA AVERNE PERSONALMENTE VERIFICATO IL CONTENUTO E SENZA AVER INSERITO IL VALORE ANALIZZATO NEL COMPUTER DA IMMERSIONE! La mancata verifica della miscela presente nella bombola e della corrispondente impostazione dei valori dei gas (ove applicabile) nel computer comporterà informazioni errate relative al piano di immersione.

⚠ PERICOLO *Le immersioni con miscele di gas comportano rischi diversi da quelli associati alle immersioni con aria standard. È necessario un addestramento adeguato per imparare a comprendere ed evitare tali rischi, che non sono prontamente intuibili. Tali rischi comprendono gravi lesioni o morte.*

⚠ PERICOLO *Salire a un'altitudine superiore può provocare un temporaneo mutamento dell'equilibrio dell'azoto disciolto nel corpo. Si raccomanda di acclimatarsi alla nuova altitudine aspettando almeno tre ore prima di immergersi.*

⚠ PERICOLO *QUANDO LA FRAZIONE DEL LIMITE DI OSSIGENO INDICA CHE SI È RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO, BISOGNA IMMEDIATAMENTE RIDURRE L'ESPOSIZIONE ALL'OSSIGENO. La mancata riduzione dell'esposizione a ossigeno dopo la comparsa dell'avviso, può aumentare rapidamente il rischio di tossicità dell'ossigeno, di lesioni o morte*

⚠ PERICOLO *Se più subacquei stanno utilizzando il computer da immersione con trasmissione wireless, prima di iniziare l'immersione assicurarsi sempre che ogni subacqueo utilizzi un codice diverso.*

⚠ PERICOLO *L'impostazione del Fattore Personale P0 – P-2 causa un elevato rischio di MDD e altre lesioni personali o morte.*

⚠ PERICOLO *Il software Suunto Dive Planner non sostituisce un corso di immersione vero e proprio. L'immersione con miscele di gas comporta pericoli non noti ai sub che si immergono con aria. Per immergersi con trimix, triox, heliox e nitrox o con una miscela di tutti questi gas, i sub devono ricevere un addestramento specifico per il tipo di immersione che praticano.*

⚠ PERICOLO *Durante la pianificazione delle immersioni, utilizzare sempre consumi SAC realistici e pressioni di risalita conservative. Una stima del gas troppo ottimistica o errata può causare l''esaurimento del gas respiratorio durante la fase di decompressione, quando ci si trova in una grotta o in un relitto.*

⚠ PERICOLO *VERIFICARE LA TENUTA STAGNA DELLO STRUMENTO! La presenza di umidità all'interno dello strumento e/o del vano batterie può danneggiare gravemente l'unità. Gli interventi di assistenza devono essere effettuati esclusivamente presso un centro assistenza SUUNTO autorizzato.*

⚠ PERICOLO *Non utilizzare il cavo USB Suunto in presenza di gas infiammabili. Ciò potrebbe causare un'esplosione.*

⚠ PERICOLO *Non smontare o rimodellare il cavo USB Suunto in alcun modo. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.*

⚠ PERICOLO *Non utilizzare se il cavo USB Suunto o i componenti sono danneggiati.*

⚠ ATTENZIONE *Utilizzare esclusivamente alle temperature specificate.*

⚠ ATTENZIONE *Utilizzare il cavo USB Suunto esclusivamente con computer da immersione Suunto. Verificare la compatibilità prima dell'uso.*

⚠ ATTENZIONE *Utilizzare esclusivamente cavi USB Suunto puliti e asciutti. Prima dell'uso, pulire e asciugare le superfici del connettore per evitare di danneggiare il computer da immersione Suunto.*

⚠ ATTENZIONE *Collegare il cavo USB Suunto esclusivamente al contatto di trasferimento dati presente sul computer da immersione Suunto.*

⚠ ATTENZIONE *È vietato sollevare o trasportare la propria bombola afferrando il trasmettitore di pressione wireless del serbatoio, in quanto si potrebbe rompere il coperchio provocando infiltrazioni nell'unità. Se la bombola cade con il trasmettitore attaccato al primo stadio dell'erogatore, accertarsi che il trasmettitore non sia stato danneggiato prima di immergersi con esso.*

NOTA

Non è possibile passare alla modalità AIR dopo un'immersione in modalità MIXED o CCR prima della scadenza del tempo di non volo.
Quando si programmano immersioni con aria e miscela di gas/CCR durante la stessa serie di immersioni, è necessario impostare lo strumento in modalità MIXED e modificare di conseguenza la miscela di gas.

NOTA

Nella modalità GAUGE il tempo di non volo è sempre di 48 ore.

3. INTERFACCIA UTENTE DI SUUNTO

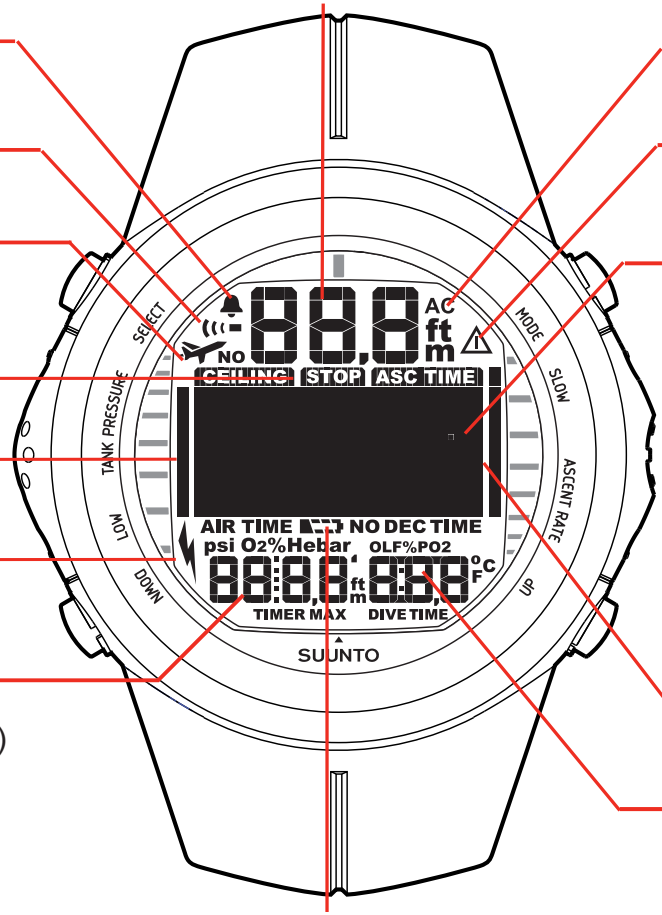

Profondità attuale

Indicatore allarme giornaliero

Indicatore allarme di immersione

Icona di non volo

Indicatore sosta di sicurezza

Grafico a barre Pressione bombole

Indicatore trasmissione wireless

Data
Doppio fuso orario
Profondità massima
O_2/He (Mixed e CCR Mode)
Ora
Pressione della bombola

Allarme di bassa carica della batteria

Indicatore di contatto bagnato attivo

Simbolo di attenzione per il subacqueo

Display dell'ora attuale
Indicatore di modalità
Tempo di non decompressione
Tempo di risalita complessivo
Profondità di massimale
Tempo d'aria rimanente
Durata delle soste di sicurezza/profondità
Durata dell'intervallo di superficie
Tempo di non volo
Display bussola
Grafico Saturazione dei tessuti
Set Point (CCR Mode)

Grafico a barre della velocità di risalita

Display dei secondi
Cronometro
Giorno della settimana
Tempo di immersione
Temperatura
PO_2 (Mixed e CCR Mode)
%OLF (Mixed e CCR Mode)

NOTA

Se per cinque minuti non si preme alcun pulsante, il computer da immersione emette un bip e ritorna automaticamente alla modalità TIME.

3.1. COME NAVIGARE DA UN MENU ALL'ALTRO

Suunto DX comprende quattro modalità operative principali: TIME, DIVE, PLAN e MEMORY (MEM). Esiste anche la sottomodalità COMPASS (BUSSOLA) attivabile dalle modalità TIME o DIVE. Per passare da una modalità all'altra, premere il pulsante MODE. Per selezionare una sottomodalità nelle modalità DIVE e MEM, premere i pulsanti UP/DOWN.

COMPASS

SETTINGS

Calibrate
Declination
Timeout

TIME

LIGHT

SETTINGS

Alarm
Time
Dual Time
Date
Units
Backlight
Contrast
Tones

DIVE

LIGHT

SETTINGS

CC Gases
OC Gases / Gases
Set Point
Personal / Altitude
Tank Press Pairing
Tank Press Alarm
Depth Alarm
Dive Time Alarm
Sample Rate
Deepstop
Air Time

PLAN

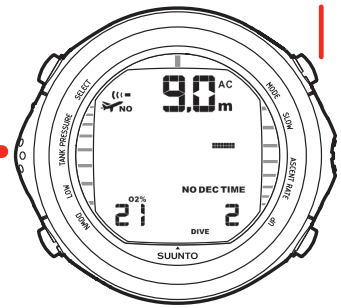

LIGHT

SUB-MODES

Air
Mixed
CCR
Gauge
Off

MEM

LIGHT

SUB-MODES

Logbook
History

3.2. Simboli e funzioni dei pulsanti

La dell'elenco seguente riporta le funzioni principali dei pulsanti del computer da immersione. I pulsanti e il loro utilizzo sono illustrati in maniera più dettagliata nelle relative sezioni della guida dell'utente.

Tabella 3.1. Simboli e funzioni dei pulsanti

Simbolo	Pulsante	Pressione del tasto	Funzioni principali
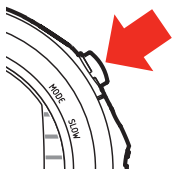	MODE	Breve	Passa da una modalità principale a un'altra Passa da una sottomodalità a una modalità principale Attiva la retroilluminazione in modalità DIVE
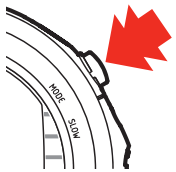	MODE	Lunga	Attiva la retroilluminazione in altre modalità Attiva il cronometro in modalità DIVE
	SELECT	Breve	Seleziona una sottomodalità Seleziona e accetta le impostazioni Seleziona il cronometro per l'arresto o l'avvio in modalità DIVE

Simbolo	Pulsante	Pressione del tasto	Funzioni principali
	SELECT	Lunga	Attiva la bussola nelle modalità TIME e DIVE
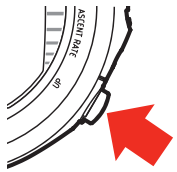	UP	Breve	Passa da un display alternativo all'altro Cambia la sottomodalità Aumenta i valori
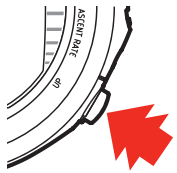	UP	Lunga	Consente il cambio di gas nella modalità MIXED e CCR Visualizza la selezione del gas in modalità SURFACE (solo MIXED e CCR). Visualizza i valori di riferimento (Set Point) e cambia profondità in modalità SURFACE (solo CCR).
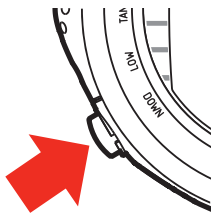	DOWN	Breve	Passa da un display alternativo all'altro Cambia la sottomodalità Diminuisce i valori

Simbolo	Pulsante	Pressione del tasto	Funzioni principali
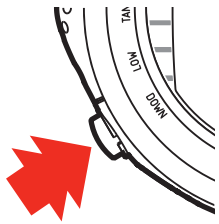	DOWN	Lunga	Accede alla modalità Setting Passa dal massimale al display del tempo d'aria rimasto

4. GUIDA INTRODUTTIVA

Bastano pochi minuti per personalizzare il proprio computer Suunto DX e poterlo quindi utilizzare al meglio. Impostare la data e l'ora corretta, nonché gli allarmi, i segnali acustici, l'unità di misura e la retroilluminazione. Tarate e provate la funzione bussola.

Suunto DX è un computer da immersione di facile utilizzo e in breve imparerete a utilizzarne al meglio le funzioni. Assicuratevi di conoscere veramente il computer e di averlo impostato secondo le vostre esigenze PRIMA di effettuare un'immersione.

4.1. IMPOSTAZIONI MODALITÀ TIME

Per prima cosa conviene impostare i tasti rapidi della modalità TIME del vostro Suunto DX: ora,allarme, doppio fuso orario, data, unità di misura, retroilluminazione, contrasto e segnali acustici.

La figura sottostante mostra come passare da un tasto rapido all'altro nella modalità TIME:

NOTA *Il display dei secondi passa al display della data dopo 5 minuti, per risparmiare la carica della batteria.*

NOTA *Per illuminare il display premere il pulsante MODE per più di 2 secondi.*

Ora che avete imparato a passare da un tasto rapido all'altro, potete imparare a impostarli.

La figura sottostante illustra come accedere al menu TIME Settings.

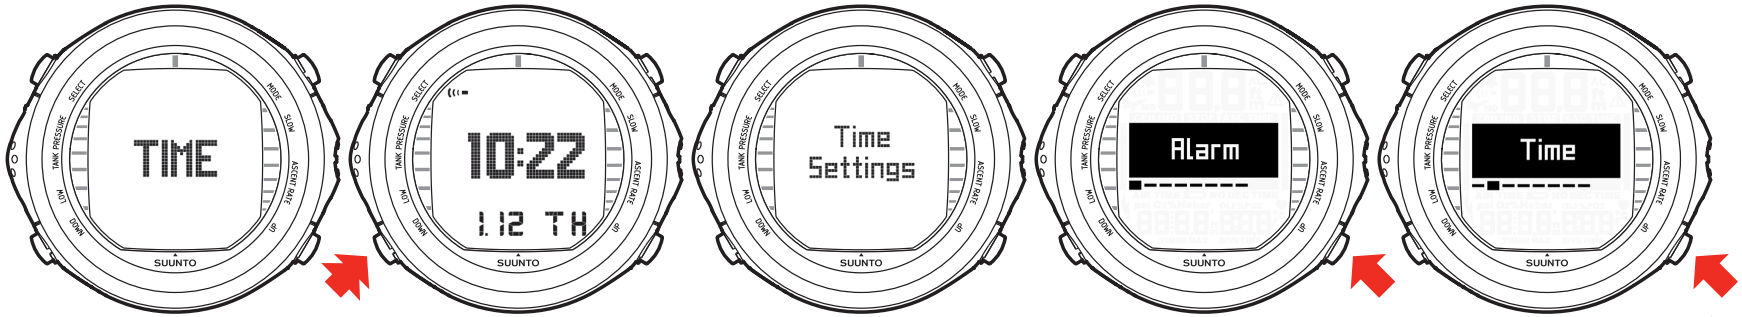

USARE I PULSANTI UP E DOWN PER CAMBIARE TRA LE FUNZIONI SEGUENTI: ALLARME, ORA, SECONDO FUSO ORARIO, DATA, UNITÀ, CONTRASTO E TONI.

4.1.1. Impostare l'allarme

Il computer da immersione dispone di una funzione di allarme giornaliero. L'allarme può essere impostato per essere attivato una sola volta, nei giorni feriali oppure ogni giorno. Quando si attiva l'allarme giornaliero, lo schermo lampeggia e l'allarme emette un segnale sonoro per 60 secondi. Premere un tasto qualsiasi per arrestare l'allarme.

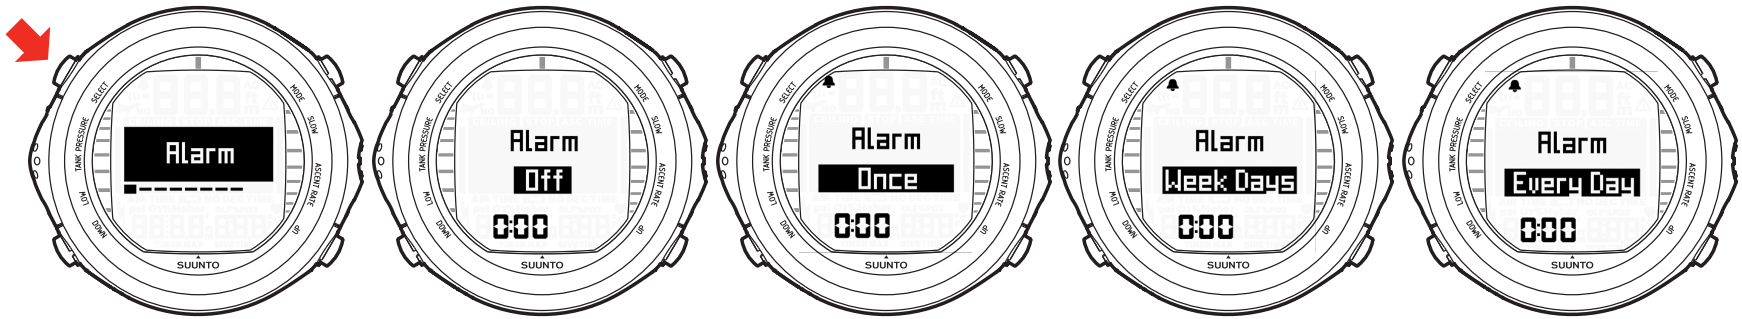

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

4.1.2. Impostazione dell'ora

Nella modalità Time setting, si possono regolare ora, minuti e secondi e scegliere tra la visualizzazione nel formato 12 o 24 ore.

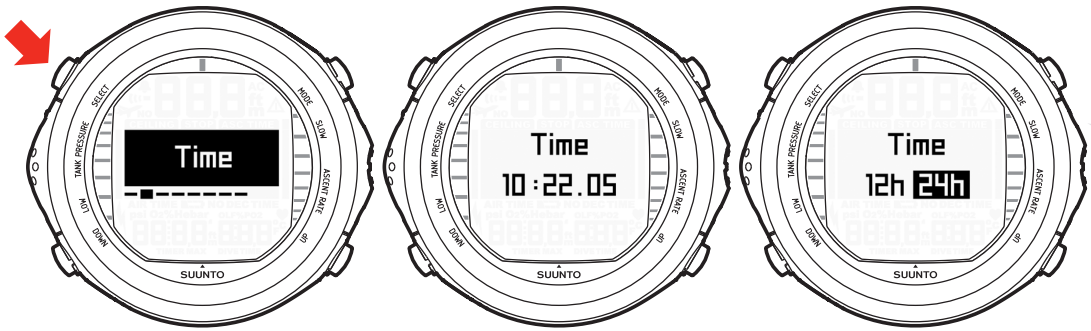

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

4.1.3. Impostazione del secondo fuso orario

Nella modalità di impostazione del doppio fuso orario è possibile selezionare l'ora e i minuti di un secondo fuso orario, funzione utile se si viaggia in paesi con fusi orari diversi.

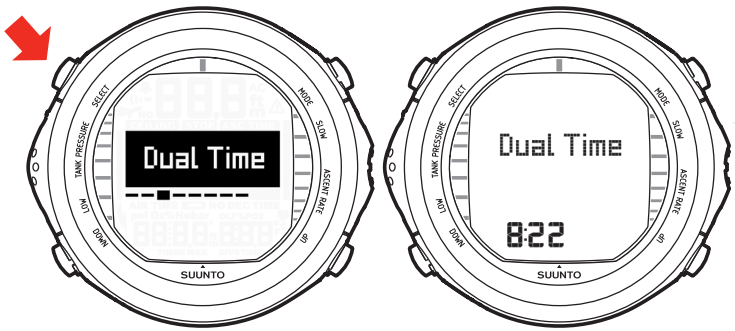

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

4.1.4. Impostazione della data

Nella modalità di impostazione data si possono impostare l'anno, il mese e il giorno. Il giorno della settimana è calcolato automaticamente dal computer in base alla data impostata. Nel sistema metrico la data è presentata nel formato GG/MM, mentre in quello anglosassone nel formato MM/GG.

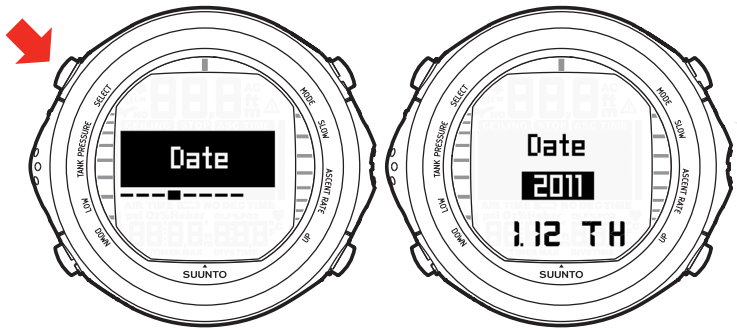

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

4.1.5. Impostazione delle unità di misura

Nella modalità di impostazione dell'unità di misura è possibile selezionare la visualizzazione dell'unità di misura secondo il sistema metrico o quello anglosassone (metri/piedi, gradi centigradi/Fahrenheit, ecc...).

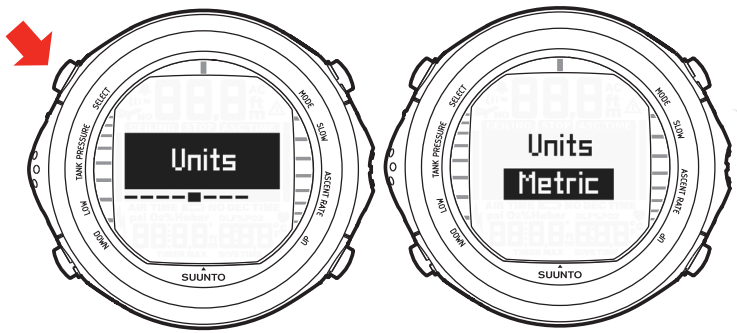

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

4.1.6. Impostazione della retroilluminazione

Nella modalità di impostazione della retroilluminazione, è possibile attivare o disattivare la retroilluminazione e definire il tempo di accensione (5, 10, 20, 30 o 60 secondi).

NOTA *Se la retroilluminazione è disattivata, non si illumina in caso di attivazione di un allarme.*

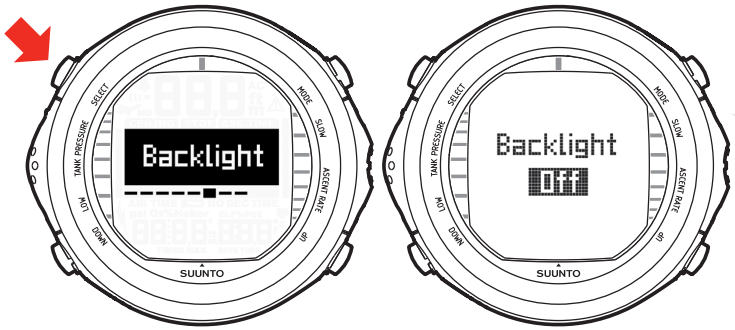

4.1.7. Impostazione del contrasto

Nella modalità di impostazione del contrasto, è possibile regolare il contrasto del display (la scala dei valori è compresa tra 0 e 10).

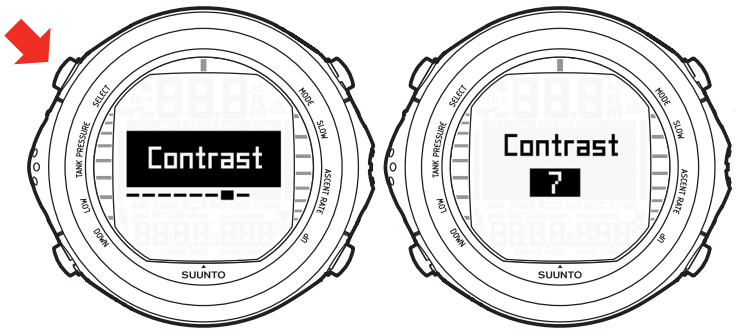

4.1.8. Impostazione dei toni

Nella modalità di impostazione dei segnali acustici, è possibile attivare o disattivare i segnali acustici.

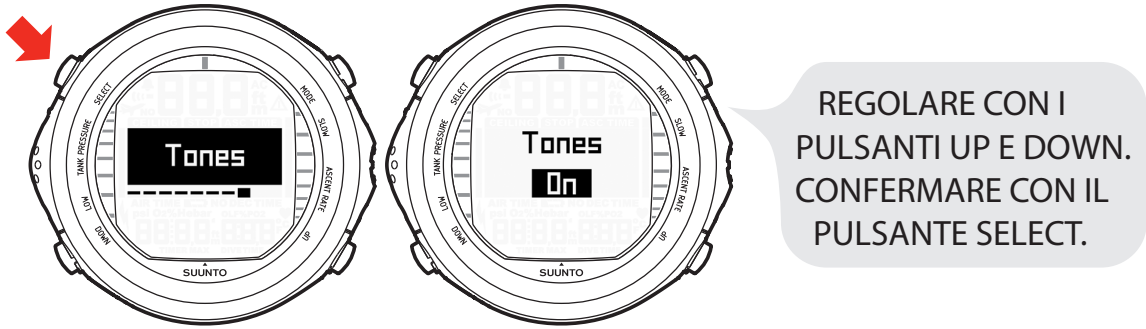

NOTA *Quando i toni sono disattivati, non si attivano allarmi acustici.*

4.2. Cronometro

La funzione cronometro in Suunto DX misura il tempo trascorso e i tempi parziali.

In modalità DIVE è possibile utilizzare anche un cronometro separato (timer d'immersione). Per ulteriori informazioni, vedere la *Sezione 6.1.6, «Cronometro (Timer)»*.

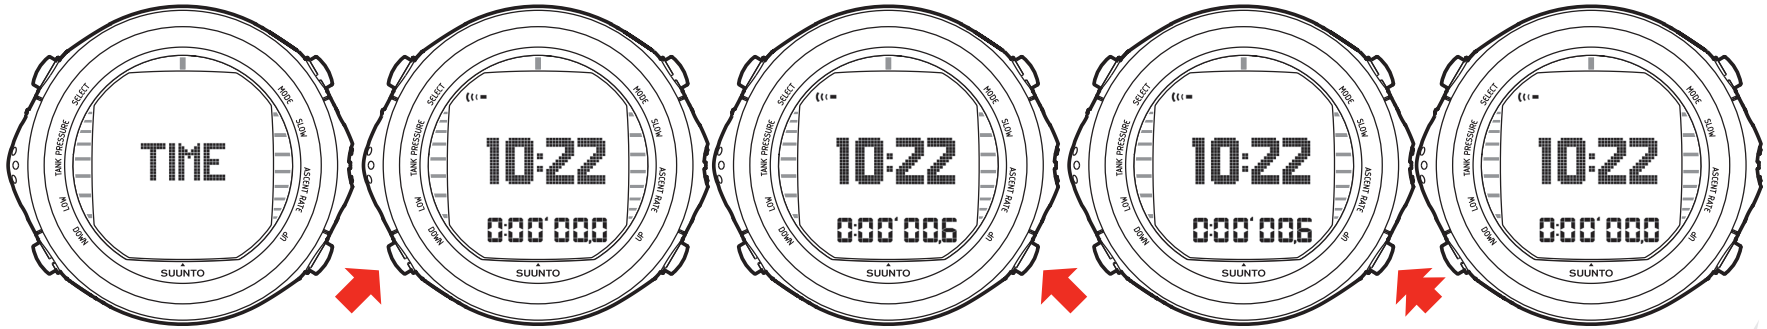

USARE IL PULSANTE DOWN PER AVVIARE IL CRONOMETRO E PRENDERE IL TEMPO PARZIALE. PREMENDO IL PULSANTE UP SI ARRESTA IL CRONOMETRO. SE SONO STATI PRESI TEMPI PARZIALI, È POSSIBILE SCORRERLI PREMENDO BREVEMENTE IL PULSANTE UP. TENENDO PREMUTO IL PULSANTE UP, IL CRONOMETRO VIENE AZZERATO.

4.3. CONTATTI BAGNATI AC

Il contatto bagnato e di trasferimento dati è situato sul retro della cassa. Sott'acqua i poli del contatto bagnato sono collegati per mezzo della conduttività dell'acqua e sul display viene visualizzato il simbolo "AC". Tale simbolo rimane visualizzato fino a disattivazione del contatto bagnato.

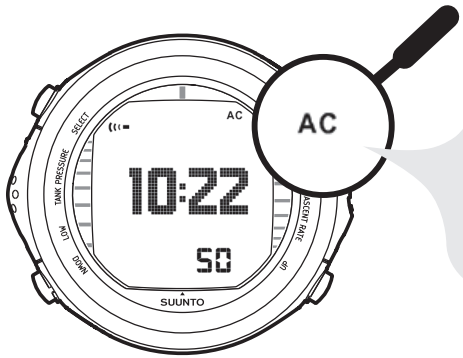

QUANDO IL COMPUTER DA IMMERSIONE È A CONTATTO CON L'ACQUA, COMPARE IL SIMBOLO AC NELL'ANGOLO SUPERIORE DESTRO DEL DISPLAY, CHE INOLTRE INDICA CHE È ATTIVA LA MODALITÀ DIVE.

La presenza di impurità o sporcizia sul contatto bagnato può impedire l'attivazione automatica del suddetto. È quindi importante tenere pulito il contatto bagnato. Per pulire il contatto utilizzare acqua dolce e una spazzola morbida (ad es. uno spazzolino da denti).

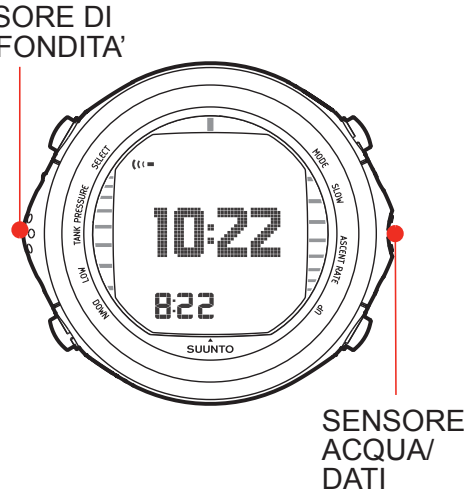

NOTA

In presenza di umidità o acqua attorno ai contatti bagnati, questi potrebbero innescare un'attivazione automatica. Prestare quindi attenzione quando, ad esempio, ci si lava le mani o quando si suda. Se il contatto bagnato si attiva in modalità TIME, sul display comparirà il simbolo AC e rimarrà visualizzato fino alla disattivazione del contatto bagnato. Per risparmiare batteria, disattivare i contatti bagnati pulendoli e/o asciugandoli con un panno morbido.

4.4. FUNZIONAMENTO DELLA BUSSOLA

Suunto DX integra una bussola digitale, che può essere consultata sia sott'acqua che in superficie e si può attivare premendo a lungo il pulsante SELECT.

SE SI ACCEDE DALLA MODALITÀ TIME, NELLA PARTE INFERIORE DELLO SCHERMO SONO VISUALIZZATI IL TEMPO E IL RILEVAMENTO.

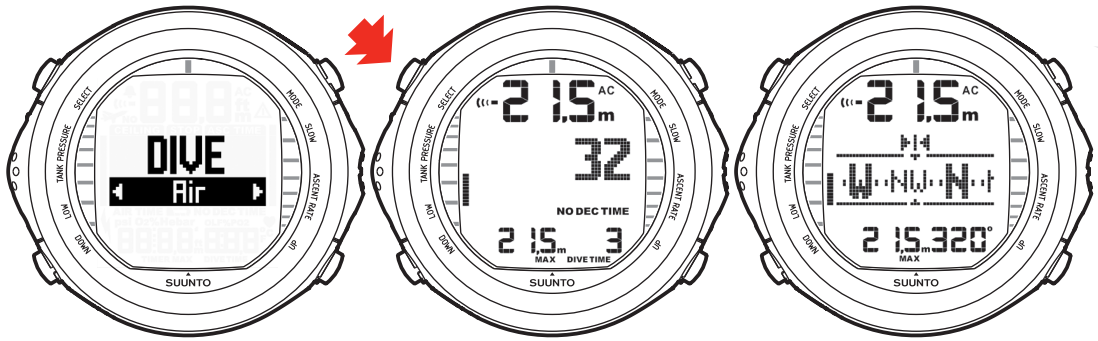

SE SI ACCEDE DALLA MODALITÀ DIVE, VENGONO VISUALIZZATE LA PROFONDITÀ E L'ORA CORRENTE O LA PROFONDITÀ MASSIMA, LA PRESSIONE DELLE BOMBOLE, IL RILEVAMENTO, IL TEMPO DI IMMERSIONE O LA TEMPERATURA.

NOTA *Se si attiva dalla modalità DIVE, passare da un display alternativo all'altro premendo i pulsanti UP/DOWN.*

4.4.1. Display della bussola

Suunto DX visualizza la bussola come rappresentazione grafica della rosa dei venti. La rosa mostra i punti cardinali e intercardinali e inoltre è visualizzato numericamente il rilevamento attuale.

4.4.2. Bloccaggio di un rilevamento

Il bloccaggio di un rilevamento, in cui le frecce direzionali sono rivolte verso il rilevamento bloccato, può rendere più facile seguire un determinato percorso. L'ultimo rilevamento bloccato viene memorizzato ed è disponibile la volta successiva in cui si attiva la bussola. Nella modalità DIVE, i rilevamenti bloccati vengono memorizzati anche nel registro.

Suunto DX permette inoltre di seguire rotte a triangolo o a quadrato e facilita la localizzazione della rotta del ritorno. Per far ciò, basta seguire i simboli grafici visualizzati al centro del display della bussola:

Tabella 4.1. Simboli di rilevamento bloccato

Simbolo	**Spiegazione**
	Vi state dirigendo verso il rilevamento bloccato
	Siete a 90 (o 270) gradi dal rilevamento bloccato

Simbolo	Spiegazione
	Siete a 180 gradi dal rilevamento bloccato
	Siete a 120 (o 240) gradi dal rilevamento bloccato

4.4.3. Impostazioni della bussola

È possibile definire le impostazioni della bussola (Calibrazione, declinazione e timeout) quando si è in modalità BUSSOLA:

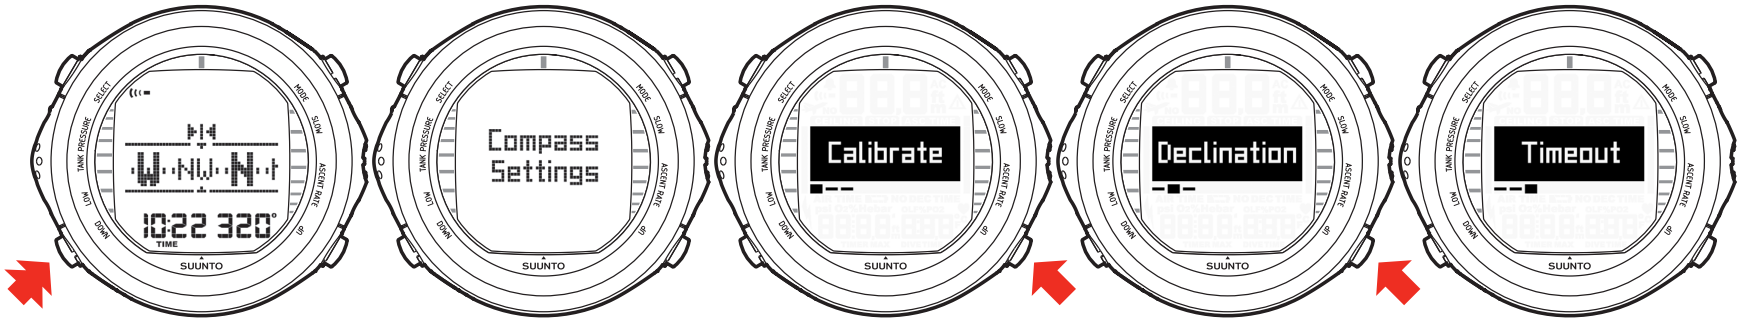

Taratura

A causa delle variazioni del campo magnetico circostante, di tanto in tanto è necessario ricalibrare la bussola elettronica di Suunto DX. Durante la procedura di taratura, la bussola si autoregola sul campo magnetico circostante . In linea di massima, è necessario calibrare la bussola ogniqualvolta sembri non funzionare in modo adeguato o dopo la sostituzione della batteria del computer da immersione.

NOTA *L'unità inserirà automaticamente la sequenza di calibrazione quando viene utilizzata per la prima volta.*

La presenza di forti campi magnetici, come per esempio le linee elettriche, gli altoparlanti e i magneti, influisce sulla taratura della bussola. È quindi consigliabile calibrare la bussola se Suunto DX è stato esposto a tali campi.

NOTA *Quando vi recate all'estero, prima di utilizzare la bussola è opportuno ricalibrarla sulla nuova posizione.*

NOTA *Ricordarsi di tenere Suunto DX in orizzontale durante la procedura di calibrazione.*

Per tarare la bussola procedere come segue:

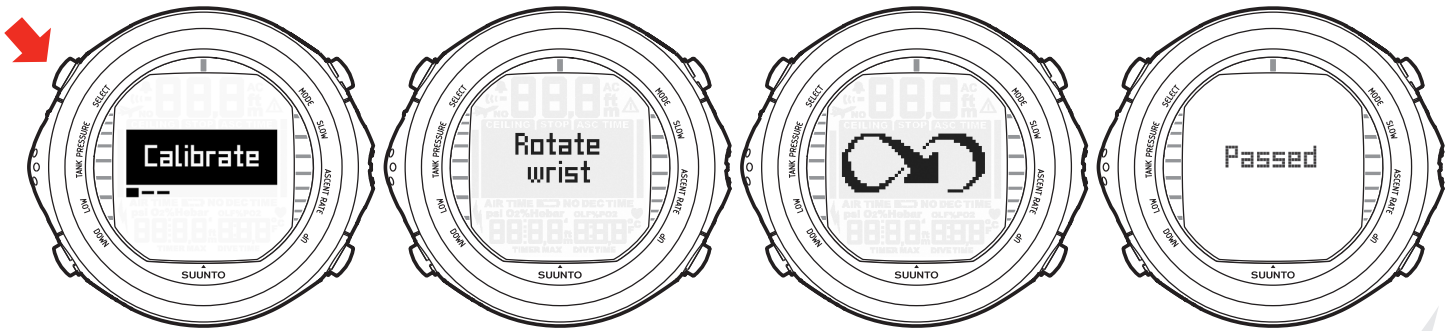

MANTENERE LO STRUMENTO IN POSIZIONE E RUOTARE LENTAMENTE L'UNITÀ COME IN UN GRANDE "ANELLO INFINITO" FINO A CHE LO STRUMENTO EMETTE UN BIP E APPARE IL MESSAGGIO SUPERATO.

Se la taratura fallisce per cinque volte di seguito (viene visualizzato il messaggio “try again”, ovvero "riprova"), è possibile che vi troviate in un'area ricca di fonti di magnetismo, come per esempio grandi oggetti metallici, linee elettriche o apparecchiature elettriche. Spostatevi dalla zona e riprovate a tarare la bussola. Se la taratura continua ad avere esito negativo, consigliamo di contattare un centro di assistenza Suunto autorizzato.

Declinazione

Per compensare la differenza tra nord reale e nord magnetico basta regolare la declinazione della bussola. La declinazione viene indicata normalmente nelle carte nautiche e mappe topografiche dell'area in cui risiedete.

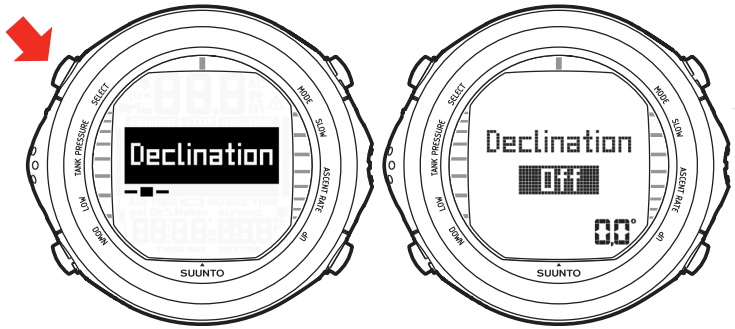

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

Timeout (tempo di interruzione)

È possibile impostare il timeout della bussola minuti. Una volta trascorso il tempo impostato dall'ultima pressione del pulsante, il computer torna in modalità TIME o DIVE dalla modalità COMPASS.

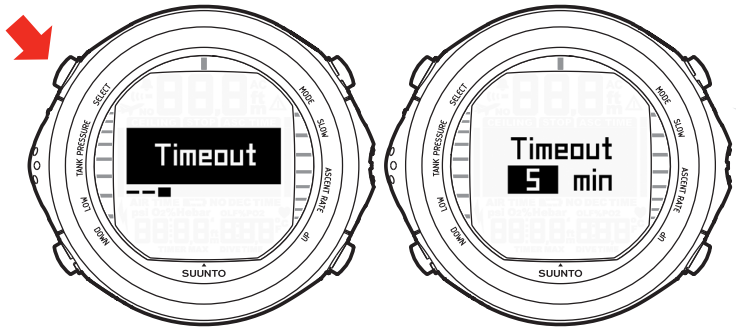

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

È possibile uscire dalla modalità COMPASS anche tenendo premuto a lungo il pulsante SELECT.

5. PRIMA DELL'IMMERSIONE

Non utilizzare il computer da immersione senza aver letto attentamente e in ogni sua parte la presente guida dell'utente, incluse tutte le avvertenze. Accertarsi di aver ben compreso il funzionamento dello strumento, le informazioni visualizzate sui display e i limiti dello strumento stesso. In caso di domande sul manuale o sul computer da immersione, rivolgersi al proprio rivenditore SUUNTO prima di effettuare immersioni con il computer da immersione.

È importante ricordare che OGNUNO È RESPONSABILE DELLA PROPRIA SICUREZZA.

Se utilizzato correttamente, Suunto DX è un ottimo strumento per aiutare sub in possesso di brevetto e debitamente formati a pianificare ed effettuare immersioni sportive . NON SOSTITUISCE LE ISTRUZIONI FORNITE DAI SUB IN POSSESSO DI BREVETTO, compresi i principi di decompressione.

⚠ PERICOLO *Le immersioni con miscele di gas comportano rischi diversi da quelli associati alle immersioni con aria standard. È necessario un addestramento adeguato per imparare a comprendere ed evitare tali rischi, che non sono prontamente intuibili. Tali rischi comprendono gravi lesioni o morte.*

Evitate le immersioni con miscele diverse dalla normale aria se non avete frequentato un corso e conseguito un brevetto in questa specifica specialità.

5.1. Algoritmo Fused™ RGBM

Suunto Fused RGBM è una versione estesa di Suunto Technical RGBM. Incorpora inoltre il FullRGBM del Dott. Bruce Wienke, il Bubble Model più completo attualmente disponibile. Poiché il FullRGBM sviluppato dal Dott. Wienke è adatto solamente a immersioni con decompressione in profondità, Suunto Fused RGBM utilizza Suunto Technical RGBM per immersioni di <40 m. Suunto Fused RGBM può quindi adattarsi con la stessa efficienza sia a immersioni sportive che tecniche, ed è inoltre idoneo per l'utilizzo di respiratori. La funzionalità di Suunto Fused RGBM è stata convalidata e verificata alla profondità di 150 m/491 piedi.

Suunto DX utilizza le soste di sicurezza tradizionali consigliate e le soste di profondità.

Allo scopo di ottimizzare la risposta a diverse situazioni di rischio, è stata introdotta un'ulteriore categoria di soste, indicata come Sosta di sicurezza obbligatoria. La combinazione di tipologie di sosta dipende dalle impostazioni dell'utente e dalla situazione di immersione specifica.

5.2. RISALITE D'EMERGENZA

Se si effettua l'immersione senza decompressione utilizzando solo aria o nitrox, attenersi alla seguente procedura:

1. Mantenere la calma e risalire immediatamente a una profondità inferiore ai 18 metri/60 piedi.
2. Alla profondità di 18 m/60 piedi rallentare la velocità di risalita fino a 10 metri al minuto [33 piedi/min] e portarsi a una profondità compresa tra i 3 e i 6 metri [tra 10 e 20 piedi].
3. Sostare a questa profondità fino a quando la propria riserva d'aria lo consente. Dopo l'emersione, evitare di immergersi per almeno 24 ore.

Durante le immersioni tecniche, è necessario avere a disposizione su una lavagnetta subacquea il piano di immersione che si è creato. È inoltre necessario creare un piano di backup per i gas persi. Nell'eventualità remota in cui si verificasse un malfunzionamento del computer durante l'immersione, utilizzare un profondimetro alternativo e un timer, e seguire il programma di risalita e i cambi di gas riportati sulla lavagnetta.

5.3. LIMITI DEI COMPUTER DA IMMERSIONE

Anche se il computer da immersione si basa su ricerche e tecnologie di decompressione all'avanguardia, è importante comprendere che il computer non può monitorare le effettive funzioni fisiologiche di un singolo sub. Tutte le procedure di decompressione finora note agli autori, comprese le tabelle della U.S. Navy, si basano su modelli matematici teorici, ideati con lo scopo di ridurre la probabilità di insorgenza di malattia da decompressione.

5.4. ALLARMI SONORI E VISIVI

Il computer da immersione evidenzia con allarmi visivi e sonori l'avvicinarsi di limiti importanti o lo scattare di allarmi preimpostati. La seguente tabella riporta i diversi allarmi e i relativi significati.

Tabella 5.1. Allarmi del computer da immersione

Tipo di allarme	Schema acustico	Durata
Priorità alta		segnale acustico di 2,4 sec. + pausa di 2,4 sec.

Tipo di allarme	Schema acustico	Durata
Priorità bassa		segnale acustico di 0,8 sec. + pausa di 3,2 sec.

Tabella 5.2.

Segnale acustico di indicazione	Schema acustico	Interpretazione
Ascendente		Iniziare la risalita
Discendente		Iniziare la discesa
Discendente-ascendente		Cambiare il gas

Le **informazioni visive** sul display del computer da immersione vengono visualizzate durante le pause dell'allarme per risparmiare batteria.

Tabella 5.3. Tipi di allarmi sonori e visivi

Tipo di allarme	Motivo di allarme
Allarme priorità alta seguito da un segnale acustico "Iniziare la risalita" ripetuto per un massimo di tre minuti. Il valore **PO_2** lampeggia.	Il valore della PO_2 è superiore rispetto al valore regolato. La profondità attuale è eccessiva per il gas in uso. Risalire immediatamente o cambiare gas con una percentuale di ossigeno inferiore.
Allarme priorità alta seguito da un segnale acustico "Cambiare gas" ripetuto due volte. Il valore **PO_2** lampeggia.	Il valore PO_2 è inferiore a 0,18 bar. Solo in modalità **DIVE Mixed e DIVE CCR**. La profondità è troppo superficiale e la pressione ambiente è troppo bassa per il gas corrente. Il contenuto di ossigeno è troppo basso perché il sub rimanga cosciente. Cambiare immediatamente il gas.
Allarme priorità alta seguito da un segnale acustico "Iniziare la discesa" ripetuto per un massimo di tre minuti. Il simbolo **Er** (errore) lampeggia e compare una freccia rivolta verso il basso.	Si è superata la profondità del massimale di decompressione. Scendere immediatamente a un livello pari o inferiore al Ceiling.

Tipo di allarme	Motivo di allarme
Allarme priorità alta ripetuto tre volte. Il simbolo **SLOW (LENTO)** lampeggia.	Si è superata la velocità massima di risalita permessa (10 metri al minuto/33 piedi al minuto). Rallentare la velocità di risalita.
Allarme priorità bassa seguito da un segnale acustico "Iniziare la risalita" ripetuto due volte. Il simbolo **ASC TIME** lampeggia e compare una freccia rivolta verso l'alto.	L'immersione senza soste diventa un'immersione con una tappa di decompressione. La profondità è al di sotto del livello del floor di decompressione. Salire al livello del floor o a un livello superiore.
Allarme priorità bassa seguito dal segnale acustico "Cambiare gas" emesso una volta. Il valore della miscela di gas **(O_2%, O_2%|He%)** lampeggia.	Si consiglia di cambiare gas. Solo in modalità **DIVE Mixed e DIVE CCR**. Cambiare il gas con uno più appropriato per la decompressione. ASC TIME presuppone il cambio del gas ed è preciso solo se si cambia il gas come suggerito.

Tipo di allarme	Motivo di allarme
Allarme priorità bassa seguito dal segnale acustico "Cambiare gas" emesso una volta. La retroilluminazione è accesa e il testo "Set Point selected" ("Valore di riferimento selezionato") viene visualizzato brevemente.	Al raggiungimento della profondità stabilita, una notifica acustica indica l'attivazione automatica del valore di riferimento. Solo in modalità **DIVE CCR**.
Allarme priorità bassa seguito da un segnale acustico "Iniziare la discesa" per la durata della violazione della sosta di profondità. Il simbolo **DEEP STOP** lampeggia e compare una freccia rivolta verso il basso.	La sosta di profondità obbligatoria non è stata rispettata. Riprendere la discesa per completare la sosta di profondità.
Allarme priorità bassa seguito da due brevi segnali acustici emessi una volta. Vengono visualizzati i simboli **DEEP STOP** e timer.	La profondità della sosta di profondità è stata raggiunta. Eseguire la sosta di profondità obbligatoria per la durata indicata dal timer.

Tipo di allarme	Motivo di allarme
Allarme priorità bassa ripetuto due volte. Il simbolo della **pressione della bombola** lampeggia.	La pressione della bombola raggiunge la pressione di allarme selezionata, 10 - 200 bar. La pressione della bombola raggiunge la pressione di allarme stabilita, 50 bar. Questo allarme funziona solo se l'accoppiamento al trasmettitore della pressione della bombola wireless viene eseguito correttamente e la trasmissione dei dati della pressione della bombola non si interrompe per qualsiasi motivo durante l'immersione. È possibile confermare l'allarme.
Allarme priorità bassa ripetuto due volte. Il valore **OLF%** lampeggerà se il valore PO_2 è superiore a 0,5 bar.	Il valore OLF raggiunge l'80% o il 100% fissato. Solo in modalità **DIVE Mixed e DIVE CCR**. È possibile confermare l'allarme.
Allarme priorità bassa ripetuto due volte. Il valore della **massima profondità** lampeggia.	La profondità selezionata (3 - 120 m/10 - 394 piedi) è stata superata. La profondità massima stabilita (120 m/394 piedi) è stata superata. È possibile confermare l'allarme.
Allarme priorità bassa ripetuto due volte. Il valore **Dive time** lampeggia.	Il tempo di immersione selezionato (1 - 999 min) è stato superato. È possibile confermare l'allarme.

NOTA *Se la retroilluminazione è disattivata, non si illumina in caso di attivazione di un allarme.*

NOTA *Quando i toni acustici sono disattivati, non viene emesso alcun allarme in caso di attivazione.*

PERICOLO *QUANDO LA FRAZIONE DEL LIMITE DI OSSIGENO INDICA CHE SI È RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO, BISOGNA IMMEDIATAMENTE RIDURRE L'ESPOSIZIONE ALL'OSSIGENO. La mancata riduzione dell'esposizione a ossigeno dopo la comparsa dell'avviso, può aumentare rapidamente il rischio di tossicità dell'ossigeno, di lesioni o morte.*

5.5. CONDIZIONI DI ERRORE

Il computer da immersione è provvisto di indicatori di allarme per avvisare il sub di determinate situazioni che aumenterebbero notevolmente il rischio di MDD. La mancata risposta a tali allarmi comporta l'attivazione della modalità Error, a indicare il notevole aumento del rischio di MDD. Una corretta comprensione e un adeguato utilizzo del computer da immersione eviteranno di entrare in modalità Error.

Decompressione omessa

La modalità Error viene attivata all'omissione della decompressione, ad esempio, quando si rimane per più di tre minuti al di sopra della quota del Ceiling. Durante questi tre minuti compare l'avviso Er e si attiva l'allarme sonoro. Dopo questo periodo, il computer passa alla modalità Error permanente. Lo strumento continuerà a funzionare normalmente se si scende sotto il massimale entro tre minuti.

Quando il computer è in ERROR permanente, appare solo la scritta Er nella finestra al centro del display. Il computer non fornisce più i tempi di risalita o le soste. Tuttavia, tutti gli altri dati presenti sul display funzioneranno normalmente per fornire le informazioni per la risalita. Durante un'immersione senza decompressione, bisogna risalire immediatamente a una profondità compresa tra 3 e 6 m/tra 10 e 20 piedi e rimanervi fino a quando la propria riserva d'aria lo consente. Durante un'immersione con decompressione, utilizzare il proprio piano di riserva e procedere con l'immersione seguendo il piano, a seconda dei gas disponibili.

Dopo l'emersione, evitare di immergersi per almeno 48 ore. Durante l'attivazione della modalità Error permanente, viene visualizzato il simbolo Er nella finestra centrale e la modalità Planning sarà disattivata.

5.6. Trasmissione senza fili

Per poter utilizzare il trasmettitore, è necessario attivare l'integrazione wireless nelle impostazioni di Suunto DX. Per l'attivazione o la disattivazione dell'integrazione wireless, consultare *Sezione 5.8.5, «Impostazione dell'accoppiamento della pressione della bombola»*.

5.6.1. Installazione del trasmettitore wireless

Si raccomanda di far collegare il trasmettitore al primo stadio dell'erogatore dal rivenditore Suunto al momento dell'acquisto di Suunto trasmettitore wireless.

Tuttavia, in caso si decida di farlo autonomamente, si raccomanda quanto segue:

1. Utilizzando un attrezzo adeguato, rimuovere il tappo dell'accesso di alta pressione (HP) sul primo stadio dell'erogatore.
2. Avvitare con le mani il trasmettitore di alta pressione di Suunto DX all'uscita HP del proprio erogatore. NON STRINGERE TROPPO! La coppia massima di serraggio è pari a 6 Nm/4,4 lbsft o 53 lbsin. La tenuta poggia su un O-ring statico, non forzarla!
3. Collegare l'erogatore alla bombola da immersione e aprire lentamente la valvola. Controllare se ci sono perdite immergendo nell'acqua il primo stadio dell'erogatore. Se si rileva la presenza di perdite, controllare la condizione dell'O-ring e le superfici di tenuta.

5.6.2. Accoppiamento e selezione di codice

Per poter ricevere i dati wireless, è necessario che Suunto DX sia accoppiato al trasmettitore. Durante la procedura di accoppiamento, il computer da immersione si sintonizza sul codice del trasmettitore.

Il trasmettitore è attivato quando la pressione supera i 15 bar/300 psi e poi inizia a inviare i dati di pressione insieme a un codice numerico. Durante la procedura di accoppiamento, il computer da immersione memorizza il codice numerico e inizia a visualizzare i valori di pressione ricevuti con questo codice. Questa procedura di codifica impedisce che si mescolino dati provenienti da altri sub che stanno utilizzando un trasmettitore Suunto wireless.

Se non viene memorizzato alcun codice, Suunto DX visualizza "cd:--" e riceve i dati con scarsa sensibilità solo da una distanza molto ridotta (0,1–0,5 m/0,5–1 piedi). Il simbolo del fulmine non viene visualizzato in questa fase. Tenendola vicino al trasmettitore, l'unità Suunto DX memorizzerà il codice ricevuto e inizierà la ricezione alla massima sensibilità mostrando solo i dati ricevuti con questo codice.

NOTA *La procedura di accoppiamento deve essere eseguita solo una volta, prima del primo utilizzo. La procedura di accoppiamento deve essere ripetuta solo se si sostituisce il trasmettitore con uno nuovo o se un altro sub del proprio gruppo utilizza lo stesso codice.*

Per accoppiare il trasmettitore e il computer da immersione Suunto DX:

1. Assicurarsi che il trasmettitore sia correttamente collegato all'accesso HP dell'erogatore e che l'erogatore sia correttamente collegato alla bombola.
2. Assicurarsi che Suunto DX sia acceso e che l'integrazione wireless sia attivata nelle impostazioni Suunto DX (Pressione della bombola attivata. Per ulteriori informazioni, vedere la *Sezione 5.8.5, «Impostazione dell'accoppiamento della pressione della bombola»*). Se Suunto DX è in modalità TIME, passare alla modalità DIVE premendo brevemente il pulsante MODE. Il DX dovrebbe visualizzare "cd:--" nell'angolo inferiore sinistro del display.
3. Aprire lentamente e completamente il rubinetto della bombola e pressurizzare il sistema. Il trasmettitore inizia a trasmettere quando la pressione supera i 15 bar/300 psi.

4. Portare l'unità Suunto DX vicino al trasmettitore. In questo modo il dispositivo visualizzerà velocemente il codice numerico selezionato e poi inizierà a visualizzare la pressione della bombola trasmessa. L'indicatore del trasmettitore wireless (simbolo del fulmine lampeggiante) verrà visualizzato sul display ogni qualvolta Suunto DX riceve un segnale valido.

⚠ PERICOLO *Se più sub stanno utilizzando un trasmettitore wireless Suunto, prima di iniziare l'immersione assicurarsi sempre che ogni sub utilizzi un codice diverso.*

Nel caso in cui più sub utilizzassero lo stesso codice, modificare il codice del trasmettitore prima dell'immersione.

Per assegnare un nuovo codice trasmettitore:

1. Aprire lentamente e completamente il rubinetto della bombola per pressurizzare il sistema.
2. Chiudere immediatamente la valvola della bombola e depressurizzare rapidamente l'erogatore in modo da ridurre la pressione a meno di 10 bar/145 psi. Attendere circa 10 secondi e riaprire lentamente il rubinetto della bombola per riportare la pressione a un valore superiore a 15 bar/300 psi.

   Il trasmettitore assegna automaticamente un nuovo codice.

NOTA *Per sintonizzarsi sul nuovo codice del trasmettitore, occorre innanzitutto cancellare il codice Suunto DX.*

Per risintonizzare il trasmettitore con il nuovo codice e il computer da immersione Suunto DX:

1. Nella modalità DIVE di Suunto DX, tenere premuto il pulsante DOWN per inserire le impostazioni DIVE. Accedere al menu di accoppiamento della pressione della bombola (Vedere la *Sezione 5.8.5, «Impostazione dell'accoppiamento della pressione della bombola»*). Premere brevemente il pulsante SELECT per ignorare la selezione ON/OFF della pressione della bombola (la trasmissione della pressione della bombola deve rimanere attiva).

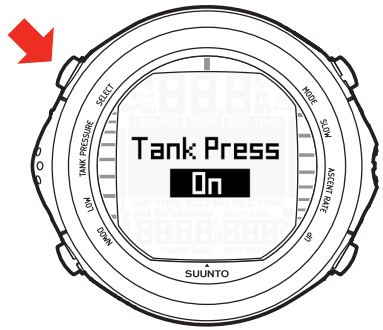

2. Nel menu successivo, viene visualizzato un codice numerico. Cancellare il codice premendo brevemente il pulsante UP (passare da "Ok" a "Clear"), quindi premere il pulsante SELECT.

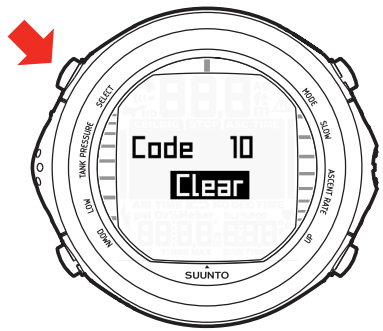

3. Premere brevemente il pulsante MODE per uscire dalle impostazioni DIVE.

4. Portare l'unità Suunto DX vicino al trasmettitore (il sistema deve essere portato a una pressione superiore a 15 bar/300 psi). Il computer da immersione visualizza il nuovo codice numerico ricevuto, quindi inizia a visualizzare la pressione della bombola trasmessa. L'indicatore del trasmettitore wireless (simbolo del fulmine) verrà visualizzato sul display ogni qualvolta Suunto DX riceve un segnale valido.

NOTA

Per risparmiare la carica della batteria, il trasmettitore passa in modalità di risparmio energetico con la velocità di trasmissione più lenta se la pressione della bombola rimane invariata per più di cinque (5) minuti. Il trasmettitore continua a trasmettere con il codice salvato al rilevamento di eventuali variazioni di pressione (ad es. l'utente preme il pulsante di spurgo sull'erogatore o aspira dall'erogatore).

5.6.3. Trasmissione dati

Dopo la procedura di accoppiamento, Suunto DX riceverà i dati sulla pressione della bombola dal trasmettitore. La pressione può essere visualizzata in bar o psi, a seconda dell'unità di misura selezionata. Ogni qualvolta Suunto DX riceve un segnale appropriato, un simbolo a forma di fulmine viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del display.

Tabella 5.4. Display relativi alla trasmissione di pressione

Display	Indicazione	Figura
Cd:--	Nessun codice memorizzato, l'unità Suunto è pronta all'accoppiamento con il trasmettitore.	A

Display	Indicazione	Figura
Cd:10	Codice impostato. Il codice numerico può essere compreso tra 01 e 40.	B
- - -	Il simbolo del fulmine sta lampeggiando. Il valore della pressione supera il limite consentito (oltre 360 bar/5.220 psi).	C
no conn	Quando l'unità non riceve pacchetti dati dal trasmettitore viene visualizzato il testo "no conn". La lettura di pressione non è stata aggiornata da più di un minuto. L'ultima lettura di pressione valida viene visualizzata a intermittenza. Il simbolo del fulmine non viene visualizzato. Il trasmettitore è fuori campo(>1,2 m/4 piedi), in modalità di basso consumo o su un altro canale. Attivare il trasmettitore sfiatando l'erogatore e portare l'unità di serie D più vicino al trasmettitore, per poi controllare se il simbolo del fulmine compare. Se non compare, cancellare il codice sull'unità Suunto serie D.	D
batt	Il livello di carica della batteria del trasmettitore di pressione è basso. La lettura di pressione viene visualizzata a intermittenza. Sostituire la batteria del trasmettitore!	E

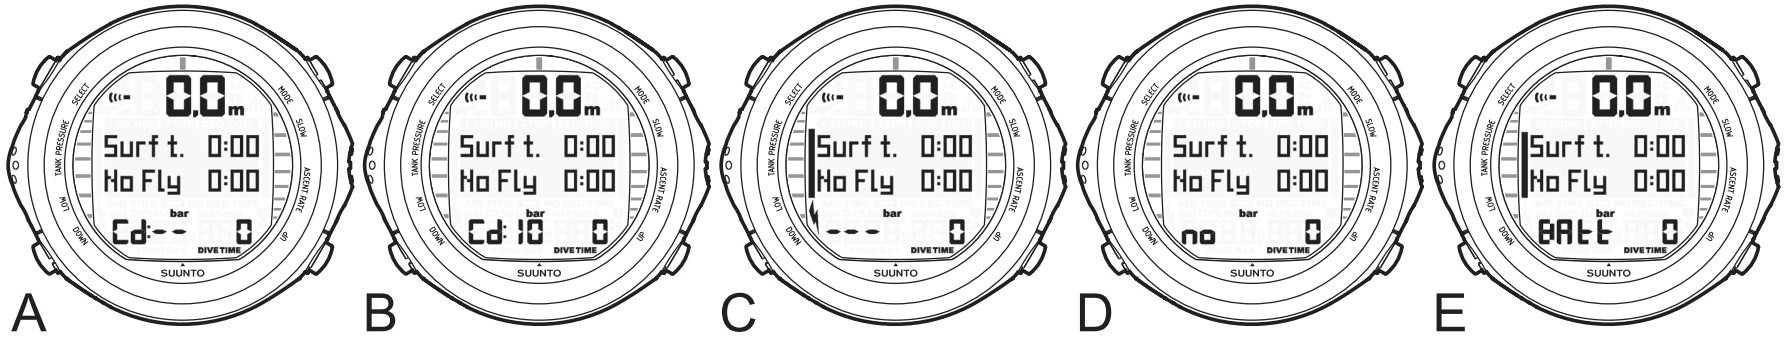

5.7. Accesso alla modalità DIVE

Suunto DX presenta quattro modalità di immersione: la modalità AIR per l'immersione solo con aria standard, la modalità MIXED per l'immersione con miscele di ossigeno e/o elio, la modalità CCR per l'immersione con respiratore e la modalità GAUGE da utilizzare come timer di fondo.

La modalità di immersione selezionata è visualizzata quando si accede alla modalità DIVE e si può passare da una sottomodalità all'altra premendo i pulsanti UP/DOWN.

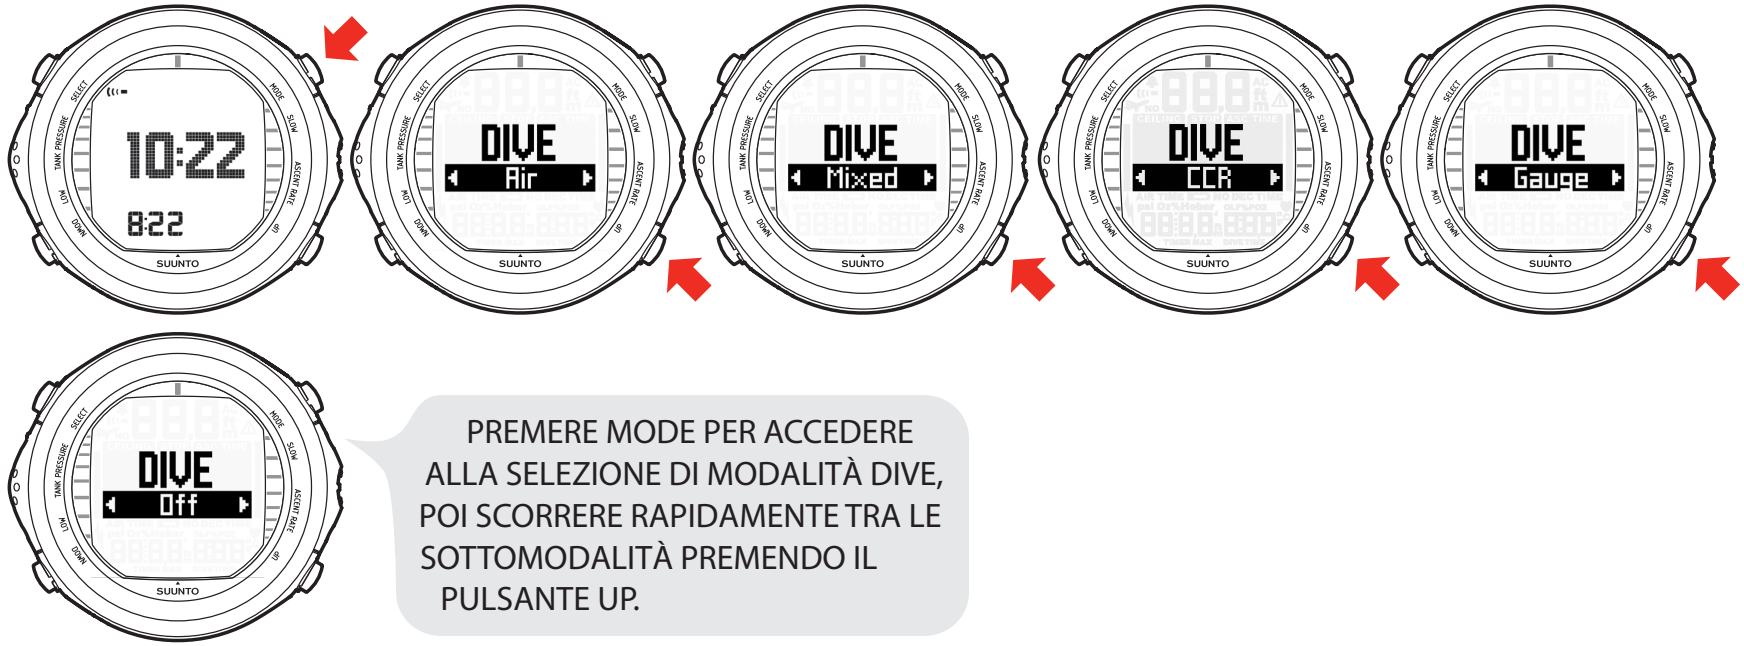

5.8. Impostazioni modalità DIVE

Suunto DX è dotato di diverse funzioni personalizzabili, nonché di allarmi di tempo e profondità da definire a seconda delle esigenze dell'utente. Le impostazioni della modalità DIVE dipendono dalla sottomodalità Dive selezionata (AIR, MIXED, CCR, GAUGE), in modo che, ad esempio, le impostazioni Set point siano disponibili solo nella sottomodalità CCR.

La seguente tabella riporta le impostazioni DIVE disponibili in ciascuna sottomodalità DIVE.

Tabella 5.5. Impostazioni modalità DIVE

Impostazione	**Modalità AIR**	**Modalità MIXED**	**Modalità CCR**	**Modalità GAUGE**
Gas CC (a circuito chiuso)			X	
Gas OC (a circuito aperto)		X	X	
Set Point (Valore di riferimento)			X	
Fattore personale/Altitudine	X	X	X	
Accoppiamento pressione bombola	X	X	X	X
Allarme di pressione della bombola	X	X	X	X
Allarme di profondità	X	X	X	X
Allarme di tempo d'immersione	X	X	X	X
Velocità di campionamento	X	X	X	X

Impostazione	Modalità AIR	Modalità MIXED	Modalità CCR	Modalità GAUGE
Sosta di profondità	X			
Tempo d'aria	X	X		

La figura seguente illustra come accedere al menu delle impostazioni della modalità DIVE.

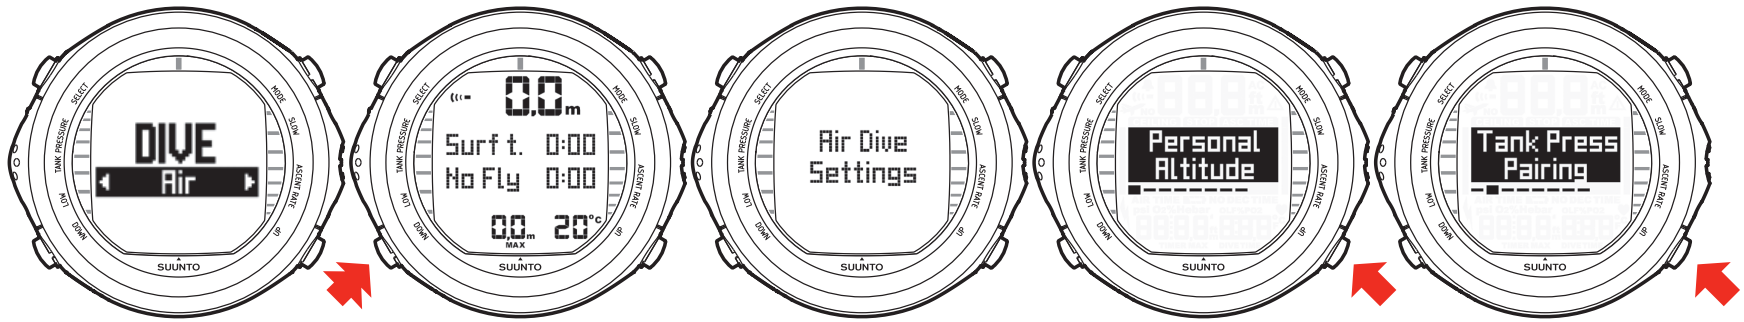

NOTA *Alcune impostazioni non possono essere modificate prima di cinque (5) minuti dall'ultima immersione.*

5.8.1. Impostazione dei gas CC

Se impostata nella modalità DIVE CCR, la corretta percentuale di ossigeno e di elio presente nei gas diluenti delle apposite bombole deve essere sempre inserita nel computer per garantire la correttezza dei calcoli tissutali e di ossigeno. La modalità Set Point (Valore di riferimento) è utilizzata per impostare i valori massimi e minimi della pressione parziale di ossigeno.

In modalità di impostazione CCR CC Gases, viene visualizzata anche la massima profondità operativa equivalente, in base alle impostazioni selezionate.

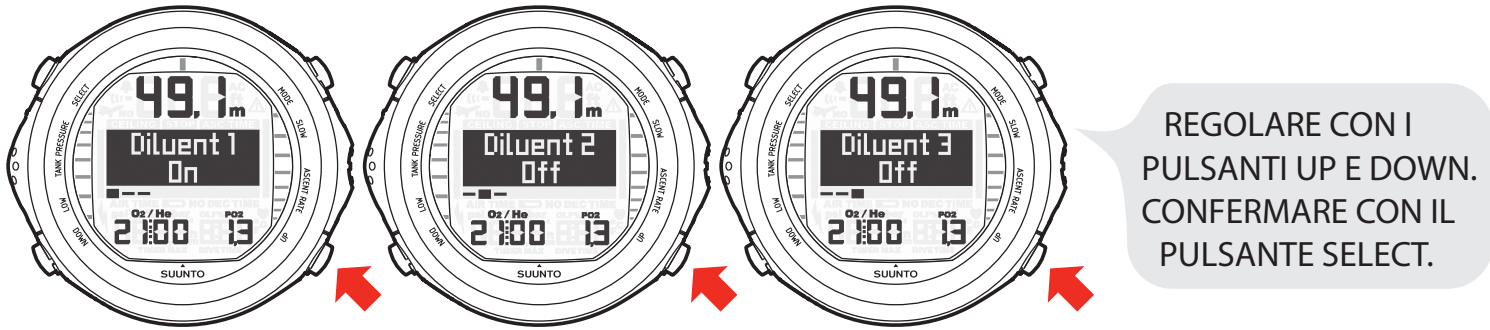

Una volta inseriti i valori per Diluent1, è possibile impostare similmente diluenti aggiuntivi, Diluent 2 e Diluent 3. Essi possono essere impostati su "ON" (Accesi) oppure "OFF" (Spenti). Diluent 1 è sempre impostato come un gas “ON”, mentre Diluent 2 e Diluent 3 sono preimpostati su “OFF”.

⚠ PERICOLO *Prima di ogni immersione, attivare solo i diluenti effettivamente disponibili e ricordarsi di verificare la correttezza dei valori impostati.*

5.8.2. Impostazione dei gas a circuito aperto

Se impostata nella modalità DIVE MIXED o DIVE CCR, la corretta percentuale di ossigeno e di elio presente nel gas a circuito aperto in tutte le bombole (e nei gas addizionali) deve essere sempre inserita nel computer per garantire la correttezza dei calcoli tissutali e di ossigeno. Inoltre deve essere impostato il limite di pressione parziale dell'ossigeno.

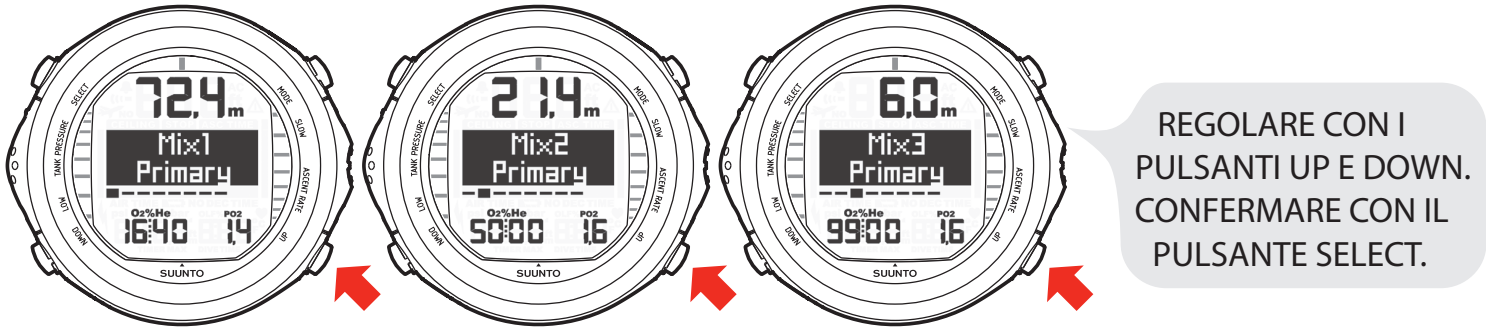

In modalità di impostazione MIXED o CCR OC Gases viene visualizzata anche la massima profondità operativa equivalente, in base alle impostazioni selezionate.

Una volta inseriti i valori per Mix1, è possibile impostare miscele aggiuntive, Mix2–Mix8, allo stesso modo, impostandole su "PRIMARY" (primaria), "SECONDARY" (secondaria) o "OFF" (disattivata). Mix1 è sempre impostato come gas principale.

Per ridurre al minimo il rischio di errore durante un'immersione, le miscele devono essere impostate nell'ordine corretto. Ciò significa che con l'aumento del numero delle miscele, aumenta anche il contenuto di ossigeno e in genere è in quest'ordine che vengono utilizzate durante l'immersione. Prima di un'immersione, attivare solo le miscele effettivamente disponibili e ricordarsi di verificare la correttezza dei valori impostati.

Il tempo di risalita viene calcolato partendo dal presupposto che il profilo di risalita venga avviato immediatamente e che tutti i gas PRIMARI siano sostituiti non appena la loro massima profondità operativa lo consente. Ossia, usando i gas impostati come primari, viene calcolato momentaneamente il programma di risalita ottimale.

Per visualizzare il programma di risalita più pessimistico, ovvero un programma in cui i gas non vengono assolutamente sostituiti, è possibile impostare i gas come SECONDARI e il tempo impiegato per concludere la decompressione usando il gas respiratorio corrente viene visualizzato come tempo di risalita.

La visualizzazione del programma di risalita più pessimistico durante una lunga immersione può provocare facilmente la mancata corrispondenza tra il tempo di risalita e l'apposito campo e il computer da immersione visualizza "---" (max. 999 min).

NOTA *Durante l'impostazione dei gas, è opportuno notare che la profondità massima operativa calcolata viene visualizzata nel campo superiore. Non è possibile passare a questo gas prima di risalire oltre tale profondità.*

In modalità MIXED e CCR OC Gases, l'impostazione predefinita per la percentuale di ossigeno (O_2%) è di 21% (aria) e l'impostazione della pressione parziale dell'ossigeno (PO_2) è di 1,4 bar.

5.8.3. Impostazione dei valori di riferimento (Set Point)

In modalità DIVE CCR si utilizza il menu Set Point (Valore di riferimento) per la regolazione Low/High del valore PO_2 di riferimento e profondità Switch High/Low.

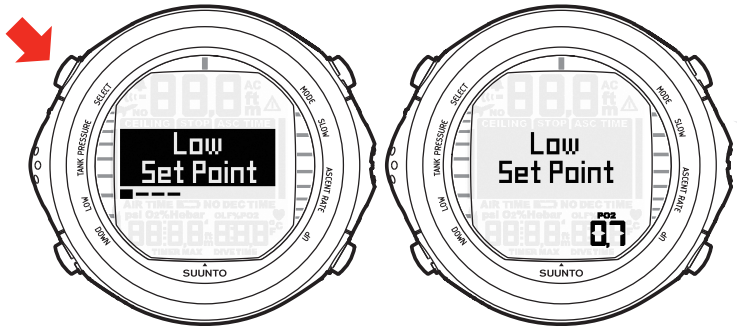

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

L'impostazione predefinita per Low Set Point è PO_2 0,7 bar (intervallo 0,4-0,9 bar).

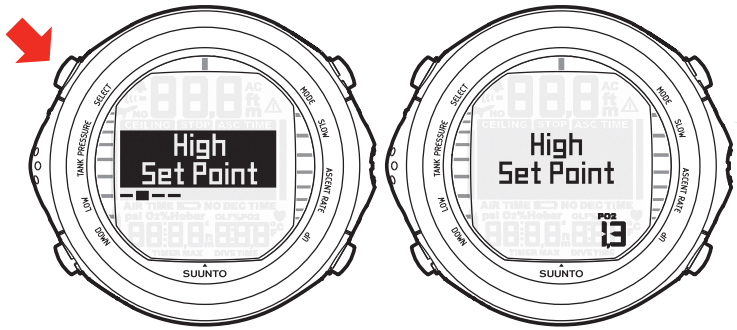

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

L'impostazione predefinita per High Set Point è PO_2 1,3 bar (intervallo 1,0-1,5 bar).

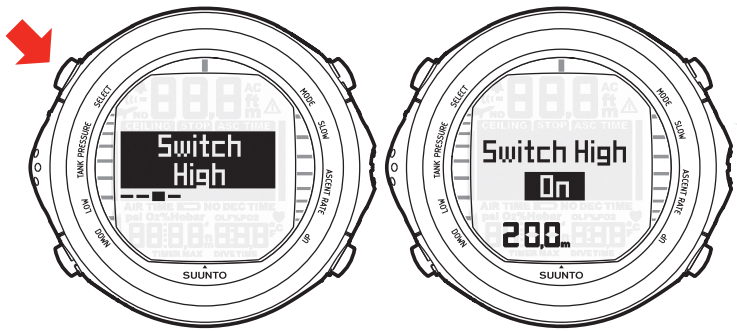

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

La profondità Switch High può essere impostata su ON oppure OFF. ON implica il passaggio automatico al valore di riferimento massimo alla profondità stabilita, OFF implica il passaggio manuale al valore di riferimento. L'impostazione predefinita per Switch High è ON, 20,0 m/70 piedi (intervallo 15,0-60,0 m/50-200 piedi).

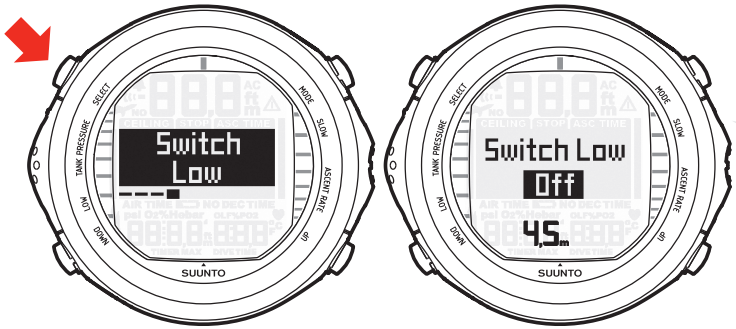

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

La profondità Switch Low può essere impostata su ON oppure OFF. ON implica il passaggio automatico al valore di riferimento minimo alla profondità stabilita, OFF implica il passaggio manuale al valore di riferimento. L'impostazione predefinita per Switch Low è OFF, 4,5 m/15 piedi (intervallo 3,0-15,0 m/10-50 piedi).

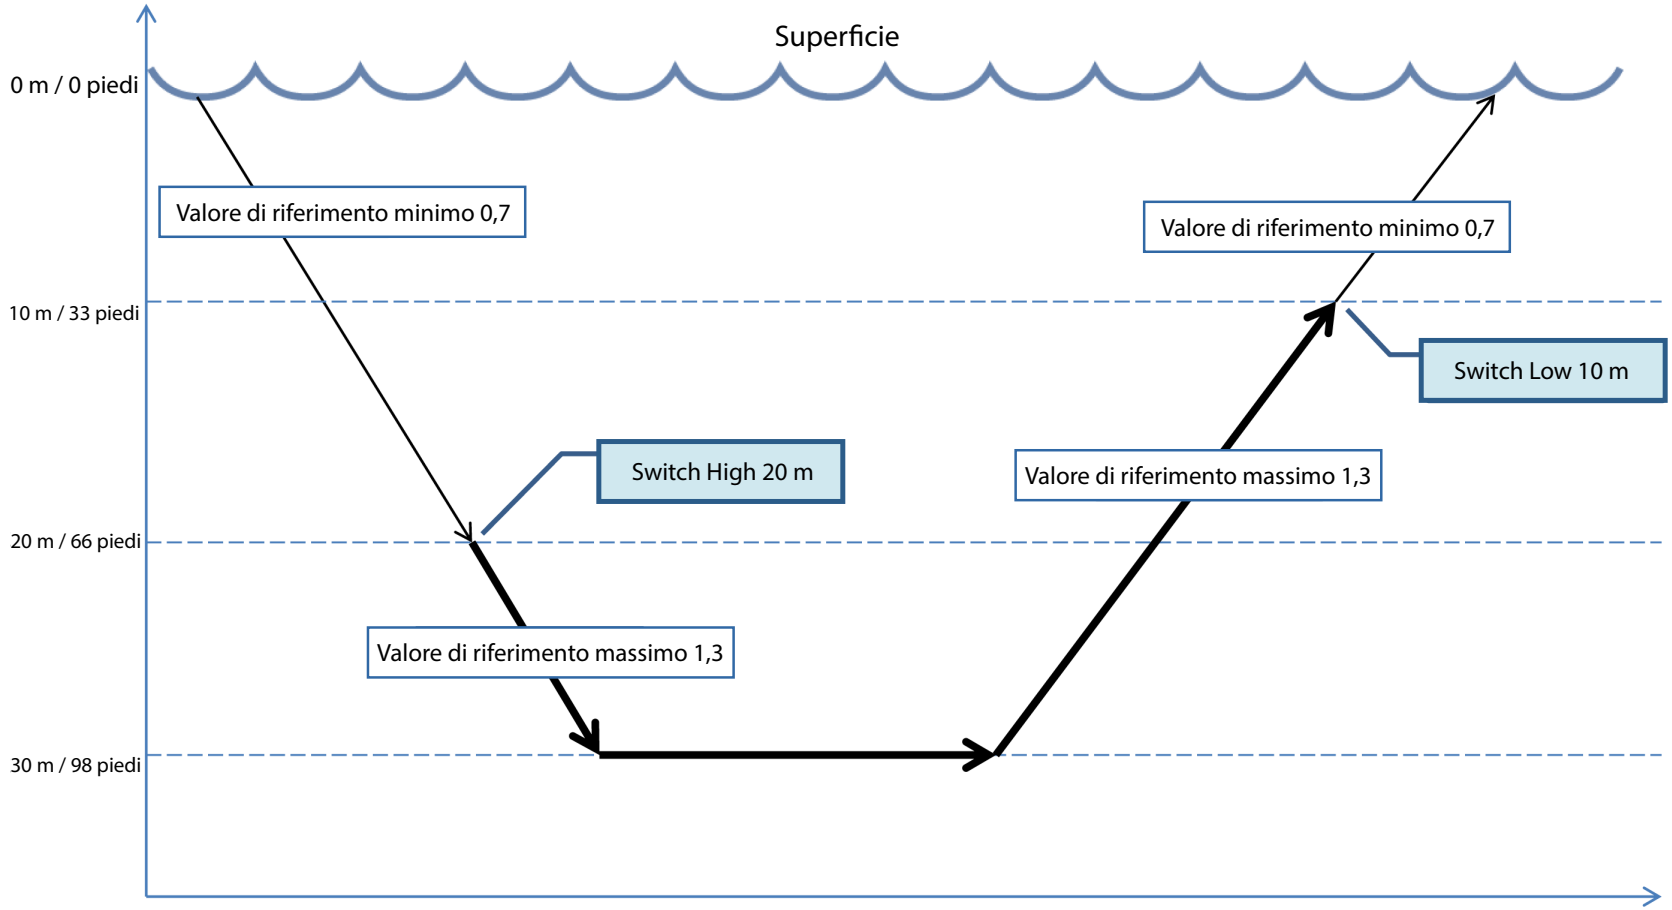
Superficie
0 m / 0 piedi
Valore di riferimento minimo 0,7
10 m / 33 piedi
Switch High 20 m
20 m / 66 piedi
Valore di riferimento massimo 1,3
30 m / 98 piedi
Valore di riferimento minimo 0,7
Switch Low 10 m
Valore di riferimento massimo 1,3

L'immagine riportata sopra illustra un'immersione CCR con valori di riferimento (Low Set Point 0,7/High Set Point 1,3) e attivazione automatica del Set Point massimo (Switch High ON 20 m) e minimo (Switch Low ON 10 m). Per la decompressione in acque non profonde (<6 m/20 piedi), è possibile disattivare Switch Low (OFF).

5.8.4. Impostazione del fattore personale/di altitudine

Le impostazioni di Altitudine e del Fattore Personale attuali sono visualizzate nello schermo di avvio quando si accede alla modalità DIVE. Se la modalità non corrisponde alle condizioni personali o all'altitudine (vedere la *Sezione 5.10.3, «Immersioni in altitudine»* e la *Sezione 5.10.4, «Fattore Personale»*), occorre assolutamente inserire la selezione corretta prima di effettuare un'immersione. Selezionare l'altitudine corretta con Altitude Adjustment (adattamento di altitudine) e aggiungere un livello conservativo extra con Personal Adjustment (fattore personale).

5.8.5. Impostazione dell'accoppiamento della pressione della bombola

Nella modalità di impostazione dell'accoppiamento della pressione della bombola, la trasmissione wireless può essere impostata su "ON" o "OFF" a seconda che venga utilizzato o meno il trasmettitore di pressione wireless. Quando la trasmissione wireless è impostata su "OFF", non viene visualizzato alcun dato relativo alla pressione della bombola, né vengono ricevuti dati. Tramite l'impostazione del codice è possibile verificare il codice del trasmettitore selezionato e cancellare quello memorizzato. La cancellazione del codice consente di rieseguire l'accoppiamento con il trasmettitore necessario se viene installato o usato un nuovo trasmettitore o se più sub utilizzano lo stesso codice trasmettitore.

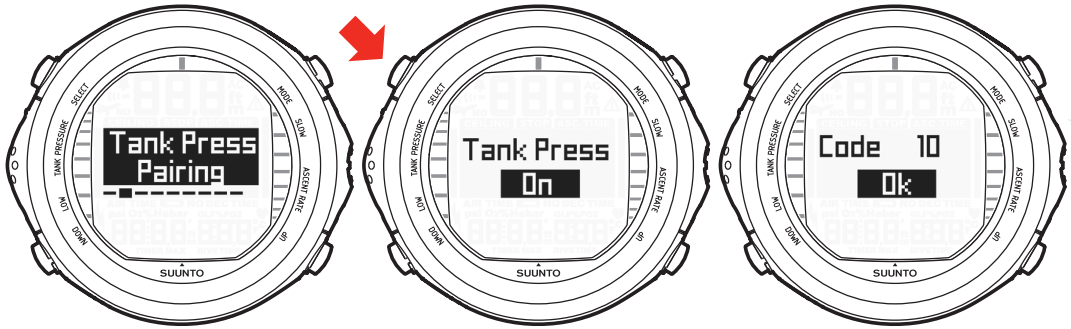

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

5.8.6. Impostazione dell'allarme della pressione della bombola

L'allarme della pressione della bombola può essere impostato su "ON" od "OFF" nell'intervallo compreso tra 10 e 200 bar/200 e 3.000 psi. L'allarme corrisponde al punto di allarme secondario della pressione della bombola. L'allarme viene attivato quando la pressione della bombola scende al di sotto del limite impostato. È possibile confermare questo allarme.

L'allarme dei 50 bar/700 psi, tuttavia, è fisso e non può essere modificato. è possibile confermare questo allarme.

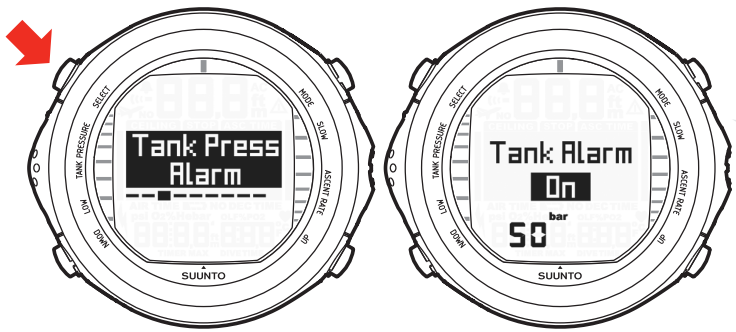

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

5.8.7. Impostazione dell'allarme di profondità

L'impostazione dell'allarme di profondità è impostato in fabbrica a 30 m/100 piedi, ma l'utente può adattarlo in base alle proprie preferenze oppure disattivarlo del tutto. L'intervallo di profondità può essere impostato tra 3 m e 300 m (10 piedi e 984 piedi).

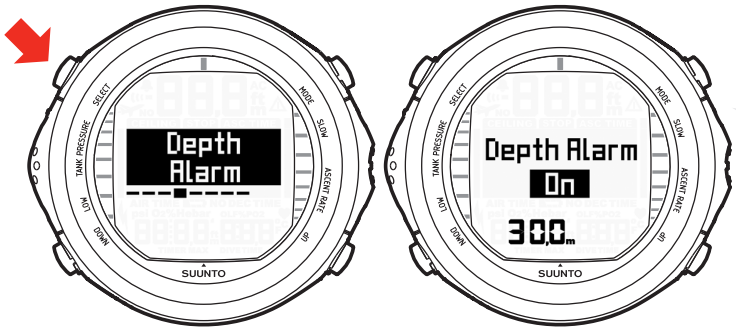

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

5.8.8. Impostazione dell'allarme del tempo di immersione

L'impostazione dell'allarme del tempo di immersione può essere attivata e utilizzata per numerosi scopi al fine di aumentare la propria sicurezza.

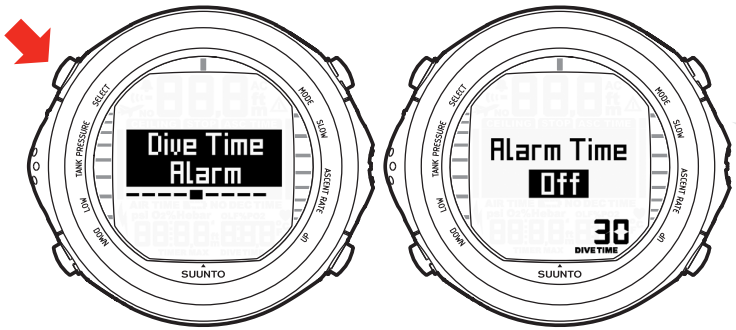

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

NOTA

Ad esempio, l'allarme può essere impostato sul tempo di permanenza sul fondo impostato entro un intervallo di 1 - 99 minuti.

5.8.9. Impostazione della velocità di campionamento

La velocità di campionamento regola la frequenza di memorizzazione dei dati relativi a profondità, pressione della bombola (se attivata) e temperatura dell'acqua.

Il valore preimpostato in fabbrica è di 20 secondi (l'utente può selezionare 10, 20, 30 o 60 secondi).

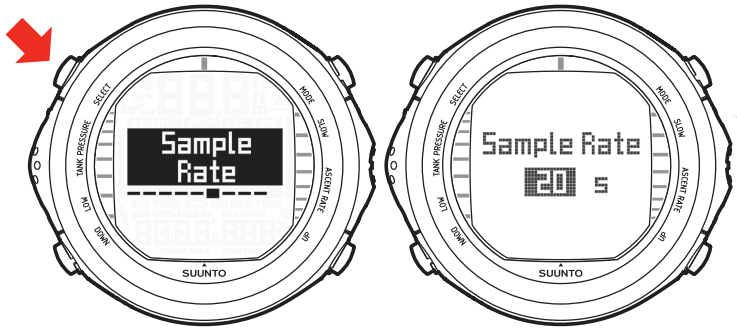

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

5.8.10. Impostazione delle profondità

Nella modalità DIVE AIR, le soste di profondità possono essere impostate su "ON" oppure "OFF" a seconda che vengano utilizzate o meno le soste di profondità. Nelle modalità MIXED e CCR , le soste di profondità sono sempre impostate su ON.

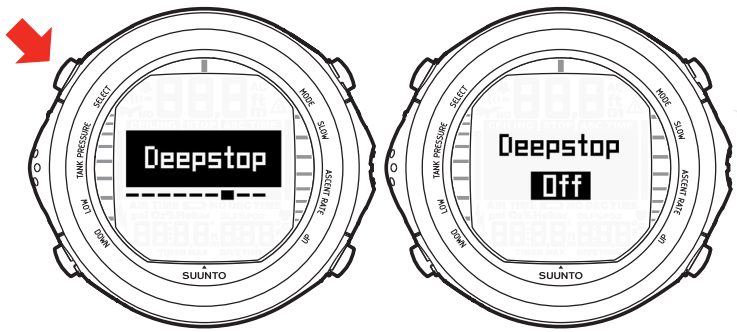

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

5.8.11. Impostazione del tempo d'aria

Nella modalità di impostazione del tempo d'aria, la visualizzazione del tempo d'aria rimanente può essere impostata su "ON" o "OFF" a seconda che venga utilizzato o meno il display del tempo d'aria rimanente stimato. Il tempo d'aria può essere visualizzato quando si usa il trasmettitore di pressione wireless del serbatoio.

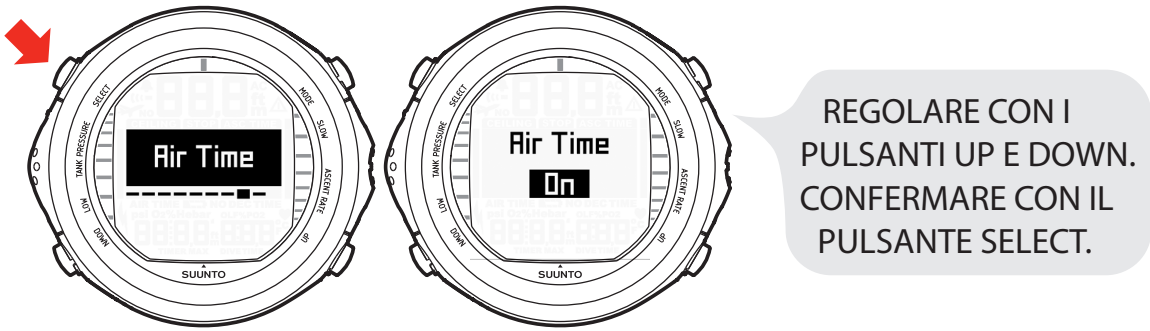

5.9. Prima dell'immersione in modalità MIXED o CCR

Se è attiva la modalità MIXED o CCR, è necessario sempre immettere nel computer la corretta percentuale di ossigeno ed elio contenuta nella/e bombola/e per garantire la correttezza dei calcoli di ossigeno e gas inerte. Il computer da immersione regolerà di conseguenza i suoi modelli matematici di gas inerte e ossigeno. Il computer non accetta valori percentuale frazionari delle concentrazioni di ossigeno ed elio. Non arrotondare mai al valore superiore le percentuali non intere. Per esempio, se si riscontra una percentuale di ossigeno del 31,8%, il valore da immettere nel computer

subacqueo è 31%. Se si desidera regolare il computer in modo da ottenere calcoli più conservativi, utilizzare la funzione Fattore Personale per operare sui calcoli di decompressione oppure ridurre l'impostazione di PO_2 per operare sull'esposizione all'ossigeno secondo i valori immessi di % O_2 e PO_2. I calcoli basati sull'impiego di nitrox comportano tempi di non decompressione più lunghi e profondità massime minori rispetto alle immersioni ad aria.

NOTA *In via cautelativa, i calcoli di ossigeno nel computer da immersione sono fatti con una percentuale di ossigeno dell'1% maggiore rispetto alla % di O_2impostata.*

Quando il computer da immersione è in modalità MIXED, la modalità Dive Planning effettua i calcoli utilizzando i valori di % O_2 e PO_2 attualmente immessi nel computer.

Per l'impostazione delle miscele di nitrox, trimix e/o heliox, consultare la *Sezione 5.8.2, «Impostazione dei gas a circuito aperto»*.

5.9.1. Impostazioni predefinite della miscela di gas

In modalità MIXED e CCR, Suunto DX consente di impostare da 1 a 8 miscele di gas a circuito aperto contenenti dal 5 al 99% di ossigeno e dallo 0 al 95% di elio. In modalità CCR, DX consente inoltre fino a tre gas diluenti.

In modalità MIXED e CCR l'impostazione di default è l'aria standard (21% O_2 e 0% He). Tale impostazione rimane valida finché il valore O_2% non viene impostato su un'altra percentuale di ossigeno (5% - 99%) o il valore He% non viene impostato su un'altra percentuale di elio (1 - 95%). Nella modalità MIXED, l'impostazione predefinita della massima pressione parziale di ossigeno è di 1,4 bar, tuttavia è possibile regolarla fra 0,5 e -1,6 bar. In modalità CCR, si utilizza il menu Set Point (Valore di riferimento) nelle Impostazioni CCR Dive per definire i Set Point High/Low e le profondità Switch High/Low.

5.10. ATTIVAZIONE E CONTROLLI PREVENTIVI

La presente sezione riguarda i risultati delle procedure di attivazione della modalità DIVE e indica i controlli che è necessario compiere prima dell'immersione.

5.10.1. Attivazione della modalità DIVE

A meno che la modalità DIVE sia impostata su OFF, il computer di immersione si attiva automaticamente quando si scende a profondità superiori a 0,5 m/1,5 piedi. **Tuttavia è necessario attivare la modalità DIVE PRIMA dell'immersione per controllare la pressione della bombola, l'altitudine, le impostazioni del fattore personale, la condizione della batteria, le impostazioni dell'ossigeno e così via.**

Dopo l'attivazione, tutti gli elementi grafici del display si accendono, compresi la retroilluminazione e l'allarme acustico. Dopodiché vengono visualizzate le impostazioni personali e di altitudine selezionate la massima profondità operativa (MOD) e i valori % di O_2 oppure O_2/He e PO_2. Durante una serie di immersioni (tra due immersioni consecutive) il computer da immersione visualizza anche il grafico di saturazione dei tessuti attuale. Dopo alcuni secondi compare l'indicatore del livello della batteria e il computer da immersione entra in modalità Surface.

⚠ PERICOLO

SUUNTO RACCOMANDA VIVAMENTE CHE I SUB SPORTIVI NON SUPERINO LA PROFONDITÀ MASSIMA DI 40 M/130 PIEDI O LA PROFONDITÀ CALCOLATA DAL COMPUTER IN BASE ALLA % DI O_2SELEZIONATA E IL LIMITE MASSIMO DI PO_2 DI 1,4 BAR! L'esposizione a profondità superiori aumenta il rischio di tossicità dell'ossigeno e malattia da decompressione.

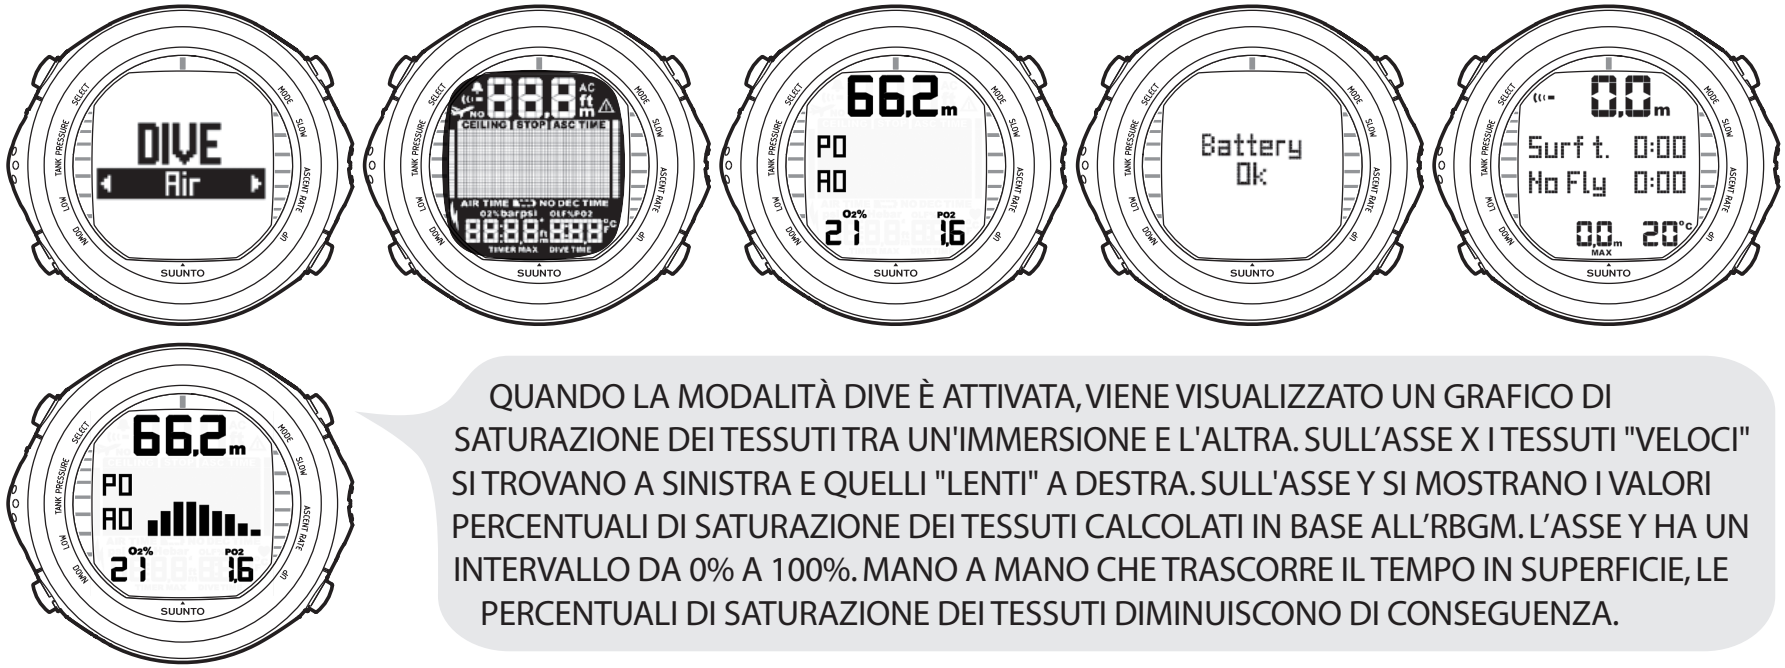

QUANDO LA MODALITÀ DIVE È ATTIVATA, VIENE VISUALIZZATO UN GRAFICO DI SATURAZIONE DEI TESSUTI TRA UN'IMMERSIONE E L'ALTRA. SULL'ASSE X I TESSUTI "VELOCI" SI TROVANO A SINISTRA E QUELLI "LENTI" A DESTRA. SULL'ASSE Y SI MOSTRANO I VALORI PERCENTUALI DI SATURAZIONE DEI TESSUTI CALCOLATI IN BASE ALL'RBGM. L'ASSE Y HA UN INTERVALLO DA 0% A 100%. MANO A MANO CHE TRASCORRE IL TEMPO IN SUPERFICIE, LE PERCENTUALI DI SATURAZIONE DEI TESSUTI DIMINUISCONO DI CONSEGUENZA.

A questo punto occorre effettuare i controlli necessari, assicurandosi che:

- la modalità attiva nello strumento sia quella corretta e il display sia completo (modalità AIR/MIXED/CCR/GAUGE)
- la carica della batteria sia sufficiente.
- le regolazioni personali, l'altitudine, le impostazioni delle soste di profondità siano corrette.
- lo strumento visualizzi le unità di misura corrette (metrica/anglosassone).
- lo strumento indichi dati corretti di temperatura e profondità (0,0 m/0 piedi).
- l'allarme suoni.

Se si utilizza il trasmettitore di pressione wireless opzionale assicurarsi che:

- il trasmettitore di pressione sia attaccato in modo corretto e il rubinetto della bombola sia aperto

- il trasmettitore e il dispositivo da polso siano accoppiati in modo corretto su un codice idoneo
- il trasmettitore di pressione sia in funzione (il simbolo del fulmine lampeggia, la pressione della bombola viene visualizzata) e non compaiano allarmi di batteria scarica sul display
- la quantità d'aria sia sufficiente per effettuare l'immersione pianificata. Inoltre è necessario controllare il valore di pressione rispetto al manometro di riserva

Inoltre, se si è in modalità MIXED o CCR, verificare che:

- sia impostato il numero corretto delle miscele e che le percentuali d'ossigeno ed elio siano regolate in base alle miscele di gas misurate nelle proprie bombole
- il limite di pressione parziale dell'ossigeno sia scelto correttamente

Per ulteriori informazioni sulle modalità MIXED e CCR, consultare *Sezione 6.2, «Immersione nella modalità MIXED o CCR »*.

A questo punto il computer è pronto per l'immersione.

5.10.2. Indicazione di carica della batteria

La temperatura o un'ossidazione interna possono influire negativamente sulla tensione della batteria. Un lungo periodo d'inattività o condizioni di freddo intenso potrebbero attivare un erroneo allarme di batteria scarica. In questi casi, tornare alla modalità DIVE per ricevere l'indicazione di carica reale della batteria.

Al termine del controllo della batteria, l'allarme di batteria scarica è indicato dal simbolo della batteria.

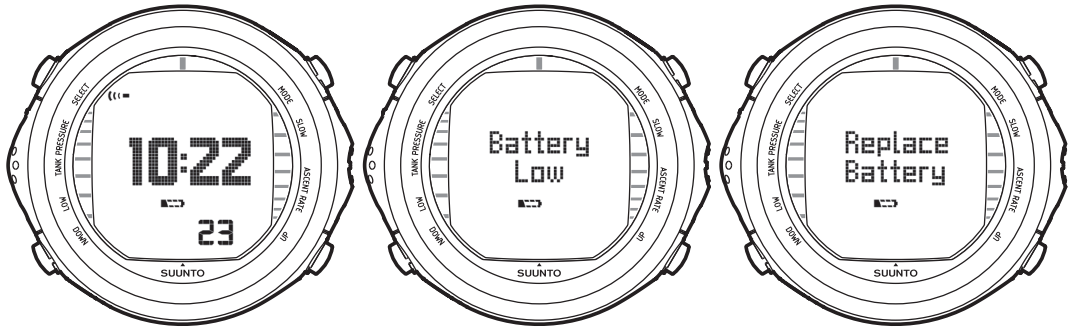

Se in modalità Surface appare il simbolo batteria o se il display è sbiadito o debole, la batteria potrebbe essere troppo scarica per alimentare correttamente il computer. Se ne raccomanda la sostituzione immediata.

NOTA *Per ragioni di sicurezza, la retroilluminazione non può essere attivata quando compare il simbolo di batteria ad avvisare che la batteria è scarica.*

Il trasmettitore di pressione wireless opzionale invia un avviso di batteria scarica (batt) quando la tensione della batteria sta diminuendo. Tale avviso sarà visualizzato a intermittenza al posto della lettura di pressione. La comparsa di questo avviso sta a significare che è necessario sostituire la batteria del trasmettitore di pressione della bombola.

5.10.3. Immersioni in altitudine

Il computer da immersione può essere settato sia per immersioni in altitudine che su di un calcolo più conservativo del modello matematico dell'azoto.

Quando si programma lo strumento per la corretta altitudine, è necessario selezionare le corrette impostazioni di Adattamento di Altitudine in base a *Tabella 5.6, «Impostazioni di Adattamento di Altitudine»*. Il computer regolerà il suo modello matematico in base all'impostazione di altitudine selezionata, mostrando tempi di non decompressione più brevi ad altitudini maggiori.

Per ulteriori informazioni, vedere la *Sezione 10.2.2, «Immersioni in altitudine»*.

Tabella 5.6. Impostazioni di Adattamento di Altitudine

Valore di adattamento alt.	**Gamma di altitudini**
A0	0 - 300 m/0 - 1.000 piedi
A1	300 - 1.500 m/1.000 - 5.000 piedi
A2	1.500 - 3.000 m/5.000 - 10.000 piedi

NOTA *Sezione 5.8.4, «Impostazione del fattore personale/di altitudine» descrive come viene impostato il valore di altitudine.*

PERICOLO *Salire a un'altitudine superiore può provocare un temporaneo mutamento dell'equilibrio dell'azoto disciolto nel corpo. Si raccomanda di acclimatarsi alla nuova altitudine aspettando almeno tre (3) ore prima di immergersi.*

5.10.4. Fattore Personale

Esistono fattori personali che possono aumentare la predisposizione alla MDD, che si possono prevedere in anticipo e inserire nel modello di decompressione. Tali fattori variano da persona a persona e da giorno a giorno. L'impostazione del Fattore personale in cinque passaggi è disponibile qualora si desideri un piano di immersione più conservativo o aggressivo.

Di seguito ricordiamo alcuni dei fattori personali principali, non tutti, che possono causare un aumento del rischio di MDD:

- immersioni in acqua fredda o temperatura dell'acqua inferiore ai 20 °C/68 °F
- livello delle condizioni fisiche inferiore alla media
- affaticamento
- disidratazione
- impostazioni personali in modalità AIR/MIXED/CCR
- precedenti casi di MDD
- stress
- obesità
- forame ovale pervio (PFO)
- esercizio al momento dell'immersione o in seguito

Questa funzione serve a regolare il computer in modo più conservativo, secondo le esigenze personali, mediante l'impostazione del Fattore Personale più idoneo con l'aiuto di *Tabella 5.7, «Impostazioni del fattore personale»*. In condizioni ideali, si mantenga l'impostazione di default P0. Se le condizioni sono più difficili o se si verifica uno dei fattori che possono causare un aumento del rischio di MDD, selezionare P1 o anche il più conservativo P2. Per sub molto esperti in grado di affrontare rischi elevati e assumersi la piena responsabilità delle proprie condizioni, sono disponibili due valori negativi dei fattori personali: P-2 e P-1. Il computer da immersione adatterà il suo modello matematico in base all'impostazione del Fattore Personale selezionata, mostrando tempi di non decompressione più brevi(selezionando P1 o P2) o più lunghi (selezionando P-1 o P-2).

Tabella 5.7. Impostazioni del fattore personale

Valore del fattore personale	**Condizione**	**Tabelle desiderate**
P-2	Condizioni ideali, condizioni fisiche eccellenti, ampia esperienza con numerose immersioni nel passato recente	Progressivamente meno conservativo
P-1	Condizioni ideali, ottime condizioni fisiche, esperienza sufficiente con numerose immersioni nel passato recente	

Valore del fattore personale	Condizione	Tabelle desiderate
P0	Condizioni ideali	Default
P1	Esistono alcuni fattori o condizioni di rischio	Progressivamente più conservativo
P2	Esistono diversi fattori o condizioni di rischio	

⚠ PERICOLO *L'impostazione del Fattore Personale P0 – P-2 causa un elevato rischio di MDD e altre lesioni personali o morte.*

5.11. SOSTE DI SICUREZZA

Le soste di sicurezza sono considerate da molti una buona pratica di immersione per chi pratica questo sport a livello amatoriale e sono inserite nella maggior parte delle tabelle di immersione.I motivi per effettuare una sosta di sicurezza sono i seguenti: riduzione di MDD subclinica, riduzione delle microbolle, controllo della risalita e orientamento prima dell'emersione.

Suunto DX visualizza due diversi tipi di soste di sicurezza: sosta di sicurezza consigliata e sosta di sicurezza obbligatoria.

5.11.1. Soste di Sicurezza Consigliate

Per ogni immersione di profondità superiore ai 10 metri, viene visualizzato un conto alla rovescia di tre minuti per la sosta di sicurezza consigliata, da effettuarsi in un intervallo compreso tra 3 e 6 m/10 e 20 piedi. Comparirà il simbolo STOP e il conto alla rovescia di tre minuti nella finestra centrale sostituirà la visualizzazione del tempo di non decompressione.

NOTA

La sosta di sicurezza consigliata, per definizione, è raccomandata. Se la si ignora, non intervengono fattori a penalizzare gli intervalli di superficie e le immersioni successive.

5.11.2. Soste di Sicurezza Obbligatorie

Quando la velocità di risalita supera ininterrottamente i 10 m/33 piedi al minuto per oltre cinque (5) secondi, è prevista una formazione di microbolle superiore a quella ammessa nel modello di decompressione. Per questo motivo il modello di calcolo Suunto Fused RGBM prevede l'aggiunta di una sosta di sicurezza obbligatoria. La durata di questa sosta di sicurezza obbligatoria dipende dall'entità dell'eccesso della velocità di risalita.

Sul display compare il simbolo di STOP e quando si raggiunge il campo di profondità compreso tra 6 e 3 m/20 e 10 piedi, compaiono anche la dicitura CEILING, la profondità della quota del Ceiling e il tempo calcolato della sosta di sicurezza. Attendere fintantoché l'avviso della sosta di sicurezza obbligatoria non scompare. La durata complessiva del tempo di sosta di sicurezza obbligatoria dipende dalla gravità della violazione della velocità di risalita.

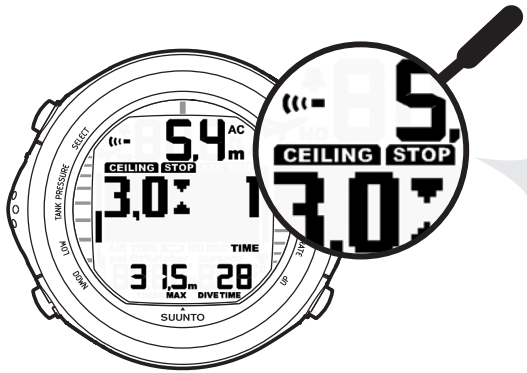

QUANDO COMPAIONO LE SCRITTE STOP E CEILING, EFFETTUARE UNA SOSTA DI SICUREZZA OBBLIGATORIA DI UN MINUTO NEL CAMPO DI PROFONDITÀ COMPRESO TRA 6 METRI E 3 METRI.

Con il simbolo di stop di sicurezza obbligatorio attivato non si deve risalire oltre i 3 m/10 piedi. Se si risale oltre questo punto comparirà una freccia rivolta verso il basso e l'allarme sonoro emetterà un bip continuo. A questo punto bisogna scendere immediatamente alla profondità del massimale di sosta di sicurezza obbligatoria o a una profondità maggiore. Correggendo questa situazione in qualsiasi momento durante l'immersione si evitano eventuali effetti sui calcoli di decompressione relativi alle future immersioni.

QUANDO IL DISPLAY INDICA CEILING E STOP CON UNA FRECCIA RIVOLTA VERSO IL BASSO, SCENDERE IMMEDIATAMENTE (ENTRO 3 MINUTI) AL LIVELLO DEL CEILING O A UNA PROFONDITÀ MAGGIORE.

La mancata osservanza della Sosta di Sicurezza Obbligatoria influirà sul modello di calcolo tissutale e potrebbe ridurre il tempo di non decompressione disponibile per l'immersione successiva. In questa situazione si consiglia di prolungare il tempo dell'intervallo in superficie prima di immergersi nuovamente.

5.12. SOSTE DI PROFONDITÀ

In Suunto DX, le soste di profondità si attivano in tutte le immersioni al di sotto dei 20 m/66 piedi.

Il modello Suunto Fused RGBM calcola le soste di profondità in modo iterativo, ponendo la prima sosta a metà circa tra la profondità massima e la profondità di massimale. Una volta raggiunta la prima sosta di profondità apparirà la profondità della sosta successiva, situata a metà tra la profondità attuale e quella del Ceiling e così via fino al raggiungimento della quota di Ceiling. Tuttavia, le soste di profondità sono disattivate quando i massimali di decompressione scendono a ¼ (o più) della massima profondità dell'immersione.

Attivando le soste di profondità non si disattiva la sosta di sicurezza raccomandata, ma rimane attiva la funzione sosta di sicurezza obbligatoria per via delle continue violazioni di risalita.

In caso di violazione di una sosta di profondità, il computer non passa in modalità Error (Er). Tuttavia, può essere applicato un tempo di penalità alle successiva decompressione.

NOTA *Con le soste di profondità attivate, le soste di sicurezza consigliate si attiveranno comunque al termine dell'immersione.*

6. IMMERSIONE

Questa sezione contiene preziose istruzioni sul funzionamento del computer da immersione e sulla lettura dei display. Il computer da immersione è facile da utilizzare e da interpretare. Ciascun display mostra infatti solamente i dati relativi a una determinata modalità di immersione.

6.1. Immersione in modalità AIR (DIVE Air)

Questa sezione contiene informazioni sulle immersioni con aria standard. Per attivare la modalità DIVE Air, consultare la *Sezione 5.7, «Accesso alla modalità DIVE»*.

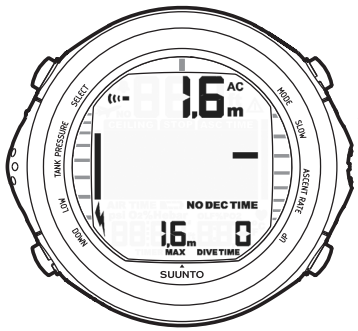

L'IMMERSIONE È APPENA INIZIATA E IL TEMPO DI NON DECOMPRESSIONE DISPONIBILE È MAGGIORE DI 99 MINUTI, PER CUI NON È VISUALIZZATO ALCUN VALORE.

NOTA

Il computer da immersione rimane in modalità SURFACE fintantoché non vengono superati i 1,2 m/4 piedi di profondità, dopodiché passa automaticamente alla modalità DIVE. Tuttavia, si consiglia di attivare manualmente la modalità SURFACE prima di entrare in acqua per poter effettuare gli opportuni controlli pre-immersione.

NOTA *I campi predefiniti visualizzati sul computer da immersione in modalità DIVE sono quelli selezionati dall'utente durante la modalità SURFACE.*

6.1.1. Dati base dell'immersione

Durante un'immersione di non decompressione, vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- profondità attuale, in metri/piedi
- tempo di non decompressione disponibile in minuti, indicato come NO DEC TIME
- velocità di risalita indicata su un grafico a barre sul lato destro del display
- simbolo di attenzione per il sub, se l'intervallo in superficie è prolungato (vedere *Tabella 7.1, «Allarmi»*)

DISPLAY IN IMMERSIONE – LA PROFONDITÀ ATTUALE È DI 15 M, IL LIMITE DEL TEMPO DI STOP DI NON DECOMPRESSIONE È 46 MINUTI. LA MASSIMA PROFONDITÀ RAGGIUNTA È STATA DI 21,5 M, IL TEMPO TRASCORSO IN IMMERSIONE È 22 MINUTI.

I display alternativi mostrano i dati seguenti, cui si accede premendo i del pulsante TIME:

- tempo di immersione trascorso espresso in minuti, indicato come DIVE TIME
- temperatura dell'acqua in °C/°F

- profondità massima durante l'attuale immersione espressa in metri/piedi, indicata come MAX
- ora attuale, mostrata come TIME

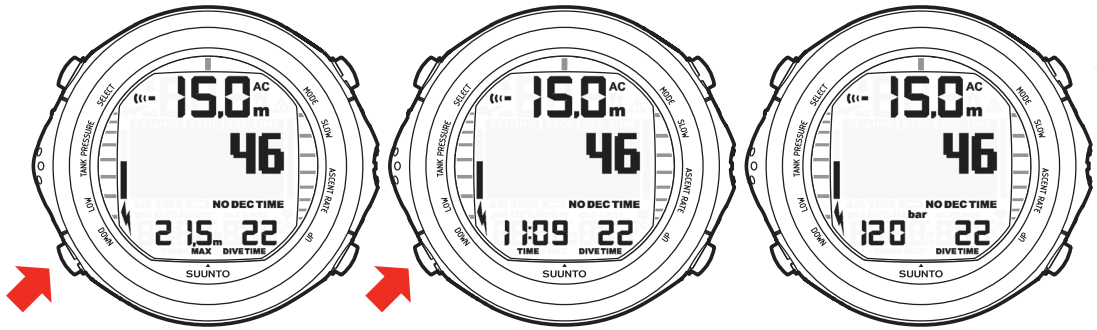

PREMENDO IL PULSANTE DOWN SI PASSA DA UNA ALL'ALTRA DELLE SEGUENTI FUNZIONI: PROFONDITÀ MASSIMA, ORA ATTUALE E PRESSIONE DELLA BOMBOLA.

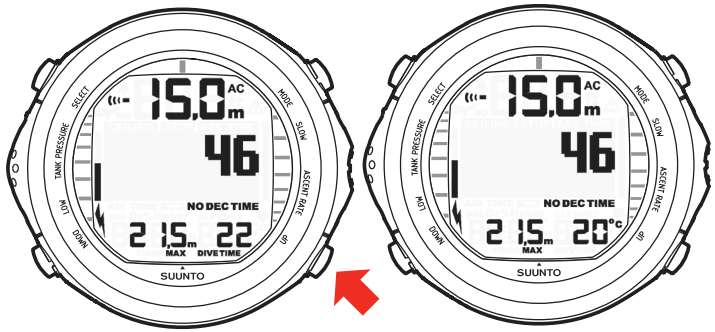

PREMENDO IL PULSANTE UP SI PASSA DAL TEMPO DI IMMERSIONE ALLA TEMPERATURA DELL'ACQUA.

Inoltre, attivando la trasmissione wireless opzionale, saranno visualizzati:

- il tempo d'aria rimanente, nella finestra centrale a sinistra, indicato come AIR TIME (Air Time deve essere impostato su ON)
- la pressione della bombola in bar (o psi) visualizzata nell'angolo in basso a sinistra
- la visualizzazione grafica della pressione della bombola sul lato sinistro del display

6.1.2. Segnalibro

Durante un'immersione è possibile effettuare annotazioni di punti significativi nella memoria del profilo d'immersione. Tali segnalibro vengono visualizzati quando si scorre la memoria di profilo sul display. I bookmark (segnalibri) vengono inoltre visualizzati sotto forma di annotazioni nel software Suunto DM4 disponibile per il download.

Il segnalibro registra la profondità, l'ora e la temperatura dell'acqua, oltre all'angolo di rotta alla bussola (se la bussola è attivata)e la pressione della bombola, se disponibile.

Per annotare un segnalibro nel profilo d'immersione, premere il pulsante SELECT. Comparirà una breve conferma.

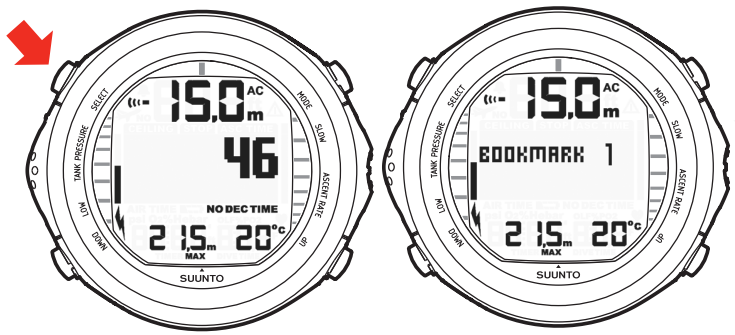

PER FISSARE UN SEGNALIBRO NELLA MEMORIA DI PROFILO DURANTE UN'IMMERSIONE, PREMERE IL PULSANTE SELECT.

6.1.3. Dati di pressione della bombola

Quando si utilizza il trasmettitore di pressione wireless opzionale, la pressione della bombola da immersione in bar (o psi) è mostrata in cifre nell'angolo inferiore sinistro del display alternativo. All'inizio dell'immersione parte il calcolo del tempo d'aria residuo. Dopo 30 - 60 secondi (talvolta di più, a seconda del consumo d'aria), sulla finestra centrale a sinistra del display compare il primo calcolo dell'autonomia d'aria residua. Il calcolo viene effettuato sempre in base al calo di pressione effettivo nella bombola e si adatta automaticamente alla dimensione della bombola e al consumo d'aria corrente.

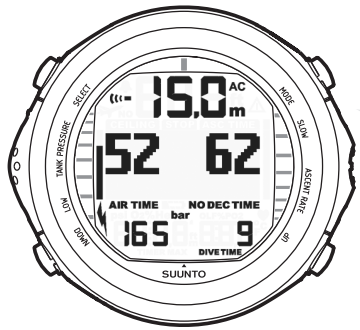

L'ATTUALE PRESSIONE DELLE BOMBOLE È 165 BAR E L'AUTONOMIA D'ARIA RESIDUA È 52 MINUTI.

La variazione del consumo d'aria è basata su misurazioni di pressione a intervalli costanti di un secondo per periodi di 30 - 60 secondi. Un aumento del consumo d'aria influisce rapidamente sull'autonomia d'aria residua, mentre una riduzione del consumo d'aria aumenta lentamente il tempo d'aria. In tal modo si evita una stima troppo ottimistica del tempo d'aria che si potrebbe verificare per una riduzione momentanea del consumo d'aria.

Il calcolo del tempo d'aria rimanente prevede una riserva di sicurezza di 35 bar/500 psi. Ciò significa che quando il tempo d'aria mostrato è pari a zero, nella bombola rimangono ancora circa 35 bar/500 psi di pressione, a seconda della propria velocità di consumo d'aria. Se la velocità di consumo è alta, il limite si avvicinerà ai 50 bar/700 psi e se la velocità è bassa, sarà più vicino ai 35 bar/500 psi.

NOTA *Il riempimento del GAV (giubbotto assetto variabile) influisce sul calcolo del tempo d'aria a causa dell'aumento temporaneo del consumo d'aria.*

NOTA *Il tempo d'aria rimanente non viene visualizzato quando si sono attivate le soste di profondità o il massimale di decompressione. È possibile visualizzare l'autonomia d'aria residua mediante la pressione prolungata del pulsante DOWN, ma il Ceiling scompare.*

NOTA *Una variazione di temperatura influirà sulla pressione della bombola e quindi sul calcolo del tempo d'aria.*

NOTA *Quando il tempo d'aria è disattivato, il tempo d'aria non viene visualizzato.*

Allarmi di bassa pressione aria

Quando la pressione della bombola raggiunge i 50 bar/700 psi, il computer da immersione avvisa l'utente emettendo due (2) segnali acustici doppi e facendo lampeggiare la pressione sul display.

Verranno emessi due (2) segnali acustici doppi anche quando la pressione della bombola scende al di sotto della pressione di allarme selezionata dall'utente e l'autonomia residua di aria scende a zero.

6.1.4. Indicatore della velocità di risalita

La velocità di risalita viene visualizzata graficamente lungo il lato destro con una barra verticale. Quando si supera la velocità di risalita massima consentita, il segmento inferiore della barra inizia a lampeggiare mentre il segmento superiore resta fisso indicando il superamento della velocità di risalita massima consentita.

Continue violazioni della velocità di risalita comportano soste di sicurezza obbligatorie. Quando è attiva la sosta di profondità consigliata, la durata è indicata in secondi.

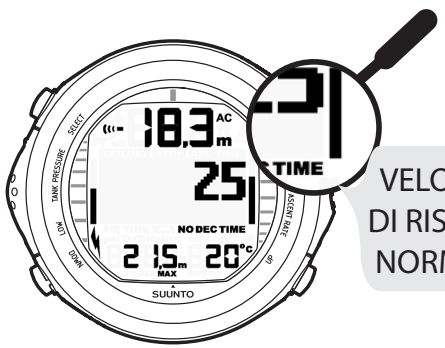

VELOCITÀ DI RISALITA NORMALE.

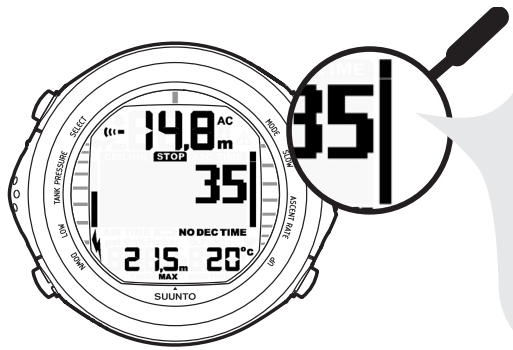

L'ATTIVAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE E DELL'ALLARME E IL LAMPEGGIO DELLA BARRA DELLA VELOCITÀ DI RISALITA INDICANO CHE LA RISALITA AVVIENE AD UNA VELOCITÀ SUPERIORE A 10 M/MIN E CHE È NECESSARIO EFFETTUARE UNA SOSTA DI SICUREZZA OBBLIGATORIA QUANDO SI ARRIVA ALLA PROFONDITÀ DI 6 M.

⚠ PERICOLO

NON SUPERARE LA VELOCITÀ MASSIMA DI RISALITA! Le risalite rapide aumentano il rischio di incidenti. Se si è superata la velocità massima di risalita consigliata, è necessario effettuare le soste di sicurezza obbligatorie e consigliate. Se non si completa la sosta di sicurezza obbligatoria, il modello di decompressione penalizzerà l'immersione/le immersioni successive.

6.1.5. Soste di sicurezza e soste di profondità

Dopo ogni immersione oltre i 10 metri, si attiva sempre una sosta di sicurezza consigliata di tre (3) minuti, sia che le soste di profondità siano attivate, sia che non lo siano.

DURANTE LA DISCESA VIENE VISUALIZZATA LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE UN DEEP STOP A 16 M.

DURANTE LA RISALITA VIENE CONSIGLIATO DI EFFETTUARE UNA SOSTA DI PROFONDITÀ A 16 M PER LA DURATA INDICATA DAL TIMER (42 SEC. RIMANENTI).

6.1.6. Cronometro (Timer)

Durante l'immersione, è inoltre possibile utilizzare un cronometro per diversi scopi di calcolo. Per attivare il cronometro nella modalità DIVE AIR, MIXED o CCR, tenere premuto a lungo il pulsante MODE, quindi avviarlo e arrestarlo premendo brevemente il pulsante SELECT.

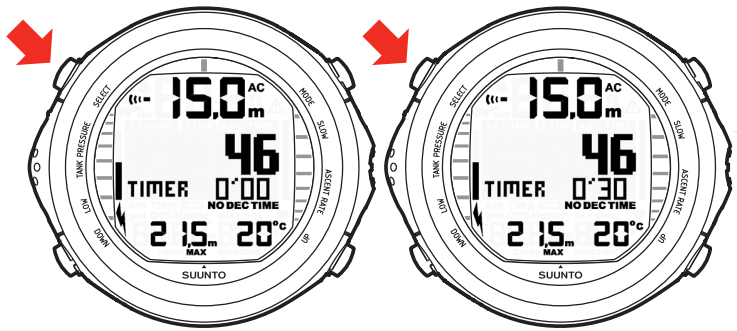

AVVIARE E ARRESTARE IL TIMER PREMENDO IL PULSANTE SELECT (SELEZIONA).

6.1.7. Immersioni con decompressione

Quando il valore NO DEC TIME diventa 0, l'immersione diventa un'immersione con decompressione. È quindi necessario effettuare una o più soste di decompressione prima di raggiungere la superficie. Il NO DEC TIME sul display sarà sostituito dall'ASC TIME e comparirà un'indicazione di CEILING (massimale). Quando si inizia la risalita si attiva inoltre una freccia rivolta verso l'alto.

Se si superano i limiti di non decompressione durante un'immersione, il computer visualizzerà le informazioni di decompressione necessarie per la risalita. Dopodiché lo strumento continuerà a fornire le informazioni sugli intervalli successivi e sulle immersioni ripetitive.

Anziché soste a determinate profondità, il computer richiede decompressioni continue entro un intervallo di profondità.

In un'immersione con decompressione, il tempo totale di risalita (ASC TIME) è il tempo minimo necessario a raggiungere la superficie. Include:

- il tempo necessario per la sosta di profondità
- il tempo necessario a risalire fino al massimale, alla velocità di 10 m / 33 piedi al minuto. Il Ceiling è la profondità minore a cui si deve risalire.
- il tempo necessario per sostare al ceiling (massimale)
- il tempo necessario per un'eventuale sosta di sicurezza obbligatoria
- il tempo necessario a raggiungere la superficie dopo aver effettuato le soste di massimale e di sicurezza

⚠ PERICOLO

IL TEMPO DI RISALITA EFFETTIVO POTREBBE ESSERE SUPERIORE A QUELLO VISUALIZZATO DALLO STRUMENTO!
Il tempo di risalita aumenterà nel caso in cui:

- *si rimanga in profondità*
- *si risalga a una velocità inferiore ai 10 m/33 piedi al minuto o*
- *si effettui la tappa di decompressione a una profondità maggiore di quella del massimale*

Tali fattori aumenteranno anche la quantità di gas respiratorio necessaria per raggiungere la superficie.

Ceiling (massimale), Ceiling zone (zona ottimale di decompressione), Floor (profondità dalla quale inizia la decompressione) e Decompression range (intervallo di profondità compreso tra il ceiling e il floor)

Per effettuare una corretta decompressione è necessario comprendere a fondo il significato e il concetto di ceiling, floor and decompression range:

- Il ceiling o massimale è la profondità minore fino a cui risalire durante una decompressione. A questa profondità o a una profondità inferiore, occorre effettuare tutte le soste.
- La ceiling zone è la zona di sosta ottimale per la decompressione. Corrisponde alla zona tra il Ceiling minimo e 1,2 m/4 piedi sotto al Ceiling minimo.
- Il floor è la profondità massima in cui il tempo della sosta di decompressione non aumenta. La decompressione inizierà nel momento in cui si oltrepassa tale profondità durante la risalita.

- Il decompression range corrisponde all'intervallo di profondità tra il ceiling e il floor. All'interno di questo intervallo avrà luogo la decompressione. Tuttavia, è importante ricordare che la decompressione sarà molto lenta a livello o vicino al floor.

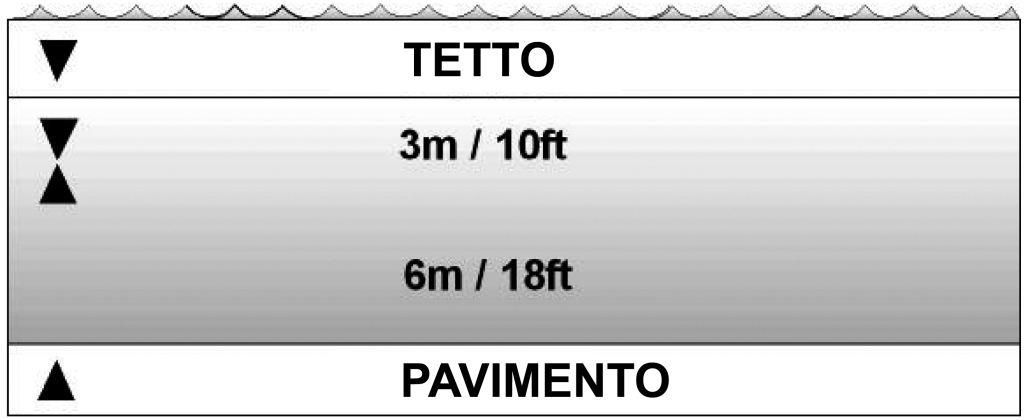

La profondità del Ceiling e del floor dipende dal proprio profilo di immersione. La profondità di massimale sarà abbastanza bassa quando si entra in modalità di decompressione, ma se si rimane in profondità, scenderà e il tempo di risalita aumenterà. In modo analogo, durante la decompressione le profondità del floor e del ceiling possono aumentare.

In condizioni di mare particolarmente mosso, potrebbe risultare difficile mantenere una profondità costante vicino alla superficie. In questi casi, è preferibile mantenere un'ulteriore distanza sotto il Ceiling, in modo da evitare che le onde spingano il sub sopra il Ceiling. Suunto consiglia di effettuare la decompressione a una profondità superiore a 4 m/13 piedi, anche se è indicato un massimale minore.

NOTA

Il tempo e la quantità di gas respiratorio necessari alla decompressione sotto il massimale saranno superiori a quelli necessari al livello del massimale.

⚠ PERICOLO *NON SALIRE MAI OLTRE IL MASSIMALE! Non bisogna salire oltre il massimale durante la decompressione. Per evitare che ciò accada accidentalmente, è preferibile rimanere un po' al di sotto del massimale.*

Display sotto il floor

La dicitura ASC TIME lampeggiante e una freccia rivolta verso l'alto indicano che si è scesi al di sotto del floor. È necessario iniziare immediatamente la risalita. La profondità del Ceiling è indicata sul lato sinistro della finestra centrale e il tempo minimo di risalita totale sul lato destro. In seguito è riportato un esempio di immersione con decompressione senza soste di profondità, al di sotto del floor.

LA FRECCIA VERSO L'ALTO, IL TEMPO DI RISALITA CHE LAMPEGGIA E UN ALLARME INDICANO CHE È NECESSARIO RISALIRE. IL TEMPO DI RISALITA TOTALE MINIMO, CON SOSTA DI SICUREZZA, È DI 9 MINUTI. IL LIVELLO DEL MASSIMALE È 3 METRI.

Display sopra il floor

Quando si risale sopra il floor, la dicitura ASC TIME smette di lampeggiare e la freccia rivolta verso l'alto scompare. In seguito è riportato un esempio di immersione con decompressione sopra il floor.

LA SCOMPARSA DELLA FRECCIA VERSO L'ALTO E L'ARRESTO DEL LAMPEGGIO DEL TEMPO DI RISALITA INDICANO CHE SI È NEL CAMPO DI DECOMPRESSIONE.

A questo punto inizierà la decompressione, che sarà molto lenta. È quindi opportuno continuare la risalita.

Display nella zona ottimale di decompressione

Quando si raggiunge la zona ottimale di decompressione, il display mostrerà due frecce rivolte una verso l'altra (icona a "clessidra"). In seguito è riportato un esempio di immersione con decompressione nella ceiling zone (zona ottimale di decompressione).

DUE FRECCE RIVOLTE UNA VERSO L'ALTRA: "CLESSIDRA". SI RAGGIUNGE LA ZONA OTTIMALE DI CEILING A 3 METRI E IL TEMPO DI RISALITA MINIMO È DI 9 MINUTI.

Durante la tappa di decompressione, l'ASC TIME (tempo totale di risalita) conterà alla rovescia fino a zero. Quando il valore del massimale sale, è necessario risalire fino al nuovo massimale. Si potrà emergere solo quando sono scomparse le scritte ASC TIME e CEILING, cioè dopo che sono state completate la sosta di decompressione e la sosta di sicurezza obbligatoria. Si consiglia, tuttavia, di attendere finché non sia scomparsa anche l'indicazione di STOP. Ciò indica che è stata completata anche la sosta di sicurezza consigliata di tre (3) minuti.

Display sopra il massimale

Se si sale sopra il massimale durante una tappa di decompressione, compare una freccia rivolta verso il basso e si attiva un bip continuo.

IMMERSIONE CON DECOMPRESSIONE, SOPRA IL TETTO. NOTARE LA FRECCIA VERSO IL BASSO, L'AVVISO ER E L'ALLARME. È NECESSARIO SCENDERE IMMEDIATAMENTE (ENTRO 3 MINUTI) AL TETTO O AD UNA PROFONDITÀ MAGGIORE.

Inoltre, comparirà un avviso Error (Er) per ricordare che sono disponibili solo tre (3) minuti per correggere la situazione. È necessario scendere immediatamente a una profondità uguale o più profonda di quella del massimale.

Continue violazioni della decompressione attiveranno la modalità Error Mode permanente del computer. In questa modalità, lo strumento può essere utilizzato solo come profondimetro e timer. Bisogna evitare di immergersi nuovamente per almeno 48 ore (consultare *Sezione 5.5, «CONDIZIONI DI ERRORE»*).

6.2. Immersione nella modalità MIXED o CCR

La modalità MIXED viene utilizzata durante le immersioni con aria o con miscele di gas arricchite con ossigeno o elio a circuito aperto e consente di impostare fino a otto diverse miscele di gas. La modalità CCR si utilizza per immersioni con respiratore e consente di impostare fino a tre diversi gas diluenti e fino a otto diverse miscele di gas. Fare riferimento a *Sezione 5.9, «Prima dell'immersione in modalità MIXED o CCR»*

6.2.1. Display dell'ossigeno e dell'elio

Quando è attivata la modalità DIVE MIXED o CCR, il display mostrerà le informazioni riportate nella figura sottostante. In modalità MIXED, la massima profondità operativa è calcolata in base ai valori % di O_2%, di He e PO_2. In modalità CCR mode, il valore PO_2 denota il valore di riferimento (Set Point) attualmente selezionato.

LA SCHERMATA DI ATTIVAZIONE VISUALIZZA BREVEMENTE LA PROFONDITÀ OPERATIVA MASSIMA, LE IMPOSTAZIONI PERSONALI/DI ALTITUDINE, LA PERCENTUALE DI O_2, I VALORI DI HE E IL VALORE DI PO_2 (IN MODALITÀ CCR QUESTO RAPPRESENTA IL VALORE DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE IMPOSTATO).

Se l'immersione è modalità MIXED o CCR, Suunto DX visualizzerà anche i seguenti dati sul display alternativo (premere i pulsanti UP e DOWN per passare da un valore all'altro):

- la percentuale di ossigeno ed elio indicata con O_2%/He

- il limite impostato di pressione parziale di ossigeno indicato con PO_2 (modalità MIXED)
- il valore di riferimento (Set Point) selezionato, indicato con PO_2 (modalità CCR)
- la percentuale di esposizione alla tossicità dell'ossigeno attuale indicata con OLF%
- la profondità massima
- ora attuale
- la temperatura dell'acqua
- il tempo d'immersione
- la pressione della bombola (se attivata)

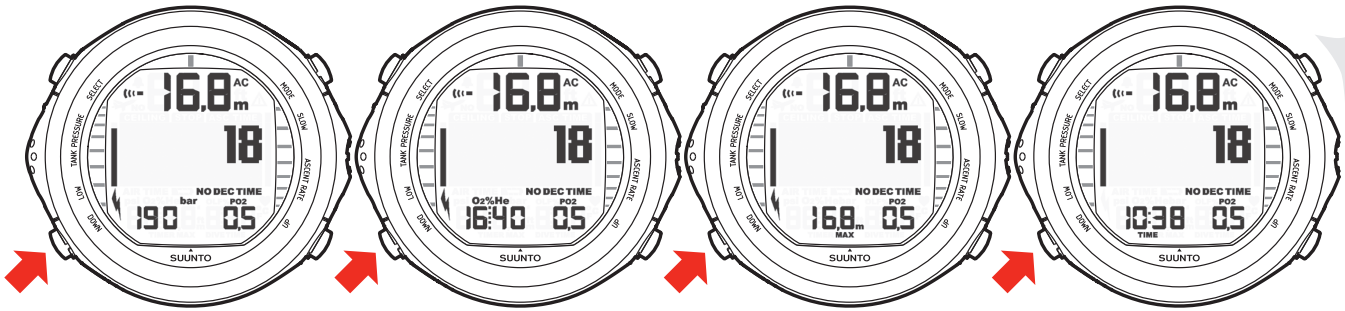

PREMENDO IL PULSANTE DOWN È POSSIBILE VISUALIZZARE VALORI COME O_2: HE, PROFONDITÀ MASSIMA, ORA ATTUALE E PRESSIONE DELLA BOMBOLA.

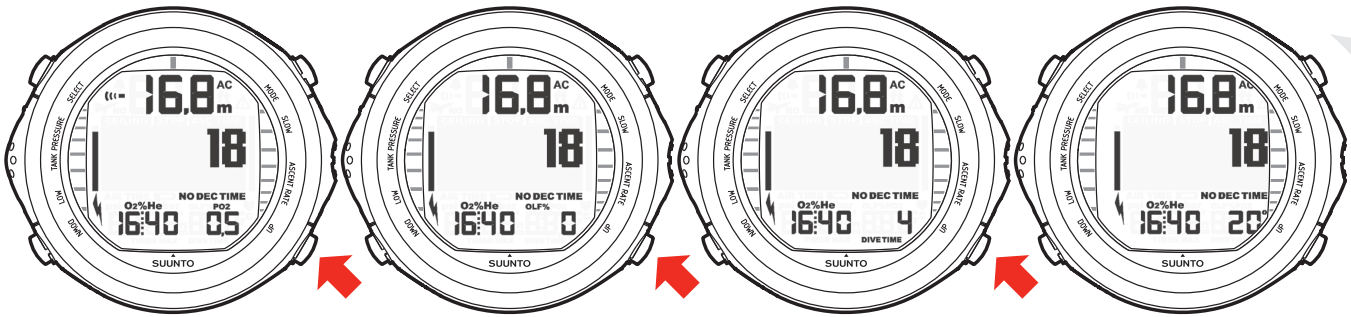

PREMENDO IL PULSANTE UP SI PASSA DA UNA ALL'ALTRA DELLE SEGUENTI FUNZIONI: PO_2, OLF%, TEMPO DI IMMERSIONE E TEMPERATURA DELL'ACQUA.

6.2.2. Oxygen limit fraction (OLF%) (frazione del limite di ossigeno)

Se impostato in modalità MIXED o CCR, oltre a controllare l'esposizione del sub al gas inerte, lo strumento verifica anche l'esposizione all'ossigeno. Tali calcoli sono eseguiti come funzioni assolutamente separate.

Il computer da immersione calcola separatamente la tossicità dell'ossigeno sul sistema nervoso centrale (SNC) e la tossicità dell'ossigeno a livello polmonare, quest'ultima misurata aggiungendo le Unità di tossicità dell'ossigeno (OTU). Entrambe le frazioni sono espresse in percentuale in modo che l'esposizione massima tollerata per ciascuna sia espressa come 100%.

Il valore percentuale della OLF (Oxygen Limit Fraction) mostra solo il valore maggiore tra i due calcoli. I calcoli di tossicità dell'ossigeno si basano sui fattori elencati nella *Sezione 10.3, «Esposizione all'ossigeno»*.

6.2.3. Cambi di gas e miscele respiratorie multiple in modalità MIXED

Con Suunto DX è possibile effettuare cambi di gas passando a miscele di gas attivate durante l'immersione. Quando la massima profondità operativa consente un cambio di gas, il computer da immersione indica quando cambiare il gas. Quando PO_2 consente di usare una migliore decompressione, il computer da immersione lo indica automaticamente se impostato come primario. I cambi di gas si effettuano nel modo seguente:

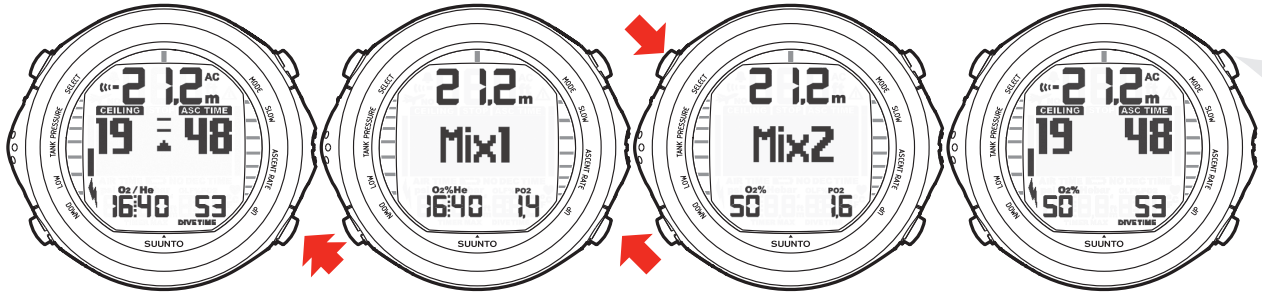

CAMBIO DELLA MISCELA DI GAS. PREMERE A LUNGO IL PULSANTE UP, POI SCORRERE L'ELENCO DELLE MISCELE ATTIVE PREMENDO I PULSANTI SU E GIÙ. SELEZIONARE LA NUOVA MISCELA PREMENDO IL PULSANTE SELECT (SELEZIONA).

NOTA

Scorrere per visualizzare il numero di miscela, i valori O_2%, He% e PO_2 per le miscele. Se si supera il limite impostato di PO_2, questo verrà mostrato con il valore di PO_2 lampeggiante. Il computer da immersione non consente di cambiare un gas il cui PO_2 impostato viene superato. In tal caso, la miscela non può essere selezionata, sebbene mostrata. Se il PO_2 è inferiore a 0,18 bar, il computer da immersione emette un allarme.

NOTA

Se non si preme alcun pulsante per 15 secondi, il computer tornerà al display di immersione senza cambiare la miscela di gas. Durante la risalita, il computer avvisa di cambiare gas quando il livello di PO_2 impostato per la miscela successiva è tale da permettere un cambio di gas. L'avviso è un allarme di scarsa priorità seguito dal segnale acustico "Cambiare gas" emesso una volta. Il valore della miscela di gas (O_2%: He) lampeggia.

6.2.4. Valore di riferimento (Set Point) e cambio di miscela di gas/diluente in modalità CCR

Con Suunto DX è possibile cambiare sia il valore di riferimento (Set Point) che la miscela di gas e diluente passando a miscele di gas attivate durante l'immersione. Durante l'immersione è possibile accedere al menu di selezione premendo a lungo UP.

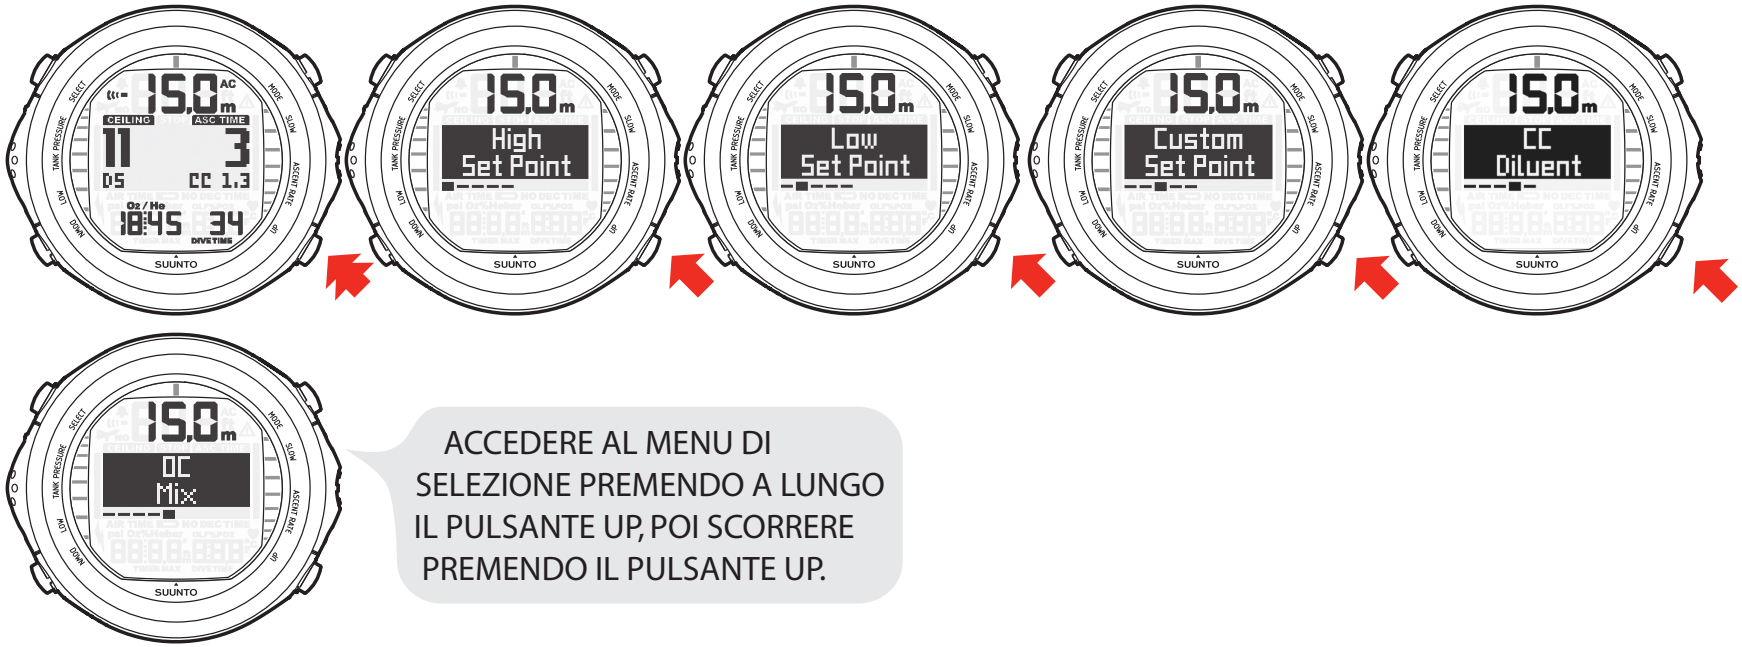
15.0m
High Set Point
Low Set Point
Custom Set Point
CC Diluent
OC Mix
ACCEDERE AL MENU DI SELEZIONE PREMENDO A LUNGO IL PULSANTE UP, POI SCORRERE PREMENDO IL PULSANTE UP.

Durante l'immersione è possibile regolare i valori di riferimento massimo e minimo o impostare un valore di riferimento personalizzato.

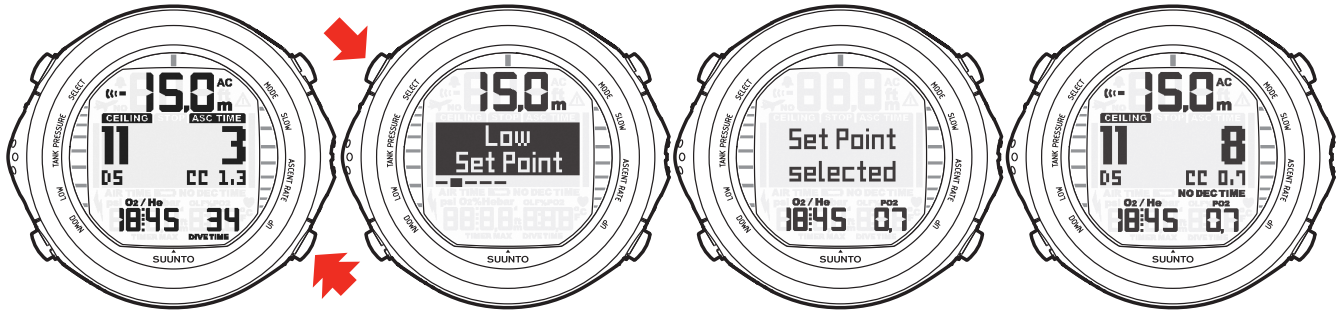

REGOLARE CON I PULSANTI UP E DOWN. CONFERMARE CON IL PULSANTE SELECT.

Cambio di diluente durante l'immersione:

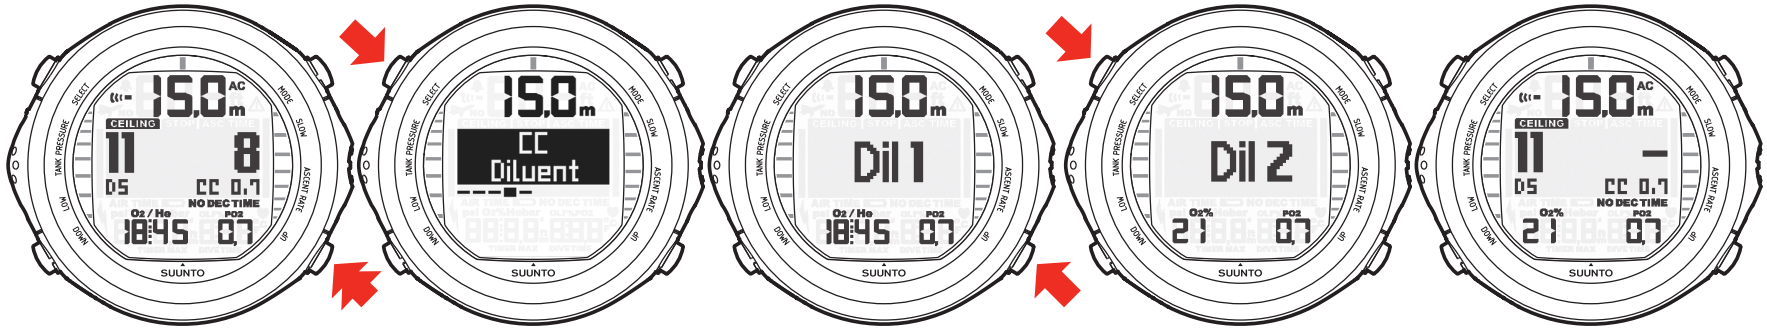

CAMBIO DEL DILUENTE. PREMERE A LUNGO UP, POI ACCEDERE AL MENU DILUENTE CC. SCORRERE TRA I DILUENTI ATTIVATI PREMENDO IL PULSANTE UP. SELEZIONARE IL NUOVO DILUENTE PREMENDO IL PULSANTE SELECT (SELEZIONA).

I cambi di gas a circuito aperto attivati avvengono nello stesso modo e simultaneamente al passaggio da immersione a circuito chiuso (CC) a immersione a circuito aperto (OC). Questa funzionalità è utile in situazioni di bailout.

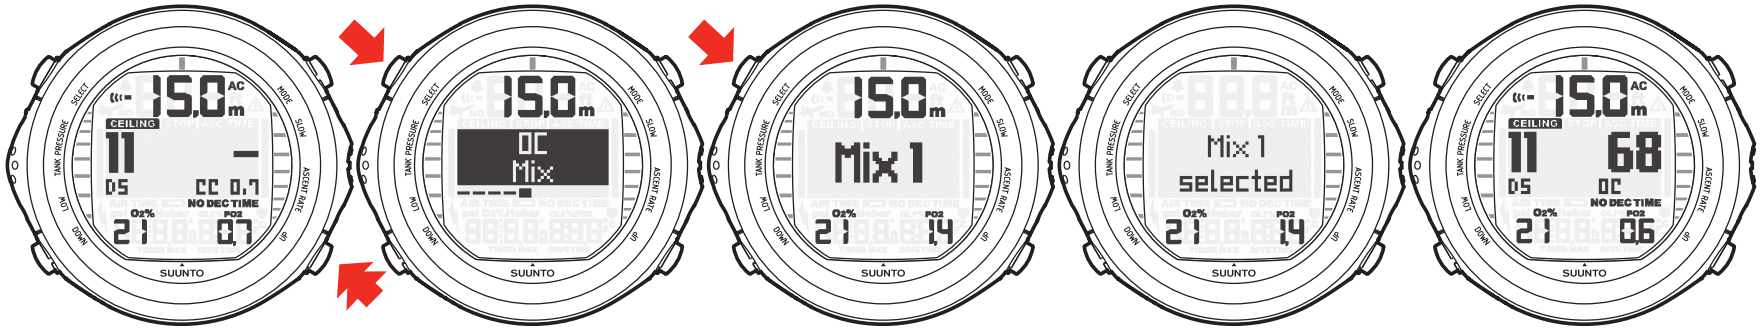

ACCEDERE AL MENU DI SELEZIONE PREMENDO A LUNGO IL PULSANTE UP, POI SCORRERE FINO A MISCELA OC PREMENDO IL PULSANTE UP. CONFERMARE LA SELEZIONE CON IL PULSANTE SELECT (SELEZIONA). SUL DISPLAY APPARE IL MESSAGGIO OC.

6.2.5. Miscele iperossiche e ipossiche in CCR

Suunto DX visualizza il messaggio HYPER se il valore PO_2 del gas diluente alla profondità attuale è superiore a 1,6. Il messaggio HYPOX è visualizzato se il valore PO_2 del gas diluente alla profondità attuale è inferiore a 0,18.

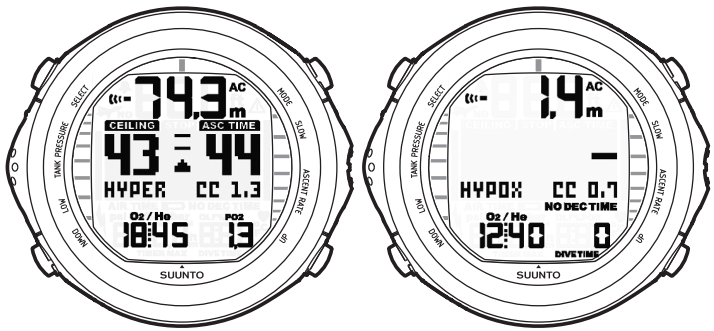

6.3. Immersioni in modalità GAUGE (DIVE Gauge)

Se impostato su GAUGE, il computer da immersione può essere impiegato come timer di fondo.

Nella modalità GAUGE, il tempo di immersione totale espresso in minuti rimane sempre visualizzato nell'angolo in basso a destra. Inoltre un timer di immersione nella finestra centrale visualizza il tempo in minuti e secondi. Il timer di immersione della finestra centrale è attivato all'inizio dell'immersione e può essere azzerato durante l'immersione ed essere usato come cronometro premendo il pulsante SELECT.

PREMENDO IL PULSANTE SELECT DURANTE UN'IMMERSIONE, SI FISSA UN SEGNALIBRO NELLA MEMORIA DI PROFILO, IL TIMER DI IMMERSIONE È AZZERATO E L'INTERVALLO DI TEMPO MISURATO PRECEDENTEMENTE È VISUALIZZATO IN BASSO.

NOTA *La modalità GAUGE non fornisce informazioni di decompressione.*

NOTA *In modalità non c'è alcun monitoraggio della velocità di risalita.*

NOTA *Se si effettuano immersioni in modalità GAUGE, non è possibile passare da una modalità all'altra prima che il conto alla rovescia del tempo di non volo sia arrivato a zero. Nella modalità GAUGE il tempo di non volo è sempre di 48 ore.*

7. DOPO L'IMMERSIONE

Una volta di nuovo in superficie, Suunto DX continua a fornire allarmi e informazioni di sicurezza post-immersione. Anche i calcoli per impostare piani di immersioni ripetitivi contribuiscono a migliorare la sicurezza del sub.

Tabella 7.1. Allarmi

Simbolo sul display	**Indicazione**
⚠	Simbolo di attenzione per il sub - Prolungare l'intervallo di superficie
Er	Massimale di decompressione violato o tempo di permanenza sul fondo troppo lungo
NO	Simbolo di non volo (DNF)

7.1. Intervallo in superficie

Risalendo a una profondità inferiore a 1,2 m/4 piedi il display DIVE viene sostituito da quello SUPERFICIE:

SONO TRASCORSI 6 MINUTI DALL'EMERSIONE DA UN'IMMERSIONE DI 35 MINUTI. LA PROFONDITÀMASSIMA RAGGIUNTA ERA DI 21.5 M. LA PROFONDITÀ ATTUALE È DI 0.0 M. IL SIMBOLO DELL'AEREO E IL VALORE DI NON VOLO INDICANO CHE È SCONSIGLIATO VOLARE PER LE PROSSIME 14 ORE E 28 MINUTI. IL SIMBOLO DI ATTENZIONE PER IL SUB INDICA CHE È NECESSARIO PROLUNGARE LA DURATA DELL'INTERVALLO DI SUPERFICIE.

Oppure i display alternativi mostrano le seguenti informazioni:

- profondità massima dell'ultima immersione in metri/piedi
- durata di immersione dell'ultima immersione in minuti, mostrata come DIVE TIME
- ora attuale, mostrata come TIME
- temperatura attuale in °C/°F
- pressione della bombola in bar/psi (se attivata)

Se è attiva la modalità MIXEDo CCR, verranno visualizzate anche le seguenti informazioni:

- la percentuale di ossigeno ed elio indicata con O_2%/He
- pressione parziale di ossigeno indicata con PO_2
- percentuale di esposizione alla tossicità dell'ossigeno attuale indicata con OLF

7.2. Numerazione delle immersioni

Diverse immersioni ripetitive sono considerate appartenenti alla stessa serie se lo strumento non è ancora arrivato a zero con il conto alla rovescia del tempo di non volo. Le immersioni vengono numerate singolarmente all'interno di ciascuna serie. La prima immersione della serie viene denominata DIVE 1, la seconda DIVE 2, la terza DIVE 3 e così via.

Se si effettua una nuova immersione quando sono trascorsi meno di cinque (5) minuti di intervallo in superficie, il computer interpreterà la nuova immersione come una continuazione di quella precedente e le due immersioni verranno pertanto considerate come una sola. Il display di immersione resta quindi visualizzato, la numerazione è invariata e il cronometraggio ricomincia dal punto in cui era terminato. Dopo cinque (5) minuti in superficie, le immersioni successive sono, per definizione, ripetitive. Il contatore delle immersioni visualizzato nella modalità Planning (Pianificazione immersione) aumenterà di un numero se si effettua un'altra immersione.

7.3. Pianificazione di immersioni ripetitive

Suunto DX include una modalità per la pianificazione delle immersioni che consente di rivedere i limiti di non decompressione per un'immersione successiva, tenendo conto del carico di gas inerte residuo delle immersioni precedenti.. La modalità DIVE PLANNING è illustrata nella *Sezione 7.5, «Modalità DIVE PLANNING (PLAN NoDec)»*.

7.4. Volare dopo un'immersione

In modalità DIVE, il tempo di non volo è visualizzato nella finestra centrale accanto all'immagine dell'aereo. In modalità TIME, l'immagine dell'aereo viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro. Si sconsiglia di volare o viaggiare ad un'altitudine elevata durante il conto alla rovescia del tempo di non volo.

Il tempo di non volo è sempre almeno di 12 ore o comunque equivalente al tempo di desaturazione (se questo è superiore alle 12 ore). Per tempi di desaturazione inferiori a 70 minuti, non è fornito alcun tempo di non volo.

In modalità Errore permanente , il tempo di non volo è di 48 ore.

Il DAN (Divers Alert Network) raccomanda di rispettare i seguenti tempi di non volo:

- Osservare un intervallo di superficie minimo di 12 ore prima di viaggiare su aerei di linea pressurizzati (altitudine 2.400 m [8.000 piedi]) per avere una ragionevole sicurezza di evitare di incorrere in sintomi di MDD.
- I subacquei che pianificano di effettuare più di un'immersione al giorno, per più giorni o di effettuare immersioni con decompressione, devono prendere maggiori precauzioni ed estendere l'intervallo di superficie oltre le 12 ore prima di prendere un aereo. Inoltre, l'Undersea and Hyperbaric Medical Society (HUMS) consiglia ai subacquei che utilizzano bombole standard e non presentano alcun sintomo di patologie da decompressione di attendere che siano trascorse 24 ore dall'ultima immersione prima di prendere un aereo di linea con cabina pressurizzata fino a 2.400 m. [8.000 piedi]. Tale raccomandazione prevede solo due eccezioni:
  - Quando, nelle ultime 48 ore, sono state effettuate meno di due (2) ore di immersione, si raccomanda di attendere almeno 12 ore prima di volare.
  - Dopo una qualsiasi immersione con decompressione, il periodo di non volo dovrebbe essere almeno di 24 ore; è però preferibile, se possibile, estenderlo a 48 ore.
- Suunto raccomanda di rispettare le indicazioni della DAN, della UHMS e del computer da immersione per quanto riguarda i tempi di non volo.

7.5. Modalità DIVE PLANNING (PLAN NoDec)

La modalità DIVE PLANNING mostra i tempi di non decompressione per una nuova immersione, tenendo conto degli effetti delle immersioni precedenti.

Quando si attiva la modalità DIVE PLANNING (PLAN NoDec), il display mostra brevemente il tempo di desaturazione rimanente, poi passa alla modalità di pianificazione.

Premendo i pulsanti UP/DOWN, si possono scorrere i limiti di non decompressione a incrementi di 3 m/10 piedi terminanti a 45 m/150 piedi. I limiti di non decompressione superiori a 99 minuti sono visualizzati come “—“. Durante una serie di immersioni (tra due immersioni consecutive) è anche possibile inserire il tempo di intervallo di superficie come parametro di pianificazione. Se la O_2% è troppo elevata per la profondità programmata, viene visualizzato NA anziché un limite numerico di non decompressione.

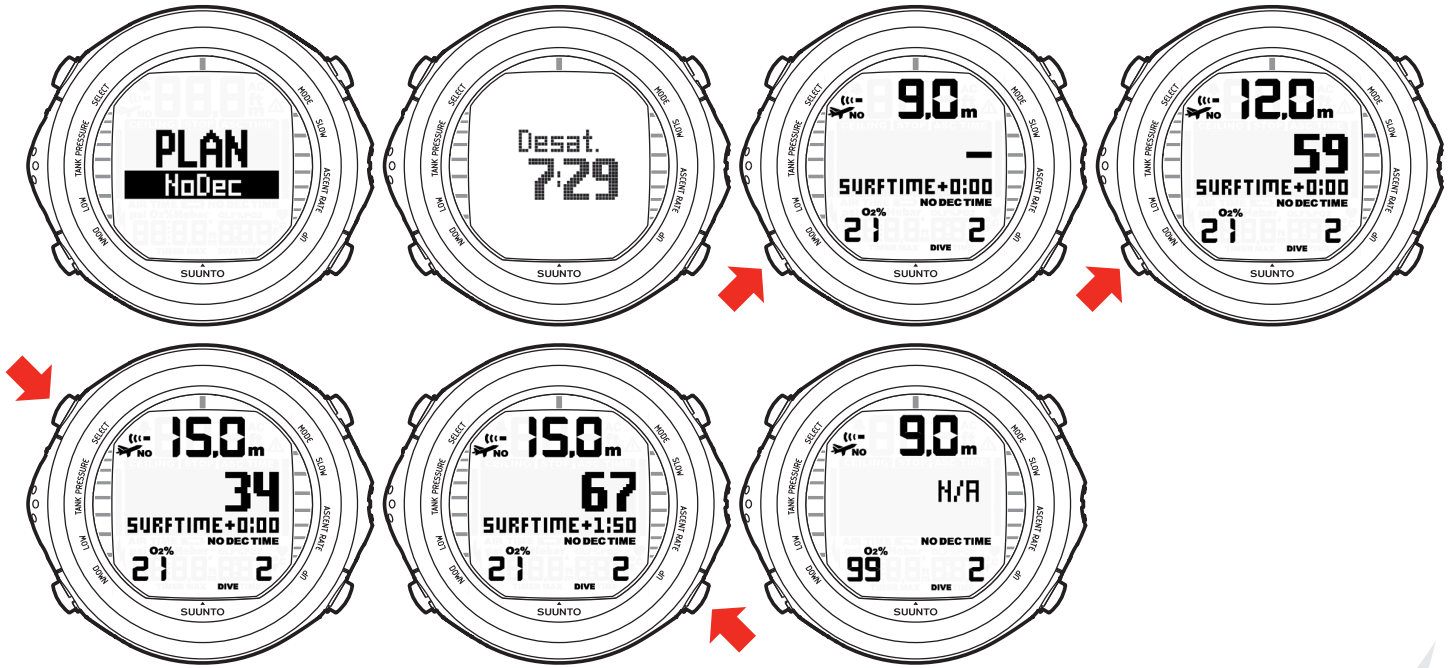

QUANDO SI ATTIVA LA MODALITÀ PLAN, IL DISPLAY MOSTRA BREVEMENTE IL TEMPO DI DESATURAZIONE RIMANENTE PRIMA DI PASSARE ALLA MODALITÀ PLAN. PREMERE I PULSANTI SU E GIÙ PER SCORRERE NELL’ELENCO DEI LIMITI DI NON DECOMPRESSIONE A DIVERSE PROFONDITÀ. È ANCHE POSSIBILE REGOLARE LA DURATA DEL PROPRIO INTERVALLO DI SUPERFICIE IN BASE AL PROPRIO PIANO. I LIMITI DI NON DECOMPRESSIONE SUPERIORI A 99 MINUTI SONO VISUALIZZATI CON IL SIMBOLO “–”.

La modalità Planning considera le informazioni seguenti riguardanti le immersioni precedenti:

- l'azoto residuo, calcolato
- lo storico delle immersioni effettuate negli ultimi quattro giorni

La curva di sicurezza per un'immersione successiva sarà quindi più breve di quella di una "prima" immersione equivalente.

Per uscire dalla modalità DIVE PLANNING, premere il pulsante MODE.

NOTA *Nelle modalità GAUGE ed Error, la modalità DIVE PLANNING è disattivata (vedere la Sezione 5.5, «CONDIZIONI DI ERRORE»). La modalità DIVE PLANNING calcola i tempi di non decompressione solo per Diluent 1/Mix1. Se nella modalità MIXED o CCR sono attivate miscele aggiuntive, queste ultime non influiscono sui calcoli in modalità (PLAN NoDec).*

Le impostazioni di Altitudine più elevata e del Fattore Personale conservativo ridurranno i limiti del tempo di non decompressione. Tali limiti per le diverse selezioni di impostazione di Altitudine e Fattore Personale sono spiegati in *Sezione 5.10.3, «Immersioni in altitudine»* e in *Sezione 5.10.4, «Fattore Personale»*.

7.5.1. Numerazione delle immersioni evidenziata durante la pianificazione delle immersioni

Le immersioni sono considerate ripetitive e quindi appartengono alla stessa serie se iniziate quando lo strumento sta ancora effettuando il conto alla rovescia del tempo di non volo.

Per essere considerata ripetitiva, un'immersione deve prevedere un intervallo di superficie di almeno cinque (5) minuti. Altrimenti è considerata un proseguimento della stessa immersione. Il numero di immersioni non cambierà e il cronometraggio continuerà dal punto in cui si era fermato. (Vedere anche *Sezione 7.2, «Numerazione delle immersioni»*).

7.6. Modalità MEMORY

Le opzioni di memoria nella modalità MEMORIA comprendono il registro delle immersioni (MEM Logbook) e l'archivio delle immersioni (MEM History). Tali opzioni sono accessibili dalla modalità DIVE e possono essere selezionate utilizzando i pulsanti UP/DOWN.

L'ora e la data dell'immersione sono registrate nella memoria del registro. Prima dell'immersione occorre sempre verificare che la data e l'ora siano impostate correttamente, specie se si compiono immersioni in paesi con fuso orario diverso.

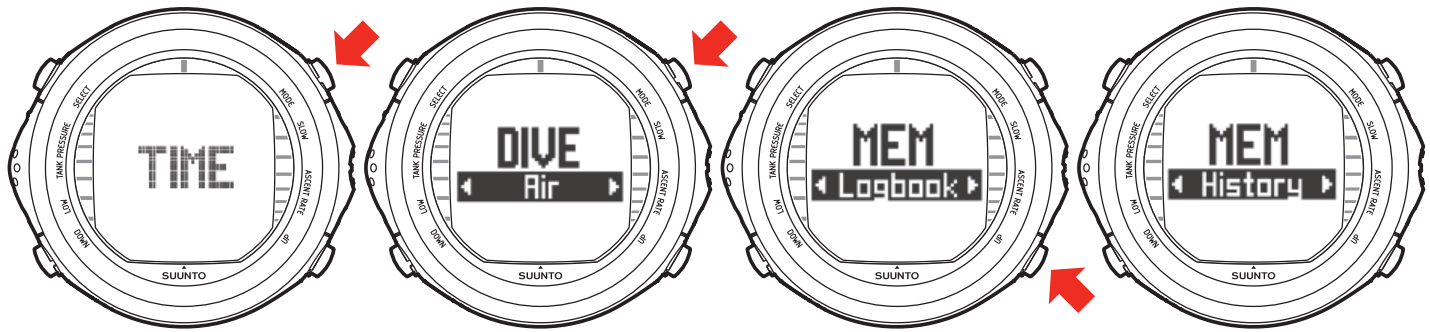

7.6.1. Registro delle immersioni (MEM Logbook)

Suunto DX dispone di una memoria di profilo e di registro molto sofisticata e capiente. I dati vengono registrati all'interno della memoria di profilo in base alla velocità di campionamento selezionata.

Tra l'immersione più vecchia e quella più recente viene visualizzata la scritta END OF LOGS (fine delle registrazioni). Le seguenti informazioni sono fornite in tre pagine:

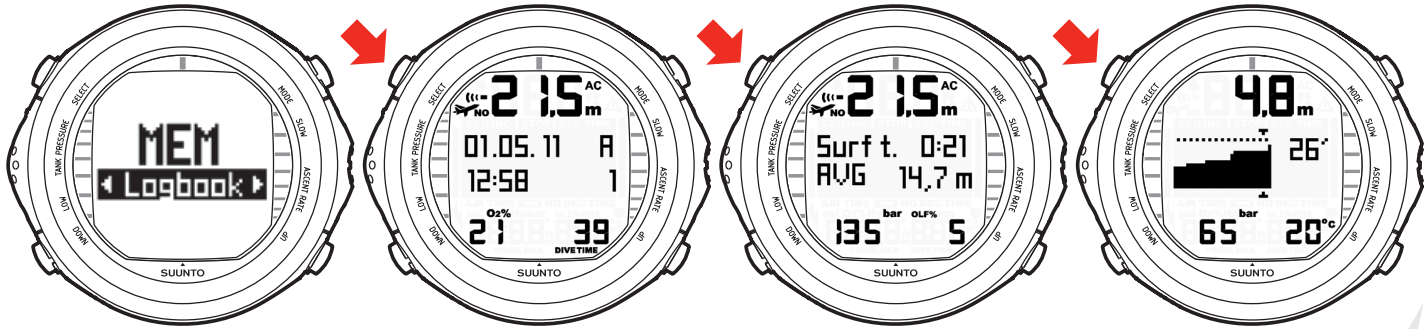

TRE PAGINE DEL GIORNALE DI BORDO CONTENGONO INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMMERSIONE. PREMERE IL PULSANTE SELECT PER SCORRERE TRA LE PAGINE I, II E III DEL GIORNALE DI BORDO. I DATI DELL'ULTIMA IMMERSIONE VERRANNO VISUALIZZATI PER PRIMI. CON IL PULSANTE UP È POSSIBILE SCORRERE IL PROFILO DI IMMERSIONE GRAFICO A PAGINA III. PREMERE A LUNGO IL PULSANTE UP PER SCORRERE AUTOMATICAMENTE IN AVANTI IL GRAFICO DEL PROFILO DI IMMERSIONE.

Pagina I, display principale

- profondità massima
- data dell'immersione
- tipo di immersione (AIR, MIXED, CCR, GAUGE)
- inizio dell'immersione
- il numero identificativo dell'immersione
- percentuale di ossigeno per la prima miscela di gas utilizzata
- percentuale di elio per la prima miscela di gas utilizzata
- tempo di immersione totale (in minuti in tutte le modalità)

Pagina II

- profondità massima
- tempo di superficie dopo l'immersione precedente
- profondità media
- pressione consumata (se attivata)
- avvisi
- % OLF (AIR, MIXED, CCR)

Pagina III

- profilo tempo/profondità dell'immersione
- temperatura dell'acqua
- pressione della bombola (se attivata)
- cambi di gas (MIXED, CCR)
- cambi dei valori di riferimento (CCR)

NOTA

La capacità di memoria dipende dalla velocità di campionamento selezionata. Con l'impostazione predefinita di fabbrica (20 s) e senza dati del trasmettitore la capacità è di circa 140 ore. Con i dati del trasmettitore la capacità è di minimo 35 ore. Trascorso questo periodo, quando vengono aggiunte nuove immersioni, le immersioni meno recenti verranno cancellate. La memoria conserva i dati in essa immagazzinati anche in caso di sostituzione della batteria (se la stessa viene effettuata secondo le istruzioni contenute nel presente manuale).

NOTA *Diverse immersioni ripetitive sono considerate appartenenti alla stessa serie se il conteggio del tempo di non volo non è terminato. Per ulteriori informazioni, consultare Sezione 7.2, «Numerazione delle immersioni».*

NOTA *A seconda della velocità di campionamento, la lettura della profondità massima può differire dalla lettura della profondità massima dell'archivio di immersione fino a 0,3 m/1 piede.*

7.6.2. Archivio delle immersioni

L'archivio o storico delle immersioni è un riassunto di tutte le immersioni registrate dal computer di immersione.

Le seguenti informazioni sono fornite sul display:

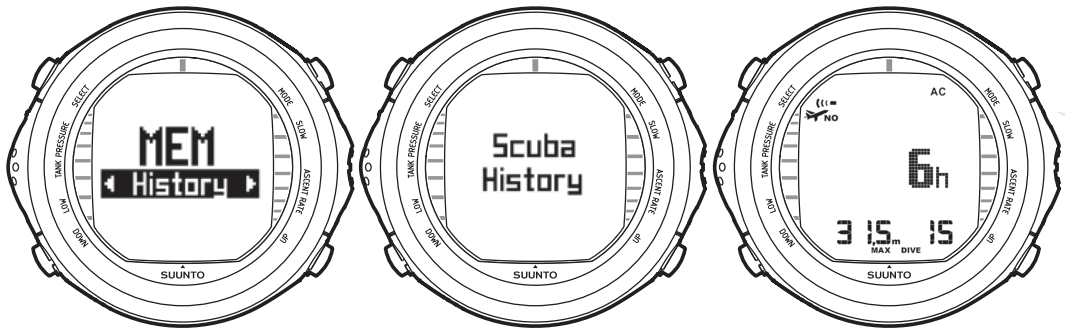

DISPLAY DELL'ARCHIVIO DI IMMERSIONE. NUMERO TOTALE DI IMMERSIONI, ORE DI IMMERSIONE E PROFONDITÀ MASSIMA.

La memoria dell'archivio delle immersioni può contenere un massimo di 999 immersioni e 999 ore di immersione. Dopo aver raggiunto questi valori, i contatori verranno azzerati e ripartiranno nuovamente.

NOTA *La profondità massima può essere azzerata a 0,0 m/0 piedi utilizzando il cavo di interfaccia PC e il software scaricabile Suunto DM4 .*

7.7. Suunto DM4

Suunto DM4 è un software opzionale che migliora notevolmente la funzionalità di Suunto DX. Con il software DM4, è possibile scaricare i dati di immersione dal computer da immersione sul portatile. Successivamente, è possibile visualizzare e organizzare tutti i dati registrati con Suunto DX. Inoltre è possibile pianificare immersioni (con Suunto Dive Planner), stampare copie dei propri profili di immersione e caricare le immersioni registrate per condividerle con gli amici sul sito *http://www.movescount.com* (vedere la *Sezione 7.8, «Movescount»*). È sempre possibile scaricare l'ultima versione del software DM4 dal sito *http://www.suunto.com*. Si consiglia di aggiornare il programma regolarmente per poter sfruttare i continui miglioramenti apportati. Sul portatile verranno trasferiti i seguenti dati (opzionale, cavo necessario):

- il profilo di profondità dell'immersione
- il tempo d'immersione
- il precedente tempo di intervallo di superficie
- il numero identificativo dell'immersione
- il tempo d'inizio dell'immersione (anno, mese, giorno e ora)
- le impostazioni del computer da immersione
- le impostazioni della percentuale di ossigeno e OLF massima (in modalità MIXED e CCR)
- i calcoli della saturazione dei tessuti
- la temperatura dell'acqua in tempo reale

- la pressione della bombola (se attivata)
- ulteriori informazioni di immersione (ad es. violazioni di avvisi SLOW e stop di sicurezza obbligatorio, simbolo di attenzione per il sub, segnalibro, segno di emersione, segno di stop di decompressione, segno di errore Ceiling)
- il numero identificativo di serie del computer
- informazioni personali (30 caratteri)

Utilizzando il programma DM4, sarà possibile accedere a ulteriori opzioni di impostazione quali:

- inserire un campo personale di 30 caratteri nello strumento Suunto.
- è inoltre possibile aggiungere manualmente commenti, dati multimediali e altre informazioni personali nei file dei dati relativi alle immersioni basati su PC.

7.8. Movescount

Movescount è una community dello sport online che offre un'ampia gamma di strumenti per gestire tutti gli sport e creare affascinanti racconti delle proprie esperienze di immersione. Movescount offre nuovi modi per trovare ispirazione e condividere le proprie immersioni migliori con altri membri della community!

Per collegarsi a Movescount:

1. Andare su *www.movescount.com*.
2. Registrarsi e creare il proprio account Movescount gratuito.
3. Se sul portatile non è ancora installato DM4, scaricare e installare il software Suunto DM4 dal sito web Movescount.com

Per trasferire i dati:

1. Collegare il computer da immersione al portatile.

2. Scaricare le immersioni sul software DM4 installato sul portatile.
3. Per trasferire le immersioni sul proprio account Movescount.com, seguire le istruzioni riportate su DM4.

8. CURA E MANUTENZIONE DEL COMPUTER SUBACQUEO SUUNTO

Il computer subacqueo SUUNTO è un sofisticato strumento di precisione. Sebbene sia progettato per resistere a condizioni ambientali difficili tipiche delle immersioni subacquee, è necessario trattarlo con la stessa cura e attenzione di qualsiasi altro strumento.

- CONTATTI E PULSANTI BAGNATI

  La presenza di impurità o sporcizia sui contatti/connettore o pulsanti bagnati può impedire l'attivazione automatica della modalità Dive e causare problemi durante il trasferimento di dati. Pertanto è importante tenere puliti i contatti e i pulsanti bagnati. Se i contatti bagnati sono attivi (il messaggio AC rimane visualizzato sul display) o se la modalità Dive si attiva autonomamente, il motivo più probabile è la presenza di impurità o la formazione di depositi calcarei di origine marina, che creano una corrente elettrica tra i contatti. È importante che il computer subacqueo sia accuratamente lavato con acqua dolce al termine di una giornata di immersione. I contatti possono essere puliti con acqua dolce e, se necessario, un detergente neutro e una spazzola morbida.
- CURA DEL PROPRIO COMPUTER SUBACQUEO
  - NON cercare di aprire l'involucro del computer subacqueo.

- Ogni due anni o dopo 200 immersioni (se si effettuano prima) portare il proprio computer presso un centro assistenza autorizzato SUUNTO per sottoporlo a manutenzione. Questa manutenzione comprenderà un controllo operativo generale, la sostituzione della batteria e una verifica della tenuta stagna. Per la manutenzione è necessaria una strumentazione e un addestramento speciali. Non tentare di effettuare da soli operazioni di manutenzione che non si conoscono a fondo.
- Se si riscontra la presenza di umidità all'interno dell'involucro o nel vano batteria, fare controllare immediatamente lo strumento presso il proprio centro assistenza SUUNTO.
- La particolare protezione antigraffio per DX è progettata per evitare di graffiare il display. Può essere acquistata separatamente dal rivenditore più vicino. La protezione antigraffio è semplice da installare e, se necessario, da sostituire (per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni sul sito *www.suunto.com*).
- In caso si notino graffi, crepe o altri difetti simili sul display, tali da pregiudicarne la durevolezza, farlo immediatamente sostituire presso il proprio rivenditore o distributore SUUNTO.
- Lavare e risciacquare l'unità con acqua dolce dopo l'uso.
- Proteggere l'unità da urti, calore estremo, luce solare diretta e sostanze chimiche aggressive. Il computer da immersione non garantisce la resistenza all'impatto di oggetti pesanti, quali bombole per immersione, né a sostanze chimiche, quali benzina, solventi per la pulizia, spray aerosol, agenti adesivi, vernici, acetone, alcool e così via. Le reazioni chimiche con tali agenti possono causare danni alle guarnizioni, al rivestimento esterno e alla finitura.
- Conservare il proprio computer subacqueo in un luogo asciutto quando non viene utilizzato.

- Il computer subacqueo visualizza il simbolo della batteria quando questa si sta scaricando. In tal caso, non utilizzare il computer prima di aver sostituito la batteria.
- Non stringere eccessivamente quando si allaccia il cinturino del computer subacqueo. Deve essere possibile inserire le dita tra il cinturino e il polso.

- MANUTENZIONE

  Dopo ogni immersione, lo strumento deve essere immerso e risciacquato a fondo in acqua dolce, quindi asciugato con un panno morbido. Assicurarsi che tutti i cristalli di sale e le particelle di sabbia vengano lavate via. Verificare che nel display non sia presente umidità o acqua. NON utilizzare il computer subacqueo se si nota umidità o acqua all'interno. Per la sostituzione della batteria o altri interventi di manutenzione, contattare un centro assistenza autorizzato Suunto.

  ATTENZIONE!

  - Non utilizzare aria compressa per eliminare l'acqua dall'unità.
  - Non utilizzare solventi o altri fluidi di pulizia che possono causare danni.
  - Non testare o utilizzare il computer subacqueo con aria in pressione.
- VERIFICA DELLA TENUTA STAGNA

  La tenuta stagna dell'unità deve essere controllata dopo ogni sostituzione della batteria o dopo gli interventi di manutenzione. Per la verifica sono necessari un'attrezzatura e un addestramento appositi. Controllare frequentemente il display per assicurarsi dell'assenza di perdite. Se si riscontra la presenza di umidità all'interno del computer subacqueo, significa che vi sono perdite. È opportuno eliminare immediatamente la perdita, in quanto l'umidità potrebbe danneggiare seriamente lo strumento rendendone impossibile la riparazione. SUUNTO non si assume alcuna responsabilità per danni causati da umidità al computer subacqueo, a meno che non siano state scrupolosamente seguite le istruzioni contenute nel presente manuale. In caso di perdita, portare subito il computer presso un centro assistenza autorizzato SUUNTO.

DOMANDE FREQUENTI

Per maggiori informazioni sulla manutenzione, consultare le “domande frequenti” su *www.suunto.com*.

9. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

9.1. Sostituzione della batteria del computer

NOTA *La sostituzione della batteria va effettuata preferibilmente presso un centro assistenza autorizzato Suunto. È importante effettuare la sostituzione in modo corretto, per evitare che entri dell'acqua nel vano batteria o nel computer.*

⚠ ATTENZIONE *Difetti causati da una errata sostituzione della batteria non sono coperti dalla garanzia.*

⚠ ATTENZIONE *Ad ogni sostituzione di batteria, andranno persi tutti i dati relativi al consumo di ossigeno e azoto. Pertanto, prima di effettuare una nuova immersione, bisogna che il tempo di non volo mostrato dal computer sia arrivato a zero oppure bisogna attendere almeno 48 ore, preferibilmente fino a 100 ore.*

Tutti i dati relativi a profilo e archivio, nonché le impostazioni personali, di altitudine e di allarme rimarranno memorizzate nel computer anche dopo la sostituzione della batteria. Andranno persi invece i dati relativi alle impostazioni dell'orologio e degli allarmi. Inoltre, nella modalità MIXED e CCR, anche le impostazioni del gas tornano ai valori predefiniti (Diluent 1/Mix1 21% O_2, 1,4 bar PO_2, Diluent 2 - Diluent 3/Mix2-Mix8 OFF).

9.2. Sostituzione della batteria del trasmettitore wireless

NOTA *La sostituzione della batteria del trasmettitore va effettuata preferibilmente presso un centro assistenza autorizzato Suunto. È importante effettuare la sostituzione in modo corretto, per evitare che entri dell'acqua nel trasmettitore.*

9.2.1. Kit della batteria del trasmettitore

Il kit della batteria del trasmettitore è composto da una batteria al litio 3.0 V CR ½ AA e un O-ring lubrificato. Quando si inserisce la batteria, prestare attenzione a non fare contatto con entrambi i poli contemporaneamente. Non toccare la superficie metallica della batteria a mani nude.

9.2.2. Attrezzi necessari

- Un cacciavite a stella
- Un panno morbido per pulire

9.2.3. Sostituzione della batteria del trasmettitore

Per sostituire la batteria del trasmettitore:

1. Rimuovere il trasmettitore dall'accesso HP dell'erogatore
2. Svitare e rimuovere le quattro viti a stella sul retro del trasmettitore.
3. Estrarre il coperchio del trasmettitore.
4. Rimuovere con cautela l'o-ring. Prestare attenzione a non danneggiare le superfici di tenuta.

5. Estrarre la vecchia batteria con cautela. Non toccare i contatti elettrici o la scheda di circuito.

   Verificare che non ci siano tracce di perdite o altri danni. Se sono presenti perdite o altri danni, portare il trasmettitore a controllare e riparare presso un rivenditore o distributore autorizzato Suunto.
6. Controllare lo stato dell'O-ring. Un O-ring difettoso può indicare difetti di tenuta o altri problemi. Buttare l'O-ring, anche se sembra in buone condizioni.
7. Assicurarsi che la scanalatura dell'O-ring e la superficie di tenuta del coperchio siano pulite. Se necessario, pulirle utilizzando un panno morbido.
8. Inserire cautamente la batteria nuova nel vano batteria. Controllare l'esatta polarità della batteria. Il segno "+" va rivolto verso l'alto e il segno "-" verso il basso.

   NOTA *È importante attendere almeno 30 secondi prima di reinstallare la batteria del trasmettitore.*

   Dopo la reinstallazione della batteria, il trasmettitore invia un segnale di sovrapressione ("---") sul codice 12 per 10 secondi, dopodiché riprende il funzionamento normale e si spegne dopo cinque (5) minuti.
9. Assicurarsi che il nuovo O-ring lubrificato sia in buone condizioni. Inserirlo in modo corretto nell'apposita scanalatura. Prestare attenzione a non sporcare in alcun modo l'O-ring o le relative superfici di tenuta.
10. Rimettere a posto il coperchio del trasmettitore con cautela. Si osservi che il coperchio si inserisce solo in una posizione. Far combaciare le tre fessure dentro il coperchio con le tre sporgenze sotto la batteria.
11. Riavvitare le quattro viti al loro posto.

10. SCHEDA TECNICA

10.1. SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni e peso:

Computer da immersione

- Diametro: 49 mm/1,94 in
- Spessore: 17 mm/0,68 in
- Peso: 107 g/3,77 oz (con cinturino in elastomero), 182 g/42 oz (con cinturino in titanio)

Trasmettitore wireless dei dati di pressione della bombola:

- Diametro massimo: 40 mm/1,57 in
- Lunghezza: 80 mm/3,15 in
- Peso: 118 g/4,16 oz
- Risoluzione: 1 bar/1 psi
- 300 bar/4.000 psi, pressione massima ammessa 400 bar/5.800 psi.

Profondimetro o indicatore di profondità:

- Sensore di pressione a compensazione termica.
- Calibrazione in conformità a EN 13319
- Profondità massima operativa: 150 m/492 piedi (conforme a EN 13319)
- Precisione: ± 1% su tutta la scala o superiore da 0 a 150 m/492 piedi a 20 °C/68 °F (in conformità alla norma EN 13319)
- Profondità visualizzabile: da 0 a 300 m/984 piedi
- Risoluzione: 0,1 m da 0 a 100 m/1 piede da 0 a 328 piedi

Altri display

- Tempi di immersione: da 0 a 999 min, contando partenze e soste alla profondità a 1,2 m/4 piedi
- Intervallo di superficie: da 0 a 99 h 59 min
- Contatore immersioni: da 0 a 99 per immersioni ripetitive
- Tempo di non decompressione: da 0 a 99 min (- - dopo 99)
- Tempo di risalita: da 0 a 999 min (- - dopo 999)
- Profondità di massimale: da 3,0 a 135 m/da 10 a 443 piedi
- Tempo aria: da 0 a 99 min (- - dopo 99)

Display temperatura:

- Risoluzione: 1°C/1°F
- Valori visualizzabili: da -20 a +50 °C/da -4 a +122 °F
- Precisione: ± 2°C/± 3,6°F in 20 minuti di variazione della temperatura

Orologio-datario:

- Precisione: ± 25 secondi al mese (a 20ºC [68ºF])
- display a 12/24 ore

Dati visualizzati solo in modalità MIXED e CCR:

- % ossigeno: 5–99
- % di elio: 1–95
- Display della pressione parziale di ossigeno: 0,0–3,0 bar.
- Frazione del Limite di Ossigeno o livello percentuale di tossicità raggiunta dall'ossigeno: 0 - 200% con risoluzione 1%

Memoria di registro/profilo di immersione:

- Velocità di registrazione immersioni Air, Mixed, CCR e Gauge: 20 secondi (impostazione predefinita), 10, 20, 30, 60 secondi (a scelta dall'utente)
- Capacità di memoria: circa 140 ore di immersione con intervallo di registrazione di 20 secondi (senza dati del trasmettitore)
- Risoluzione di profondità: 0,3 m/1 piede

Condizioni operative:

- Valori di altitudine normale visualizzabili: da 0 a 3.000 m [10.000 piedi] sopra il livello del mare.
- Temperatura operativa: da 0°C a 40°C/da 32°F a 104°F
- Temperatura di conservazione: da -20°C a +50°C/da -4°F a +122°F

Si raccomanda di riporre lo strumento in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

NOTA *Non esporre il computer da immersione alla luce solare diretta!*

Modello di calcolo dei tessuti:

- Suunto Fused Algoritmo RGBM (sviluppato da Suunto e Bruce R. Wienke, BSc, MSc, PhD)
- 15 compartimenti di tessuti
- Tempi di emisaturazione dei compartimenti dei tessuti per l'azoto: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 e 720 min. I tempi di emisaturazione in saturazione e fuori saturazione sono gli stessi.
- I tempi di emisaturazione dei compartimenti dei tessuti sono divisi da un fattore costante per ottenere i tempi di emisaturazione dell'elio.

- Valori "M" a gradiente ridotto (variabile) basati sulle immersioni abituali e sulle violazioni di immersione. I valori "M" sono tracciati fino a 100 ore dopo un'immersione
- I calcoli per EAN e di esposizione all’ossigeno si basano sugli studi del dott. R.W. Hamilton, PhD, e sui principi e tempi limite di esposizione attualmente riconosciuti e accettati.

Batteria:

- Una batteria al litio da 3 V: CR 2450
- Tempo di conservazione della batteria (conservabilità a magazzino): Fino a tre anni
- Sostituzione: Ogni anni o più di frequente a seconda dell'attività subacquea e della frequenza delle immersioni
- Durata prevista a 20°C/68°F:
  - 0 immersioni/anno –> 2 anni
  - 100 immersioni/anno–>1,5 anni
  - 300 immersioni/anno –>1 anno

Batteria del trasmettitore:

- Una batteria al litio da 3 V: 1/2AA O-ring 2,00 mm x 2,00 mm
- Tempo di conservazione della batteria (conservabilità a magazzino): Fino a tre anni
- Sostituzione: Ogni due anni o più di frequente a seconda dell'attività subacquea e della frequenza delle immersioni
- Durata prevista a 20 °C/68 °F:
  - 0 immersioni/anno –> 3 anni
  - 100 immersioni/anno –> 2 anni

- 400 immersioni/anno –> 1 anno

Le condizioni seguenti incidono sulla durata prevista della batteria:

- La durata delle immersioni
- Condizioni in cui lo strumento viene utilizzato e conservato (ad esempio: temperatura/condizioni di freddo). Al di sotto dei 10 °C/50 °F, la vita utile della batteria è circa il 50 - 75% di quella a 20 °C/68 °F.
- La qualità della batteria (esistono batterie al litio che si possono esaurire improvvisamente e imprevedibilmente)
- Il periodo durante il quale il trasmettitore resta immagazzinato nel negozio prima dell'acquisto. (la batteria viene installata nell'apparecchio in fabbrica).

NOTA *La bassa temperatura o un'ossidazione interna potrebbero attivare un erroneo allarme di batteria scarica. In questo caso, il segnale di allarme scompare quando si riattiva la modalità DIVE.*

10.2. Suunto RGBM

Lo sviluppo del modello di decompressione di Suunto risale agli anni ottanta quando Suunto ha applicato il modello di Bühlmann sulla base dei valori M nello SME di Suunto. Da allora la ricerca e lo sviluppo proseguono con l'aiuto di esperti sia esterni che interni.

Nell'ultimo periodo degli anni novanta, Suunto ha applicato il modello bolle RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) del Dott. Bruce Wienke che avrebbe funzionato con il modello precedente basato sui valori M. I primi prodotti commerciali a presentare tale caratteristica sono stati gli iconici Suunto Vyper e Suunto Stinger. Grazie a questi prodotti si è fatto un enorme passo avanti per la sicurezza dei sub, in quanto sono state affrontate diverse circostanze di immersione al di fuori dei modelli che calcolano solo il gas disciolto; ciò avviene nelle seguenti modalità:

- Monitora le immersioni multiple
- Calcola le immersioni ripetitive molto ravvicinate
- Reagisce a una immersione effettuata più in profondità rispetto all'immersione precedente
- Si adatta alle risalite rapide che producono un'elevata formazione di microbolle (bolle silenti)
- Opera coerentemente con le leggi fisiche reali per la cinetica dei gas

In Suunto Fused RGBM, i tempi di emisaturazione dei tessuti sono derivati dal FullRGBM di Wienke, in cui il corpo umano è modellato da quindici gruppi di tessuti diversi. FullRGBM è in grado di utilizzare questi tessuti aggiuntivi e di modellare saturazione e fuori saturazione con maggiore precisione. Le quantità di saturazione e fuori saturazione di azoto ed elio nei tessuti sono calcolate indipendentemente l'una dall'altra.

Suunto Fused RGBM presenta il vantaggio di offrire un livello di sicurezza avanzato grazie alla sua capacità di adattarsi a un'ampia gamma di situazioni. Per i sub che praticano immersioni a livello amatoriale, può offrire tempi di non decompressione leggermente più lunghi, a seconda dell'impostazione personale selezionata. Per i sub che praticano immersioni tecniche a circuito aperto, consente l'utilizzo di miscele di gas con elio; nelle immersioni di profondità e durata maggiori, le miscele di gas a base di elio offrono tempi di risalita più brevi. Infine, per i sub che praticano immersioni con respiratore, l'algoritmo di Suunto Fused RGBM costituisce lo strumento ideale da utilizzare come un computer da immersione per valori di riferimento senza monitoraggio.

10.2.1. La sicurezza del sub

Dal momento che il modello di decompressione è puramente teorico e non monitora l'organismo effettivo di un sub, non esiste alcun modello di decompressione che possa garantire l'assenza di MDD. Dagli esperimenti condotti emerge che l'organismo si adatta in una certa misura alla decompressione se l'immersione è costante e frequente. Due impostazioni del fattore personale (P-1 e P-2) sono disponibili per i sub che si immergono in modo costante e che sono pronti ad assumersi un rischio maggiore.

⚠ **ATTENZIONE** *Usare sempre le stesse impostazioni di fattore personale e di adattamento di altitudine per l'immersione effettiva piuttosto che per la pianificazione. L'aumento dell'impostazione del fattore personale rispetto all'impostazione pianificata e l'aumento dell'impostazione dell'adattamento di altitudine possono causare tempi di decompressione più lunghi nelle immersioni più profonde e la necessità di un maggiore volume di gas. Il gas respiratorio potrebbe esaurirsi sott'acqua se l'impostazione del fattore personale è stata modificata dopo la pianificazione dell'immersione.*

10.2.2. Immersioni in altitudine

La pressione atmosferica è inferiore ad altitudini elevate che sul livello del mare. Dopo aver viaggiato ad altitudini più elevate, una quantità addizionale di azoto nel corpo modificherà la situazione di equilibrio presente all'altitudine originaria. Questo azoto "addizionale" viene rilasciato gradualmente nel tempo e l'equilibrio è ripristinato. È opportuno acclimatarsi a una nuova altitudine aspettando almeno tre ore prima di effettuare una nuova immersione.

Prima di un'immersione ad altitudine elevata, lo strumento dev'essere impostato nella modalità Adattamento di altitudine per adattare i calcoli alla nuova altitudine. Le pressioni parziali massime di azoto ammesse dal modello matematico del computer sono ridotte in base alla pressione ambientale inferiore.

Di conseguenza, sono notevolmente ridotti anche i limiti di stop di non decompressione ammessi.

10.3. Esposizione all'ossigeno

I calcoli dell'esposizione a ossigeno si basano sui principi e le tabelle dei limiti di esposizione attualmente accettati. Oltre a ciò, il computer utilizza vari metodi per calcolare in modo conservativo l'esposizione a ossigeno. Per esempio:

- I calcoli dell'esposizione all'ossigeno visualizzati vengono arrotondati al valore percentuale superiore.
- I limiti % di CNS fino a 1,6 bar sono basati sui valori riportati dal Manuale NOAA del 1991
- Il monitoraggio dell'OTU è basato su livelli di tolleranza giornaliera a lungo termine, mentre la velocità di recupero è stata ridotta.

Le informazioni relative all'ossigeno visualizzate dal computer hanno anche la funzione di verificare che tutti gli allarmi e i display si attivino nelle opportune fasi di un'immersione. Ad esempio, quando il computer è impostato nella modalità Mixed mostrerà le seguenti informazioni prima e durante un'immersione:

- % di O_2 selezionata sul display alternativo
- % OLF sul display alternativo per % CNS o % OTU (la maggiore tra le due)
- Allarme acustico e visivo quando il valore dell'OLF supera i limiti dell'80% e del 100%.
- Allarmi acustici e visivi quando il valore PO_2 reale supera il limite impostato.
- In modalità Dive Planning, la profondità massima in base alla % di O_2 e il valore massimo di PO_2 selezionato.

10.4. Controdiffusione isobarica (ICD)

ICD è il termine utilizzato per descrivere l'effetto fisiologico che si ha quando la diffusione di gas diversi avviene in direzioni opposte con una pressione ambiente costante. Specialmente nelle immersioni, i gas sono azoto ed elio. L'ICD può produrre la formazione di bolle nei tessuti laddove la somma delle pressioni di elio e azoto supera la pressione ambiente. Questa situazione può verificarsi nel caso dei sub con trimix quando passano a un gas di decompressione contenente una quantità di elio decisamente inferiore e di azoto maggiore alla miscela precedente. Per evitare l'ICD, si consiglia di pianificare attentamente i cambi di gas cosicché la percentuale di azoto non aumenti drasticamente a ogni cambio.

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1. MARCHIO COMMERCIALE

Suunto e Suunto Fused RGBM sono marchi commerciali registrati della Suunto Oy.

11.2. COPYRIGHT

© Suunto Oy 10/2012. Tutti i diritti riservati.

11.3. BREVETTO

Sono stati rilasciati o applicati dei brevetti per una o più caratteristiche del presente prodotto.

12. LIBERATORIE

12.1. CE

Il marchio CE rileva la conformità del prodotto con la direttiva dell'Unione europea 89/336/CEE.

12.2. EN 13319

EN 13319 è una normativa europea relativa ai profondimetri. I computer da immersione Suunto sono realizzati in conformità a tale normativa.

12.3. EN 250/FIOH

Il manometro della bombola e le parti dello strumento da immersione utilizzate per misurare la pressione della bombola soddisfano i requisiti definiti nella sezione dello standard europeo EN 250 relativo alle misurazioni della pressione delle bombole. La FIOH, con notifica 0430, ha esaminato questo dispositivo di protezione personale e ne ha certificato la conformità alla normativa CE.

13. GARANZIA LIMITATA SUUNTO

Suunto garantisce che, durante il Periodo di Garanzia, Suunto o un Centro di Assistenza Autorizzato Suunto (da qui in poi “Centro di assistenza”) provvederà, a propria esclusiva discrezione, a eliminare eventuali difetti di materiale o lavorazione gratuitamente tramite: a) riparazione, b) sostituzione oppure c) rimborso del prezzo di acquisto, in base ai termini e alle condizioni della presente Garanzia Limitata. La presente Garanzia Limitata è valida ed applicabile esclusivamente nel paese di acquisto, salvo che la legislazione locale prescriva diversamente.

Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia limitata ha inizio dalla data di acquisto del prodotto originale. Il Periodo di Garanzia per i dispositivi di visualizzazione è di due (2) anni. Il periodo di garanzia è di un (1) anno per i consumabili e gli accessori, ivi compresi (a scopo esemplificativo e non limitativo) batterie ricaricabili, caricabatteria, stazioni docking, cinturini, cavi e tubi flessibili.

Esclusioni e limitazioni

La presente garanzia limitata non copre:

1. a) normale usura, b) alterazioni dovute a incuria o uso maldestro o c) alterazioni o danni causati da un uso non corretto, ivi compreso l'uso improprio rispetto alle istruzioni fornite;
2. manuali dell'utente o prodotti di terzi;
3. difetti o presunti difetti causati da eventuale utilizzo o collegamento a qualsiasi prodotto, accessorio, software e/o servizio non prodotto o fornito da Suunto;
4. batterie sostituibili.

La presente Garanzia Limitata non è applicabile nei seguenti casi:

1. se il prodotto è stato aperto per fini diversi da quelli previsti;
2. se il prodotto è stato riparato utilizzando parti di ricambio non omologate; modificato o riparato presso un centro di assistenza non autorizzato;
3. se il numero di serie è stato rimosso, alterato o reso illeggibile in altro modo, cosa che verrà verificata e accertata da Suunto a sua esclusiva discrezione;
4. se il prodotto è stato esposto a sostanze chimiche ivi inclusi, a scopo esemplificativo e non limitativo, prodotti antizanzare.

Suunto non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori o che il Prodotto funzionerà in combinazione con altro hardware o software fornito da terzi.

Accesso al servizio di garanzia Suunto

Registrare il proprio prodotto su www.suunto.com/register e salvare la ricevuta d'acquisto e/o la scheda di registrazione. Per istruzioni su come richiedere e ottenere servizi in garanzia, visitare il sito www.suunto.com, contattare il centro assistenza autorizzato Suunto più vicino oppure chiamare l'assistenza clienti Suunto al numero +358 2 284 1160 (tariffa nazionale o più elevata a seconda del caso).

Limitazione di responsabilità

Nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi vigenti, la presente Garanzia Limitata è il solo ed esclusivo rimedio a disposizione dell'acquirente e sostituisce ogni altra garanzia, espressa o implicita. Suunto non può essere ritenuta responsabile per danni speciali, accidentali, colposi e consequenziali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, mancati benefici previsti, perdita di dati, mancato utilizzo, costo del capitale, costi per attrezzature o strumenti sostitutivi, reclami di terzi, danni alla proprietà derivanti dall'acquisto o uso del prodotto o risultanti dalla violazione di garanzia o contratto oppure causati da negligenza, responsabilità oggettiva o altro mezzo giuridico, anche nel caso in cui Suunto fosse a conoscenza della probabilità di tali danni. Suunto non può essere ritenuta responsabile per ritardi nell'erogazione del servizio di cui alla presente garanzia.

14. SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

Smaltire il presente dispositivo come rifiuto elettronico. Non gettarlo nei rifiuti comuni. Se si preferisce, restituire il dispositivo al rivenditore di zona Suunto.

GLOSSARIO

Aria arricchita nitrox (miscela composta da aria con aggiunta d'ossigeno)	Chiamata anche nitrox o aria arricchita = EANx. Aria cui è aggiunta una percentuale di ossigeno. Le miscele standard sono EAN32 (NOAA Nitrox I = NN I) e EAN36 (NOAA Nitrox II = NN II).
ASC RATE	Abbreviazione di velocità di risalita.
ASC TIME	Abbreviazione di tempo totale di risalita
Autorespiratore	Qualsiasi sistema autonomo di respirazione subacquea.
Azoto residuo	La quantità d'azoto, eccedente il normale, che rimane nel corpo dopo una o più immersioni.
CCR	Respiratore a circuito chiuso: autorespiratore che ricicla tutto il flusso gassoso di espirazione.
Ceiling (massimale)	In un'immersione con sosta di decompressione, la profondità minore a cui il sub può risalire in base al carico di azoto calcolato.
Ceiling zone (zona ottimale di decompressione)	In un'immersione con sosta di decompressione, è la zona tra il ceiling e il ceiling plus 1,2 m/4 piedi. Quest'intervallo di profondità è visualizzato con due frecce rivolte l'una verso l'altra (icona a ”clessidra”).
CNS (SNC)	Abbreviazione per tossicità sul sistema nervoso centrale.
%CNS	Frazione del limite di tossicità sul sistema nervoso centrale. Noto anche come Frazione del Limite di Ossigeno o livello percentuale di tossicità raggiunta dall'ossigeno
Compartimento	Vedere "Gruppo di tessuti".
DAN	Abbreviazione per Rete di sicurezza dei subacquei.

Decompressione	La durata di una sosta di decompressione o intervallo, prima dell'immersione, necessaria per consentire all'azoto assorbito di fuoriuscire naturalmente dai tessuti (desaturazione).
Decompression range (fascia di decompressione)	In un'immersione con sosta di decompressione è l'intervallo di profondità compreso tra il floor e il ceiling entro il quale un subacqueo deve sostare per qualche tempo durante la sua risalita.
DM4	Suunto DM4 con Movescount, un software per la gestione delle immersioni
Durata immersione	Tempo intercorso dal momento in cui si è abbandonata la superficie per iniziare la discesa e il momento in cui si torna in superficie, al termine di un'immersione.
ΔP	Delta P, che indica il calo di pressione della bombola durante l'immersione; la differenza di pressione della bombola tra l'inizio e il termine di un'immersione.
EAD	Abbreviazione per profondità equivalente ad aria.
EAN	Abbreviazione per aria arricchita nitrox.
Floor	Durante un'immersione con sosta di decompressione, la profondità maggiore a cui può iniziare la decompressione.
Frazione del Limite di Ossigeno	Termine che Suunto impiega per indicare i valori visualizzati graficamente nella barra della tossicità dell'ossigeno. Il valore indica la % CNS% o la % OTU.
Gruppo di tessuti	Concetto teorico utilizzato per definire un modello dei tessuti corporei per la costruzione di tabelle o calcoli di decompressione.
%He	Percentuale di elio o frazione di elio presente nella miscela respiratoria.
HP	Abbreviazione per alta pressione (= pressione della bombola).

Immersione in altitudine	Un'immersione effettuata ad una altezza superiore ai 300 metri [1000 piedi] sul livello del mare.
Immersione multilivello	Un'immersione singola o ripetitiva che comprende il tempo trascorso alle varie profondità e i cui limiti di non decompressione pertanto non sono determinati unicamente dalla profondità massima raggiunta.
Immersioni ripetitive o successive in serie	Qualsiasi immersione i cui limiti del tempo di decompressione siano influenzati dall'azoto residuo assorbito durante immersioni precedenti.
Immersione senza decompressione	Qualsiasi immersione che consente, in qualsiasi momento, una risalita diretta e non interrotta in superficie.
Malattia da decompressione	Indica un insieme di patologie originate direttamente o indirettamente dalla formazione di bollicine di azoto nei tessuti o nei fluidi corporei, a causa di una decompressione non monitorata correttamente; comunemente chiamata "malattia dei cassoni" o "MDD".
MDD	Abbreviazione di malattia da decompressione.
MOD (Maximum Operating Depth, Massima profondità operativa)	La massima profondità operativa di un gas respiratorio è la profondità alla quale la pressione parziale dell'ossigeno (PO_2) della miscela di gas supera un limite di sicurezza.
Modello bolle a gradiente ridotto	Algoritmo di nuova generazione per tracciare sia il gas disciolto che il gas libero nei subacquei.
Nitrox	Nelle immersioni sportive, indica una miscela composta da una percentuale maggiore di ossigeno rispetto alla normale aria.
NOAA	Ente USA: National Oceanic and Atmospheric Administration (amministrazione atmosferica ed oceanografica nazionale).

NO DEC TIME	Abbreviazione per limite del tempo di non decompressione (indica un'immersione effettuata entro i limiti della curva di sicurezza).
O_2%	Percentuale di ossigeno o frazione di ossigeno presente nella miscela respiratoria. L'aria normale ha una concentrazione di ossigeno pari al 21%.
OC	Circuito aperto: autorespiratore che scarica tutto il flusso gassoso di espirazione.
OEA = EAN = EANx	Abbreviazione per nitrox arricchito di ossigeno.
OLF	Abbreviazione per frazione del limite di ossigeno o livello percentuale di tossicità raggiunta dall'ossigeno.
OTU	Abbreviazione per unità di tolleranza all'ossigeno.
PFO	Abbreviazione per forame ovale pervio. Un difetto cardiaco congenito che permette al sangue di scorrere tra l'atrio sinistro e destro attraverso il setto interatriale.
PO_2	Abbreviazione per Pressione Parziale dell'Ossigeno.
Pressione parziale di ossigeno	Limita la profondità massima entro la quale è possibile utilizzare, in sicurezza, una determinata miscela nitrox. Il limite massimo di pressione parziale per l'immersione con aria arricchita è di 1,4 bar. In casi di estrema necessità, si può arrivare fino a 1,6 bar. Il superamento di tale limite comporta immersioni a rischio immediato di tossicità di ossigeno.
Profondità equivalente ad aria	Tabella equivalente della pressione parziale di azoto.
RGBM	Abbreviazione per Modello bolle a gradiente ridotto.
SCR	Respiratore a circuito semi-chiuso: autorespiratore che ricicla parte del flusso gassoso di espirazione.

Serie di immersioni	Un gruppo di immersioni ripetitive o successive in cui il computer indica una presenza variabile di azoto. In caso di azzeramento del livello di azoto, il computer si disattiva.
SURF TIME	Abbreviazione per tempo di intervallo di superficie.
Tempo di emisaturazione	Dopo una variazione della pressione ambiente, la quantità di tempo necessario alla pressione parziale di azoto in un compartimento teorico per arrivare a metà strada tra il valore precedente e la saturazione nella nuova pressione ambiente.
Tempo di intervallo di superficie	Tempo trascorso tra l'emersione da una immersione e l'inizio della discesa della seguente immersione ripetitiva.
Tempo di non decompressione	Il tempo massimo entro cui un sub può restare a una determinata profondità senza dover effettuare alcuna pausa di decompressione durante la risalita.
Tempo di risalita	Il tempo minimo necessario per raggiungere la superficie in un'immersione con tappa di decompressione.
Tossicità generale da ossigeno	Un'ulteriore forma di tossicità da ossigeno, causata da un'esposizione prolungata ad elevate pressioni parziali di ossigeno. I sintomi più comuni sono: irritazione dei polmoni, senso di bruciore nel petto, tosse e riduzione delle funzioni vitali. Viene anche denominata Tossicità polmonare da ossigeno. Vedere anche OTU.
Tossicità sul sistema nervoso centrale	Tossicità provocata da ossigeno. Può causare una varietà di sintomi neurologici, il più grave dei quali è uno stato di convulsione simile all'epilessia che può causare l'annegamento del sub.
Trimix	Miscela respiratoria composta da elio, ossigeno e azoto.

UHMS	Abbreviazione di Undersea and Hyperbaric Medical Society (Società Mondiale di Medicina Subacquea e Iperbarica).
Unità di tolleranza all'ossigeno	Utilizzata per misurare la tossicità generale da ossigeno.
Velocità di risalita	La velocità alla quale il sub risale in superficie.

SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto

INTERNATIONAL	**+358 2 284 1160**
AUSTRALIA	**1-800-240498 (toll free)**
AUSTRIA	**0720883104**
CANADA	**1-800-267-7506 (toll free)**
FINLAND	**02 284 1160**
FRANCE	**0481680926**
GERMANY	**08938038778**
ITALY	**0294751965**
JAPAN	**03 6831 2715**
NETHERLANDS	**0107137269**
RUSSIA	**4999187148**
SPAIN	**911143175**
SWEDEN	**0850685486**
SWITZERLAND	**0445809988**
UNITED KINGDOM	**02036080534**
USA	**1-855-258-0900 (toll free)**

www.suunto.com

SUUNTO

© Suunto Oy 10/2012
Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.
All Rights reserved.